



Manual de instrucciones

Versión 2.1.3


Torno

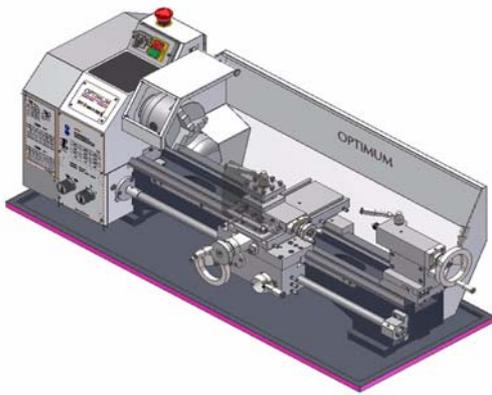


D240 x 500 G

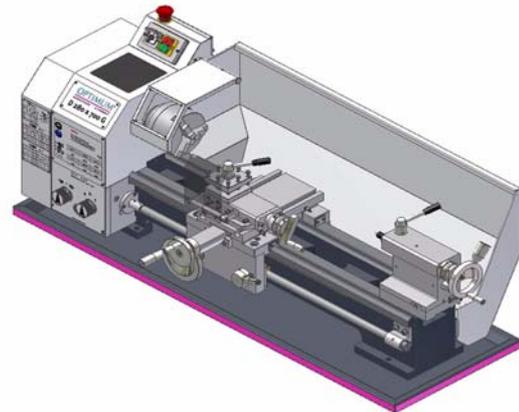

D280 x 700 G

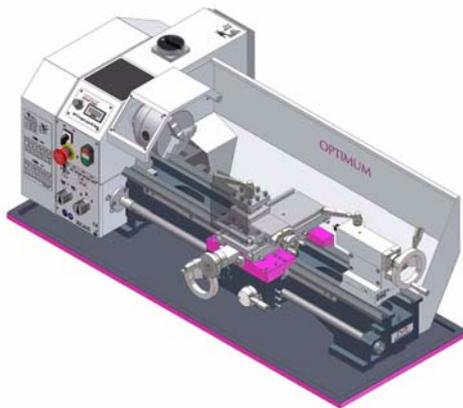

D240 x 500 DC Vario

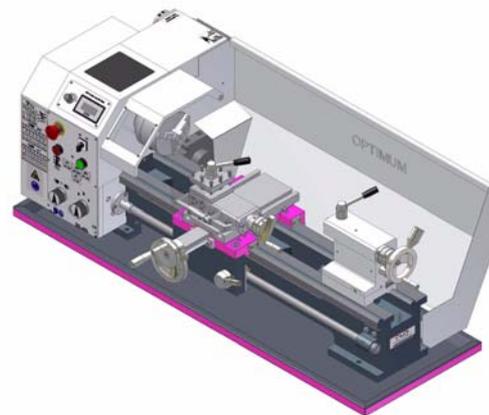

D280 x 700 DC Vario

- D 240 x 500 G**
- D 240 x 500 DC Vario**
- D 280 x 700 G**
- D 280 x 700 DC Vario**

¡Guardar para consultas posteriores!

Índice

Prefacio

Nos satisface que se haya decidido por el torno de Optimum Maschinen Germany GmbH.

Las imágenes del torno pueden diferir en algunos detalles respecto a las imágenes presentadas en este manual. Estas diferencias no implican en ningún caso una diferencia en el funcionamiento del torno.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas de diseño, equipamiento y accesorios en interés del perfeccionamiento del aparato. Por lo tanto no puede derivarse ninguna demanda a partir de los datos y descripciones. Reservado el derecho a errores. ¡Les deseamos un gran éxito!

1	Seguridad	
1.1	Advertencias de seguridad (notas de advertencia)	7
1.1.1	Clasificación de peligros	7
1.1.2	Otros pictogramas	8
1.2	Utilización conforme a lo prescrito	8
1.3	Posibles peligros provocados por la máquina	9
1.4	Cualificación del personal	9
1.4.1	Grupo destinatario	9
1.4.2	Personas autorizadas	10
1.4.3	Obligaciones del operador	10
1.4.4	Obligaciones del operario	10
1.4.5	Requisitos adicionales de cualificación	11
1.5	Posiciones del operario	11
1.6	Medidas de seguridad durante el servicio	11
1.7	Dispositivos de seguridad	11
1.8	Pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta	12
1.8.1	Interruptor general cerrable (solamente D240x500 DC Vario, D280x700 DC Vario) ..	12
1.8.2	Cobertura de protección con interruptor de seguridad	13
1.8.3	Protector del plato del torno con interruptor de posición	13
1.8.4	Llave de mandril	13
1.9	Comprobación de seguridad	14
1.10	Equipo de protección individual	14
1.11	Seguridad durante la operación	15
1.12	Desconectar y asegurar el torno	15
1.13	Uso de equipos elevadores	15
1.14	Trabajo de mantenimiento mecánico	16
2	Datos técnicos	
2.1	Conexión eléctrica	17
2.2	Datos de la máquina	17
2.3	Zona de trabajo	17
2.6	Emisiones	18
2.4	Condiciones externas	18
2.5	Material de servicio	18
2.7	Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 G	19
2.8	Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 DC Vario	20
2.9	Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 G	21
2.10	Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 DC Vario	22
2.11	Distancia entre puntas, altura de puntas D240 x 500 G, D240 x 500 DC Vario	23
2.12	Distancia entre puntas, altura de puntas D280 x 700 G, D280 x 700 DC Vario	24
3	Montaje	
3.1	Volumen de entrega	25
3.2	Transporte	25
3.3	Almacenamiento	26
3.4	Instalación y montaje	27
3.4.1	Requisitos del lugar de instalación	27
3.4.2	Punto de enganche de la carga	27
3.4.3	Montaje	28
3.5	Primera puesta en servicio	28
3.5.1	Limpieza y engrase	28
3.5.2	Comprobación visual	28

3.5.3	Prueba de funcionamiento	28
3.5.4	Alimentación de corriente	29
3.5.5	Prueba de funcionamiento	30
3.6	Accesorios opcionales	30
3.7	Guía de montaje	31
3.7.1	Guía de montaje del contraplato	31
3.8	Contraplato D240 / D280	32
3.8.1	Guía de montaje mandril de sujeción	33
3.8.2	Montaje luneta seguidora - D240	34
3.8.3	Montaje luneta seguidora - D280	34
3.8.4	Montaje luneta fija - D240	35
3.8.5	Montaje luneta fija - D280	35
4	Manejo	
4.1	Seguridad	36
4.2	D240x500G, D280x700G	36
4.2.1	Elementos de mando y de visualización	36
4.2.2	Elemento de maniobra	37
4.2.3	Conectar la máquina	37
4.2.4	Desconectar la máquina	37
4.3	D240x500DC Vario	38
4.3.1	Elementos de mando y de visualización	38
4.3.2	Elemento de maniobra	38
4.3.3	Conectar la máquina	39
4.3.4	Desconectar la máquina	39
4.4	D280x700DC Vario	40
4.4.1	Elementos de mando y de visualización	40
4.4.2	Elemento de maniobra	40
4.4.3	Conectar la máquina	41
4.4.4	Desconectar la máquina	41
4.5	Elementos de mando para el avance	42
4.6	Portaútil	42
4.7	Plato de torno	42
4.8	Ajuste del número de revoluciones	43
4.8.1	Modificación del campo de revoluciones	44
4.8.2	Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 G	45
4.8.3	Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 DC Vario	45
4.8.4	Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 G	45
4.8.5	Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 DC Vario	45
4.9	Ajuste del avance	46
4.9.1	Selector de conmutación	46
4.9.2	Cambio de las ruedas de cambio	46
4.9.3	Agrupación de las ruedas de cambio	47
4.9.4	Tablas de tallado de rosca	48
4.9.5	Relación de transmisión	49
4.9.6	Ejemplo - montaje de los piñones para pasos de rosca de 0,75 mm, 1,5 mm, 3 mm	49
4.10	Palanca de engrane	50
4.11	Sujeción del carro del banco	50
4.11.1	Torneado cónico con el carro superior	50
4.11.2	Torneado cónico con el cabezal móvil	51
4.12	Pinola del contrapunto	51
4.13	Sujeción de una pieza de trabajo en el mandril de tres mordazas	51
4.14	Cambio de las mordazas de sujeción en el mandril del torno	52
4.15	Indicación de trabajo general – agente refrigerante	52
5	Anexo torneado	
5.1	Sistema de denominaciones ISO para portabrocas, mecanizado interior	54
5.2	Sistema de denominación ISO para portabrocas, mecanizado exterior	55
5.3	Cuchilla de corte con placas de carburo soldadas	56
5.4	Arrancar las primeras virutas	56
5.5	Mecanizado exterior, cilindrado y refrentado plano	58
5.6	Mecanizado interior, taladrado y refrentado plano	58
5.7	Elaborar roscas exteriores e interiores	59
5.7.1	Tipos de rosca	60
5.7.2	Roscas métricas (60° ángulo de engrane)	61

5.7.3	Roscas inglesas (55° ángulo de engrane	62
5.7.4	Placas de roscado.....	63
5.7.5	Ejemplo mecanizado de roscas	64
5.8	Punzonado, tronzado y perforado	66
5.9	Tornear conos con elevada precisión	68
5.10	Materiales de corte	71
5.10.1	Materiales de corte para el desprendimiento de viruta	71
5.11	Valores orientativos para datos de corte al mecanizar	72
5.11.1	Tabla de velocidades de corte	73
5.12	Rectificar y reparar características geométricas de cuchilla en herramientas de torno.....	73
5.12.1	Conceptos en las herramientas de torno	74
5.12.2	Características geométricas de la cuchilla para herramientas de torno	75
5.12.3	Etapas de control de viruta, ejecuciones	75
5.13	Operación de la herramienta y características de desgaste	77
6	Mantenimiento	
6.1	Seguridad	79
6.1.1	Preparación.....	79
6.1.2	Nueva puesta en servicio.....	79
6.2	Revisión y mantenimiento	80
6.3	Reparación	82
7	Anomalías	
7.1	Anomalías en el torno	83
8	Ersatzteile - Spare parts - D240	
8.1	Oberschlitten - Top slide	84
8.2	Planschlitten- Cross slide	85
8.3	Bettschlitten - Bed slide	86
8.4	Ersatzteilzeichnung Reitstock 1 - Tailstock 1	87
8.5	Ersatzteilzeichnung Reitstock 2 - Tailstock 2	88
8.6	Maschinenbett - Machine bed	89
8.7	Vorschubgetriebe 1 von 2 - Feed gear 1 of 2.....	90
8.8	Vorschubgetriebe 2 von 2 - Feed gear 2 of 2.....	91
8.9	Spindelstock 1 von 2 - Headstock 1 of 2.....	92
8.10	Spindelstock 2 von 2 - Headstock 2 of 2	93
8.11	Spindelstock - Headstock D240 x 500 DC Vario.....	94
8.12	Wechselradgetriebe - Change gear	95
8.13	Ersatzteilliste D240 - Spare parts list D240.....	96
8.13.1	Ersatzteilliste D240x500 DC Vario ab 2009	
	-Spare parts list D240x500 DC Vario since 2009.....	102
9	Ersatzteile - Spare parts - D280	
9.1	Oberschlitten - Top slide	103
9.2	Planschlitten- Cross slide	104
9.3	Bettschlitten - Bed slide	105
9.4	Reitstock 1 - Tailstock 1	106
9.5	Reitstock 2 - Tailstock 2	107
9.6	Maschinenbett - Machine bed	108
9.7	Vorschubgetriebe 1 von 2 - Feed gear 1 of 2.....	109
9.8	Vorschubgetriebe 2 von 2 - Feed gear 2 of 2.....	110
9.9	Spindelstock 1 von 2 - Headstock 1 of 2	111
9.10	Spindelstock 2 von 2 - Headstock 2 of 2	112
9.11	Spindelstock - Headstock D280 x 700 DC Vario.....	113
9.12	Wechselradgetriebe - Change gear	114
9.13	Ersatzteilliste D280 - Spare parts list D280.....	115
9.13.1	Ersatzteilliste D280x700 DC Vario ab 2009	
	-Spare parts list D280x700 DC Vario since 2009.....	120
10	Schaltpläne - Wiring diagrams	
10.0.1	Schaltplan - Wiring diagram D240x500G, D280x700G 230V	121
10.1	Schaltplan - Wiring diagram D240x500G/ D280x700G 400V	122
10.2	Schaltplan - Wiring diagram D240x500G Vario, D280x700G Vario 230V	123
10.3	Schaltplan - Wiring diagram D240x500G Vario, D280x700G Vario 400V.....	124
10.4	Schaltplan - Wiring diagram D240x500DC Vario, D280x700DC Vario 230V Baujahr seit 2009	

- Year of construction since 2009.....	125
10.5 Schaltplan - Wiring diagram D240x500DC Vario, D280x700DC Vario 230V Baujahr seit 2009	
- Year of construction since 2009.....	126
11 Anexo	
11.1 Derechos de propiedad	127
11.2 Terminología/Glosario	127
11.3 Seguimiento del producto	128
11.4 Reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias / garantía	129
11.5 Indicación relativa al modo de hacer los desechos / posibilidades de reaprovechamiento de materiales:129	
11.5.1 Puesta fuera de servicio	130
11.5.2 Eliminación del embalaje de aparatos nuevos	130
11.5.3 Eliminación del aparato viejo.....	130
11.5.4 Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos.....	130
11.5.5 Eliminación de los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración	131
11.6 Eliminación de residuos.....	131
11.7 RoHS , 2002/95/EG	131
11.8 Declaración de conformidad según la CE	132

1 Seguridad

Convenciones de representación

 da indicaciones adicionales

 exhorta a la acción

 enumeraciones

Esta sección del manual de instrucciones

- le explica el significado y el uso de las notas advertencia utilizada en este manual,
- determina el uso del torno conforme a lo prescrito,
- destaca los peligros que le puedan surgir a usted y a otras personas en caso de no respetar estas instrucciones,
- le informa de cómo evitar peligros.

Como complemento del manual de instrucciones, respete

- las leyes y los reglamentos pertinentes,
- las disposiciones legales acerca de la prevención de accidentes laborales,
- las etiquetas de prohibición, de advertencia y de indicación así como las notas de advertencia en el torno.

Durante la instalación, el manejo, el mantenimiento y la reparación del torno deben respetarse las normas europeas.

En el caso de las normas europeas no aplicadas en la legislación nacional del país de destino, deben aplicarse los reglamentos válidos específicos de cada país.

Si es preciso, deben tomarse las medidas correspondientes para cumplir los reglamentos específicos de cada país antes de la puesta en servicio del torno.

GUARDE LA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE EN UN LUGAR PRÓXIMO AL TORNO.

INFORMACIÓN



En caso de no poder solucionar un problema con la ayuda de este manual de instrucciones póngase en contacto con nosotros:

OPTIMUM Maschinen Germany GmbH
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

Telefon: +49 (0) 900 - 19 68 220 (0,49 €/min.)

E-Mail: info@optimum-maschinen.de

1.1 Advertencias de seguridad (notas de advertencia)

1.1.1 Clasificación de peligros

Clasificamos las advertencias de seguridad en varios niveles. En la tabla adjunta se proporciona una vista general de la clasificación de símbolos (pictogramas) y expresiones de alarma para el peligro concreto y sus (posibles) consecuencias.

Pictograma	Expresión de alarma	Definición/Consecuencias
	¡PELIGRO!	Peligro inminente que provocará heridas graves o la muerte en el personal.
	¡ADVERTENCIA!	Riesgo: un peligro que provocará heridas graves o la muerte en el personal.
	¡PRECAUCIÓN!	Peligro o procedimiento no seguro que podría provocar heridas en personas o daños de propiedad.
	¡ATENCIÓN!	Situación que podría provocar daños en la máquina y el producto así como otros daños. No existen riesgos de lesión para personas.
	INFORMACIÓN	Consejos de aplicación y otros tipos de información y advertencia importante/útil. No existen consecuencias peligrosas o perjudiciales para personas u objetos.

En el caso de peligros concretos, sustituimos el pictograma



1.1.2 Otros pictogramas



¡Aviso de arranque automático!



¡Prohibido accionar!



¡Desconectar el enchufe de la red!



¡Usar gafas de protección!



¡Usar protección de los oídos!



¡Usar guantes de protección



¡Usar botas de seguridad!



¡Usar traje de seguridad!



¡Proteger el medio ambiente!



Dirección de la persona de contacto

1.2 Utilización conforme a lo prescrito



¡ADVERTENCIA!

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito del torno

- se generan peligros para el personal,
- se ponen en peligro la máquina y otros bienes del operador,
- puede verse afectada la operatividad de la máquina.

El máquina no está diseñado y fabricado para un funcionamiento en un entorno con riesgo de explosiones.

El torno está diseñado y fabricado para el torneado longitudinal y el refrendado de piezas redondas o piezas de tres, seis o doce cantos regulares de metal frío, material fundido, plástico u otros materiales que no sean perjudiciales para la salud o no generen polvo como, por ejemplo, madera, Teflon®, etc. El torno sólo debe instalarse y operarse en sitios secos y bien ventilados. La sujeción de la pieza en el mandril sólo debe llevarse a cabo mediante la llave de mandril especial suministrada.

Si el torno se utiliza de un modo distinto al indicado arriba, se modifica sin la autorización de Optimum Maschinen Germany GmbH o se opera con distintos datos de proceso, ya no se utiliza conforme a lo prescrito.

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por un empleo fuera del marco prescrito.

Hacemos hincapié en que las modificaciones constructivas, técnicas o tecnológicas no autorizadas por Optimum Maschinen Germany GmbH también anularán la garantía.

También forma parte de la utilización conforme a lo prescrito que

- se respeten el manual de instrucciones,
- se respeten las instrucciones de de revisión y de mantenimiento.
- se respeten las limitaciones del torno,

☞ „Datos técnicos“ en página 17

El factor decisivo para conseguir el rendimiento de corte óptimo es la elección correcta de parámetros como la herramienta, el avance, la presión de corte, la velocidad de corte y el refrigerante.

☞ „Anexo torneado“ en página 53

**¡ADVERTENCIA!**

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito pueden producirse lesiones muy graves.

Quedan prohibidas las modificaciones y alteraciones de los valores operativos de la máquina. Ponen en peligro a las personas y pueden provocar daños en la máquina.

1.3**Posibles peligros provocados por la máquina.**

El torno ha sido sometido a una inspección de seguridad (análisis de peligro con evaluación de riesgos). El diseño y la construcción basados en este análisis se han efectuado con los últimos avances tecnológicos.

No obstante, queda un riesgo residual, ya que el máquina funciona

- a altas revoluciones,
- con piezas en rotación,
- a tensiones eléctricas y corrientes.

Hemos aprovechado medios constructivos y técnicas de seguridad para minimizar el riesgo para la salud de las personas a causa de estos peligros.

En caso de uso y mantenimiento del torno por personal no debidamente cualificado, el torno puede generar riesgos a causa de la operación incorrecta o del mantenimiento no apropiado.

**INFORMACIÓN**

Todas las personas involucradas en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el mantenimiento deben

- estar debidamente cualificadas,
- respetar este manual de instrucciones.

Desconecte la máquina siempre que efectúe trabajos de limpieza o de mantenimiento.

**¡ADVERTENCIA!****EL TORNO SÓLO PUEDE UTILIZARSE CON LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ACTIVADOS.**

¡Desconecte el torno en cuanto detecte una avería en los dispositivos de seguridad o cuando éstos estén desmontados!

Todas las instalaciones adicionales realizadas por el operador deben incorporar los dispositivos de seguridad prescritos.

¡Como operador, usted será el responsable de ello!

👉 „Dispositivos de seguridad“ en página 11

1.4**Cualificación del personal****1.4.1****Grupo destinatario**

Este manual está destinado a

- los operadores,
- los usuarios,
- los empleados de mantenimiento.

Por lo tanto, las notas de advertencia se refieren tanto al manejo como al mantenimiento de la máquina.



Siempre desconecte la máquina de la alimentación eléctrica. De este modo, se evita el uso por parte de personas no autorizadas.



INFORMACIÓN

Todas las personas involucradas en el montaje, la puesta en servicio, la operación y el mantenimiento deben

- estar debidamente cualificadas,
- respetar este manual de instrucciones.

En el caso de utilización no conforme a lo prescrito

- pueden generarse peligros para el personal,
- pueden ponerse en peligro la máquina y otros valores reales,
- puede verse afectada la operatividad del torno.

1.4.2 Personas autorizadas



¡ADVERTENCIA!

A causa de la utilización y del mantenimiento incorrectos del torno se generan peligros para personas, objetos y el medio ambiente.

¡Sólo pueden trabajar en la máquina las personas autorizadas!

Estas personas autorizadas para el uso y el mantenimiento son el personal técnico instruido y formado al servicio del operador y del fabricante.

1.4.3 Obligaciones del operador

El operador debe instruir como mínimo anualmente al personal acerca de

- todas las normas de seguridad correspondientes a la máquina,
- el manejo,
- las pautas acreditadas de la técnica.

Además, el operador debe

- verificar los conocimientos del personal,
- documentar las formaciones/instrucciones,
- hacer confirmar la participación en las formaciones/instrucciones con una firma,
- controlar si el personal es consciente de la seguridad y de los peligros en el trabajo y si éste respeta el manual de instrucciones.

1.4.4 Obligaciones del operario

El operario debe

- haber leído y entendido el manual de instrucciones,
- estar familiarizado con todos los dispositivos y reglamentos de seguridad,
- estar en condiciones de manejar la máquina.

1.4.5 Requisitos adicionales de cualificación

Para trabajos en componentes o equipos eléctricos se aplican requisitos adicionales:

- Sólo debe trabajar un electricista o un operario bajo sus instrucciones y supervisión.
- Antes de efectuar trabajos en componentes o equipos eléctricos deben llevarse a cabo las medidas siguientes en el orden indicado.
 - Desconectar todos los polos.
 - Segurar contra un nuevo encendido.
 - Verificar la ausencia de tensión.

1.5 Posiciones del operario

El operario debe posicionarse delante de la máquina.

1.6 Medidas de seguridad durante el servicio



¡PRECAUCIÓN!

Peligro por causa de inspirar polvos y vapores nocivos a la salud.

Dependiendo de las sustancias a procesar y de los medios auxiliares para ello empleados pueden originarse polvos y vapores que sean nocivos para la salud.

Ocúpese de que los polvos y vapores nocivos para la salud que se originen se aspiren con seguridad en el mismo lugar en el que surjan, que se expulsen de la zona de trabajo o se filtren. Emplee para ello una instalación de aspiración apropiada.



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de incendios y explosiones por el empleo de sustancias o agentes refrigerantes-lubricantes inflamables.

Antes del procesamiento de sustancias inflamables (por ejemplo aluminio, magnesio) o del empleo de sustancias auxiliares (por ejemplo alcohol) ha de tomar Usted unas medidas de precaución adicionales a fin de evitar que su salud sufra daños.



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de ser enrollado o sufrir cortes al emplearse herramientas manuales.

La máquina no se ha configurado para el empleo de herramientas manuales (por ejemplo telas de esmerilar o limas). En esta máquina está prohibido todo tipo de empleo de herramientas manuales.

1.7 Dispositivos de seguridad

Use el torno sólo con los dispositivos de seguridad funcionando correctamente.

Detenga el torno en cuanto se produzca una avería en el dispositivo de seguridad o cuando éste quede inactivo.

¡La responsabilidad es suya!

Tras la activación o el fallo de un dispositivo de seguridad, sólo debe utilizarse el torno cuando

- se haya eliminado la causa de la avería,
- se haya verificado que a causa de ello no se produce ningún peligro para personas u objetos.

**¡ADVERTENCIA!**

Si franquea, elimina o inhabilita un dispositivo de seguridad de otra forma, pondrá en peligro a sí mismo y a otras personas que trabajen en la máquina. Las posibles consecuencias son

- daños por piezas o partes de piezas que se desprendan a alta velocidad,
- contacto con componentes en rotación,
- una electrocución mortal.

**¡ADVERTENCIA!**

Los dispositivos de protección de limitación puestos a disposición y suministrados junto con la máquina tienen el cometido de reducir los riesgos de que las piezas a mecanizar o trozos de herramientas o piezas a mecanizar sean arrojados por efecto de la fuerza centrífuga; este riesgo no se elimina en todo caso completamente.

El torno posee los siguientes dispositivos de seguridad:

- pulsador de EMERGENCIA bloqueable con enclavamiento automático,
- una tapa protectora rígidamente atornillada en el cabezal,
- una llave especial para el plato de torno,
- una protector del plato de torno.

1.8 Pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta

El pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta desconecta la máquina.

El golpear el aparato de mando de urgencia tiene por consecuencia una parada de emergencia..

Gire el botón del pulsador tipo seta a la derecha tras accionarlo, para poder volver a conectar la máquina.

Pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta
D240x500G,
D280x700G



Pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta
D240x500 DC Vario,
D280x700 DC Vario

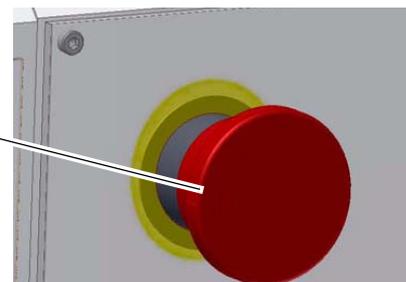


Fig. 1-1: Pulsador de PARO DE EMERGENCIA tipo seta

1.8.1 Interruptor general cerrable (solamente D240x500 DC Vario, D280x700 DC Vario)

El interruptor con función de cierre a llave puede asegurarse en la posición "0" por medio de un candado a fin de evitar que se conecte intencionadamente o sin autorización.

Si el interruptor principal se encuentra desconectado el suministro de corriente de la máquina se encontrará completamente interrumpido.

Interruptor general cerrable

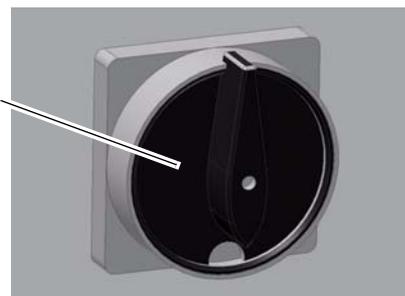


Fig. 1-2: Interruptor general cerrable

1.8.2 Cobertura de protección con interruptor de seguridad

El cabezal del husillo de la máquina de torneado se encuentra dotado de una cobertura de protección fija separable.

La posición de cerrado se vigila por medio de un interruptor terminal de limitación eléctrico.

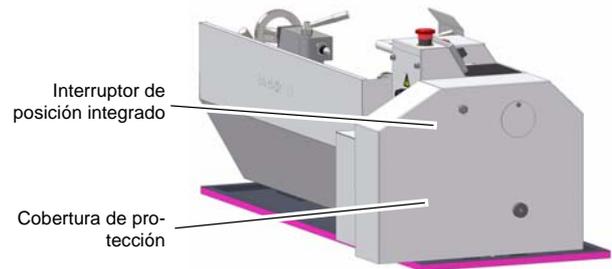


Fig. 1-3: Cobertura de protección del cabezal del husillo

INFORMACIÓN



Mientras la cobertura de protección no se encuentre cerrada no puede manejarse la máquina.

1.8.3 Protector del plato del torno con interruptor de posición

El torno está equipado con un protector del plato del torno. El torno sólo permite la puesta en marcha cuando dicho protector está cerrado.

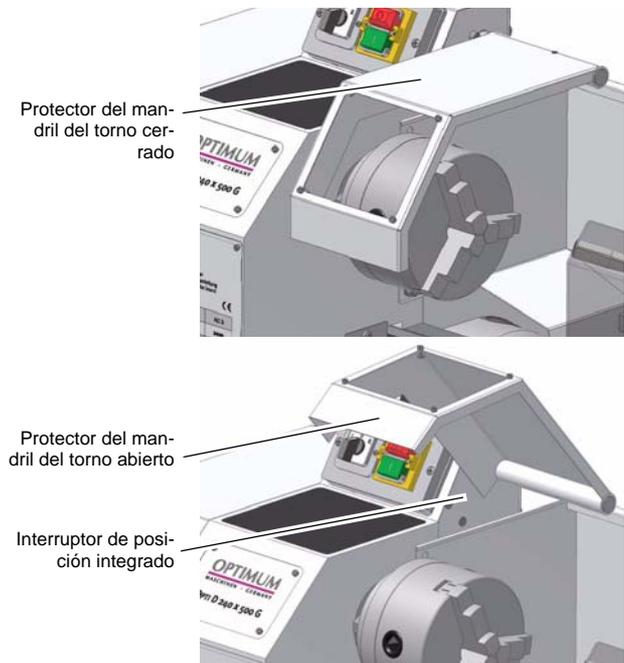


Fig. 1-4: Protector del plato del torno con interruptor de posición

1.8.4 Llave de mandril

El torno está equipado con una llave de mandril especial. Después de soltar la llave de mandril, ésta será expulsada del mandril por la fuerza de un muelle.

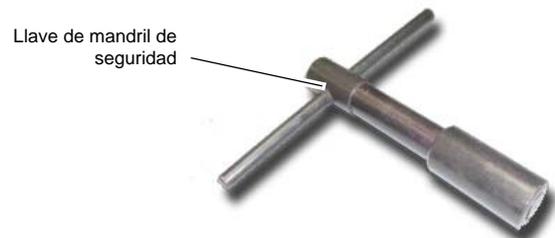


Fig. 1-5: Llave de mandril de seguridad

¡PRECAUCIÓN!



Para ajustar el mandril del torno, por favor, use únicamente la llave de mandril de seguridad.

1.9 Comprobación de seguridad

Compruebe el torno regularmente.

Compruebe todos los dispositivos de seguridad

- al principio de cada turno,
- una vez a la semana,
- tras cada mantenimiento y reparación.

Comprobación general		
Equipo	Comprobación	OK
Tapa protectora, protector del plato de torno	Montada, atornillada firmemente y no dañada	
Etiquetas, marcas	Instaladas y legibles	

Prueba de funcionamiento		
Equipo	Comprobación	OK
Pulsador de emergencia	Después de accionar el pulsador de emergencia debe desconectarse el torno.	
Llave de mandril	Después de soltar la llave de mandril, ésta deberá ser expulsada automáticamente del mandril.	
Protector del mandril del torno/ Cubierta de protección cabezal de husilo	La máquina de torneado solamente debe conectarse siempre que el protector del mandril del torno/ cubierta de protección cabezal de husilo se encuentre cerrado.	

1.10 Equipo de protección individual



En trabajos determinados son necesarios equipos de protección individual.

Proteja su cara: Use un casco con protección facial en todos los trabajos que pongan en peligro su cara.



Utilice guantes de protección si sujeta piezas con aristas vivas.



Use botas de seguridad al instalar, extraer o transportar piezas pesadas.



Use protección de los oídos si el nivel del ruido (inmisión) en su puesto de trabajo supera los 80 dB (A).

Compruebe antes de iniciar el trabajo que está disponible en el puesto de trabajo el equipo de protección individual prescrito.



¡PRECAUCIÓN!

El equipo de protección individual sucio o incluso contaminado puede provocar enfermedades.

Límpielo tras cada uso y periódicamente una vez a la semana.

1.11 Seguridad durante la operación



¡ADVERTENCIA!

Antes de conectar la máquina, compruebe que a causa de ello no se provoquen peligros para las personas y que no se dañen objetos.

Absténgase de cualquier modo de trabajo que ponga en peligro la seguridad:

- Verifique que no ponga en peligro a nadie con su trabajo.
- Sujete la pieza fijamente antes de conectar el torno.
- Sólo utilice la llave de mandril especial suministrada para sujetar las piezas.
- Tenga en cuenta el diámetro máximo de sujeción del mandril.
- Use gafas de protección.
- No retire con la mano las virutas de torno producidas. Utilice un gancho de virutas y/o una escoba de mano para retirar las virutas de torno.
- Sujete la cuchilla de torno a la altura correcta y con el menor saliente posible.
- Desactive el torno antes de tomar las medidas de la pieza.
- Es imprescindible cumplir las instrucciones de este manual en el montaje, manejo, mantenimiento y reparación.
- No trabaje en el torno si su capacidad de concentración queda reducida por motivos como, por ejemplo, la influencia de medicamentos.
- Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras autoridades inspectoras.
- Quédese en el torno hasta que todos los componentes en rotación se hayan detenido.
- Utilice los equipos de protección indicados. Procure llevar un traje de trabajo ajustado y, en caso dado, una redecilla.

En la descripción de los trabajos con y en máquina destacaremos los peligros concretos de aquellos trabajos.

1.12 Desconectar y asegurar el torno



- Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento y conservación retire el enchufe de la red eléctrica o desconecte el suministro de tensión de la máquina de torneado. Se han desconectado todos los componentes de la máquina así como todas las tensiones y los movimientos peligrosos.
- Asegure la máquina por medio de un candado en el interruptor principal con función de cierre a llave (sólo D240x400 DC Vario, D280x700 DC Vario).
- Ponga una señal de advertencia en la máquina.

1.13 Uso de equipos elevadores



¡ADVERTENCIA!

Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y dispositivos de enganche de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga. Verifique si los equipos elevadores y dispositivos de enganche de la carga tienen la capacidad de carga suficiente y no presentan daños.

Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras autoridades inspectoras.

Sujete bien las cargas.

¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas!

1.14 Trabajo de mantenimiento mecánico

Extraiga todos los dispositivos de protección y de seguridad antes de iniciar los trabajos de mantenimiento e instálelos después de concluir los trabajos. Entre ellos figuran:

- Tapas,
- advertencias de seguridad y señales de advertencia,
- toma de tierra.

Si desmonta dispositivos de protección o de seguridad, vuelva a montarlos inmediatamente después de concluir los trabajos.

¡Verifique su funcionamiento!

2 Datos técnicos

Los datos siguientes indican las dimensiones y el peso constituyendo los datos de la máquina autorizados por el fabricante.

2.1 Conexión eléctrica		
	D240 x 500 G (Vario)	D280 x 700 G (Vario)
	230V 750 W ~ 50 Hz	230V 850 W ~ 50 Hz
	o	
	400V 750 W ~ 50 Hz	400V 850 W ~ 50 Hz
	D240 x 500 DC Vario	D280 x 700 DC Vario
	230V 1,5 kW ~ 50 Hz	230V 1,5 kW ~ 50 Hz

2.2 Datos de la máquina		
	D240 x 500 G	D280 x 700 G
Revoluciones del husillo [min^{-1}]	125 - 2000	150 - 2000
	D240 x 500 DC Vario	D280 x 700 DC Vario
	30 - 4000	30 - 4000
Cono del husillo	MK4	
Diámetro del husillo [mm]	26	
Anchura de la bancada [mm]	135	180
Recorrido del carro superior [mm]	70	60
Recorrido del carro transversal [mm]	110	160
Cono del cabezal móvil	MK2	
Recorrido pínola del contrapunto [mm]	65	85
Avance longitudinal [mm/rev]	0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,4	
Tipos de pasos de rosca métrica [mm/rev]	0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,62 0,75 0,8 0,88 1,0 1,2 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5	
Tipos de pasos de rosca pulgadas [Espiras/Pulgada]	8 9 9,5 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 28 36 38 40 44 58 56	

2.3 Zona de trabajo		
	D240 x 500 G	D280 x 700 G
	D240 x 500 DC Vario	D280 x 700 DC Vario
Altura [mm]	2000	2000
Profundidad [mm]	2200	2200
Anchura [mm]	1900	1900

2.4 Condiciones externas		
	D240 x 500 G (Vario)	D280 x 700 G (Vario)
Temperatura	5 - 35 °C	
Humedad	25 - 80 %	

2.5 Material de servicio		
	D240 x 500 G (Vario)	D280 x 700 G (Vario)
Engranaje de avance	Mobilgear 627 o aceite para engranajes comparable	
Piezas de acero bruñidas, pistas guías, engrasador	p.ej. aceite para máquinas (aceite Mobil, Fina, ...) Le recomendamos aceite de armería. El aceite de armería no contiene ácido, impurezas o resina.	
Ruedas de cambio	Aceite de cadenas (lata de spray)	

2.6 Emisiones

La emisión de ruidos del torno no supera los 78 dB (A).



INFORMACIÓN

Este valor numérico ha sido medido en una máquina nueva bajo las condiciones de servicio prescritas. Dependiendo de la edad o bien del desgaste de la máquina concreta puede modificarse su nivel de ruidos.

Por lo demás el grado de las emisiones de ruidos depende también de factores de influencia relativos a la técnica de mecanizado como, por ejemplo, el número de revoluciones, el material a mecanizar o el modo de sujeción.



INFORMACIÓN

En el caso del valor numérico mencionado se trata de un nivel de emisión y no necesariamente de un nivel de trabajo seguro.

A pesar de darse una relación de dependencia entre el grado de la emisión de ruidos y el grado de las molestias causadas por el ruido mismo ésta no puede emplearse fiablemente para determinar si son necesarias demás medidas de precaución o no.

Los siguientes factores influyen en el grado real de las molestias causadas por el ruido que ha de soportar el operario:

- características del local de trabajo, por ejemplo el tamaño del comportamiento de la amortiguación,
- otras fuentes de ruidos como, por ejemplo, la cantidad de las máquinas,
- otros procesos que tengan lugar en las proximidades y la duración con la que un operario haya de estar expuesto a ruido.

Además los niveles de exposición admisibles pueden ser diferentes de un país a otro por causa de las prescripciones nacionales.

Estas informaciones relativas a la emisión de ruidos deben permitirle al explotador de la máquina no obstante llevar a cabo una mejor evaluación de la peligrosidad y los riesgos.



¡PRECAUCIÓN!

En relación a la exposición al ruido total y los valores límites habidos el operario de la máquina debe llevar una protección auricular adecuada.



Le recomendamos en general que emplee una protección contra los ruidos y una protección de los oídos.

2.7 Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 G


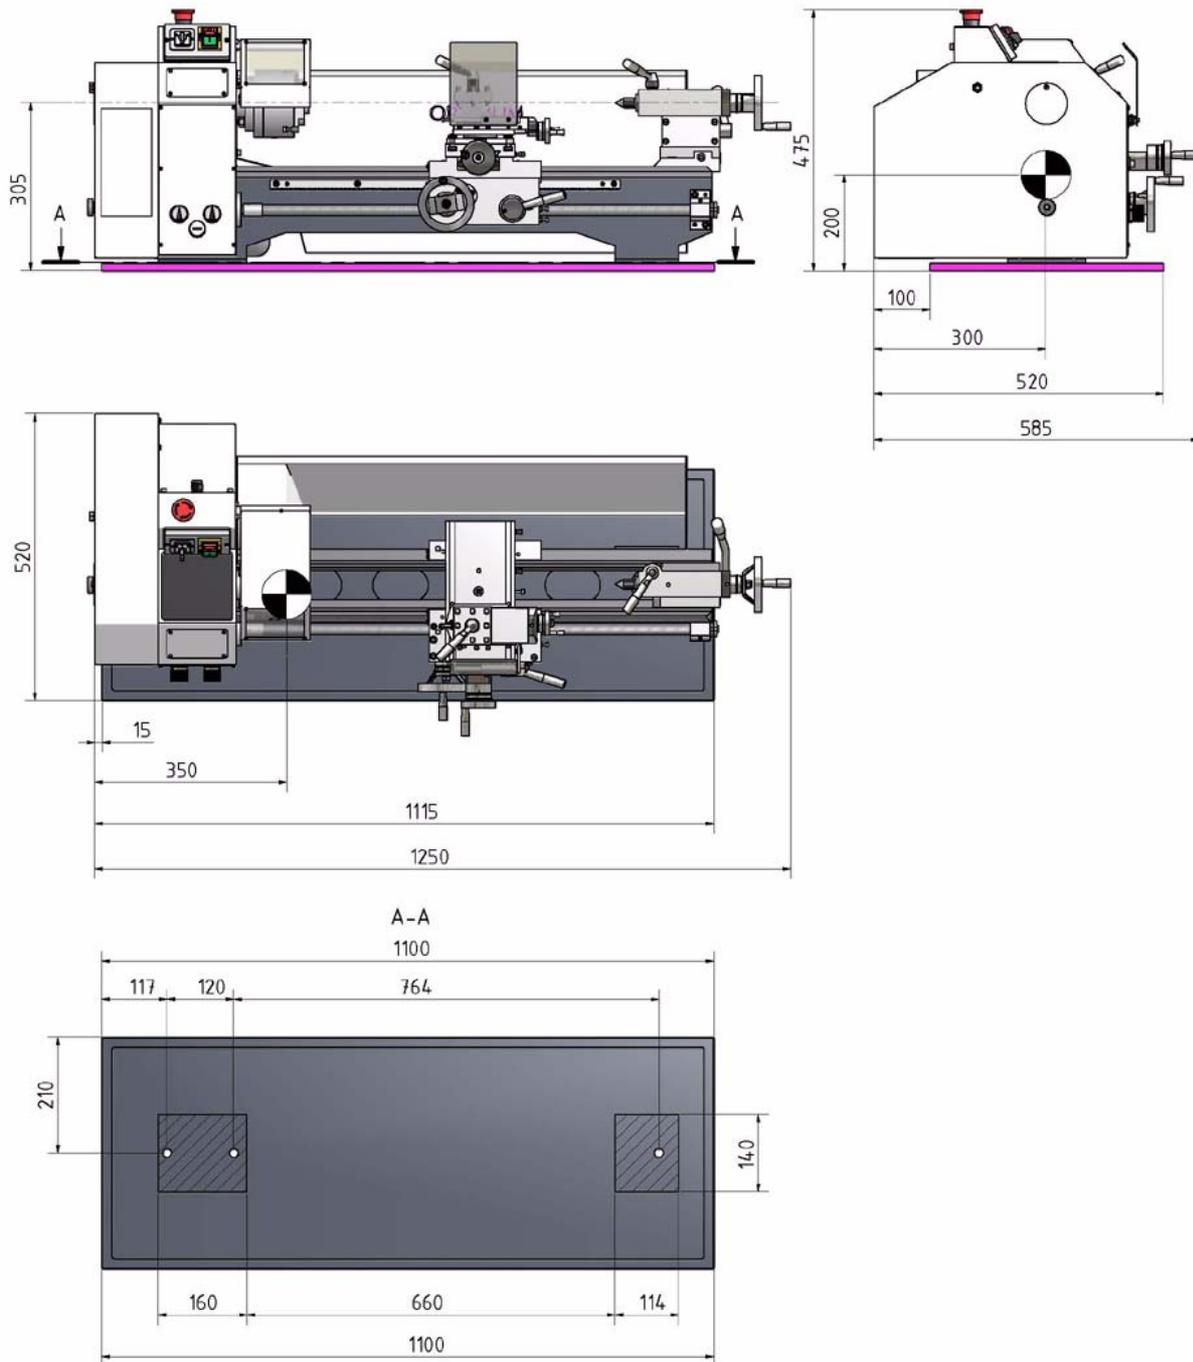


Fig.2-1: D 240 x 500 G

2.8 Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 DC Vario

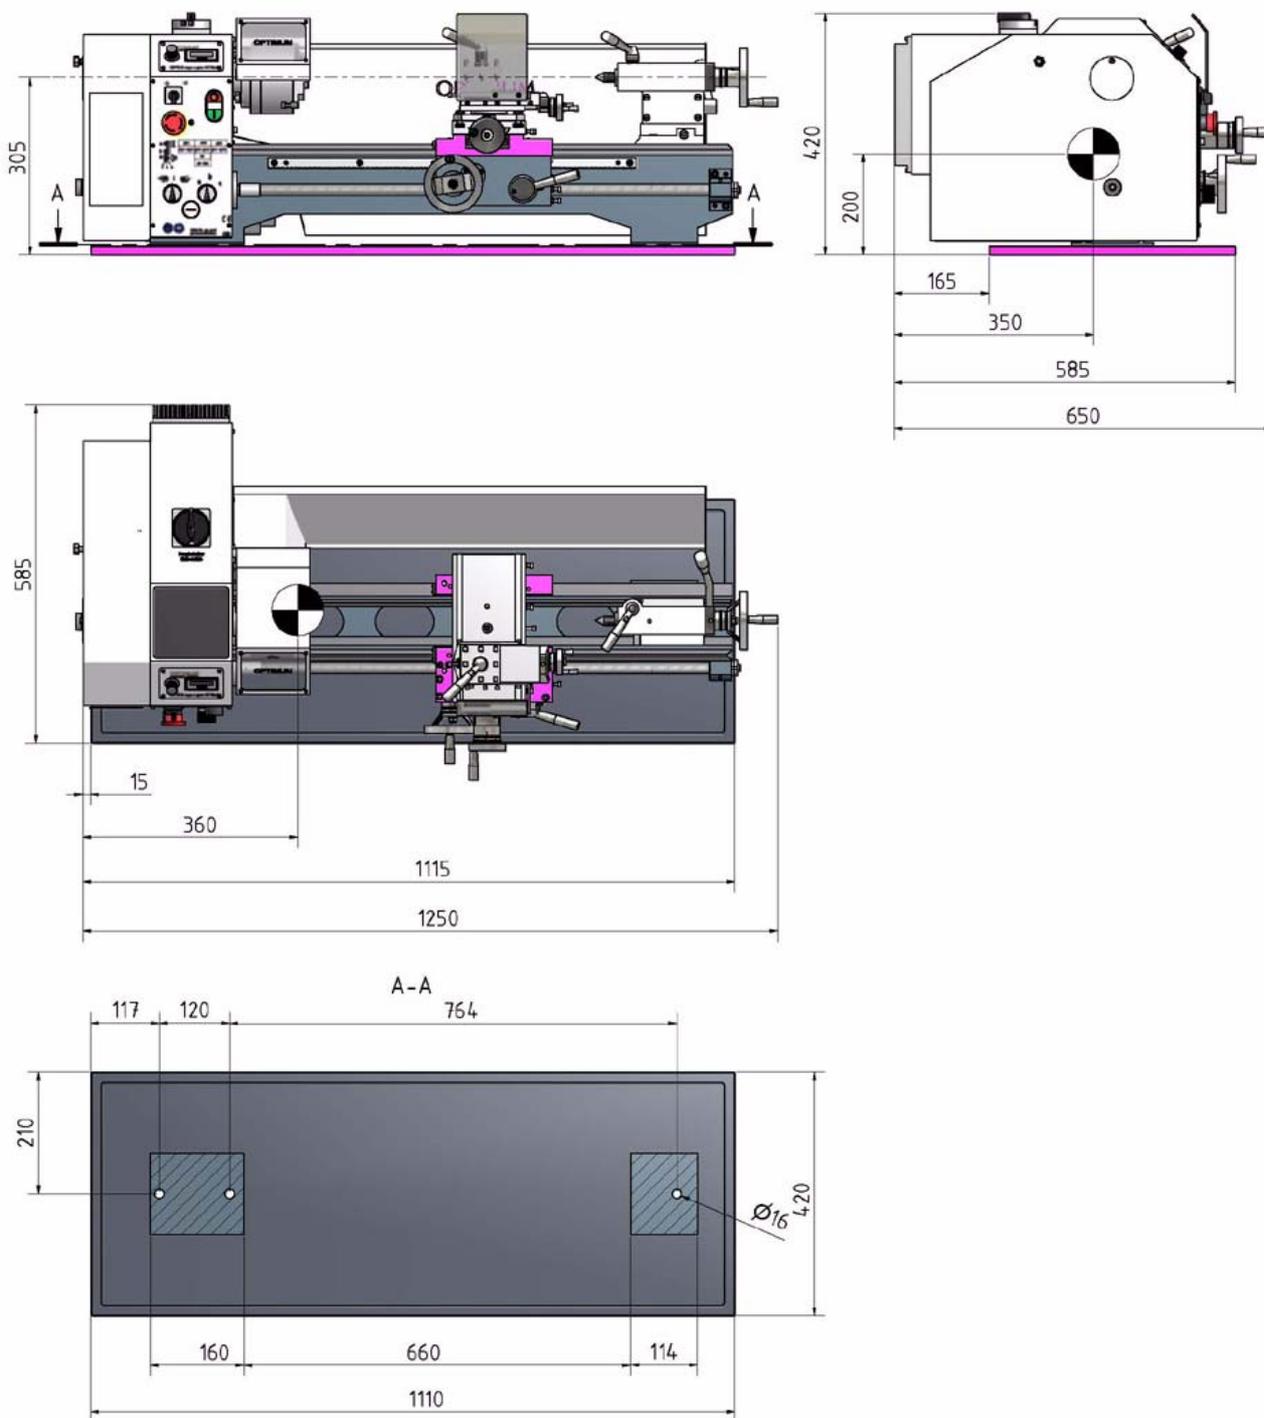

 Schwerpunkt/ Centre of gravity

Fig.2-2: D 240 x 500 DC Vario

2.9 Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 G


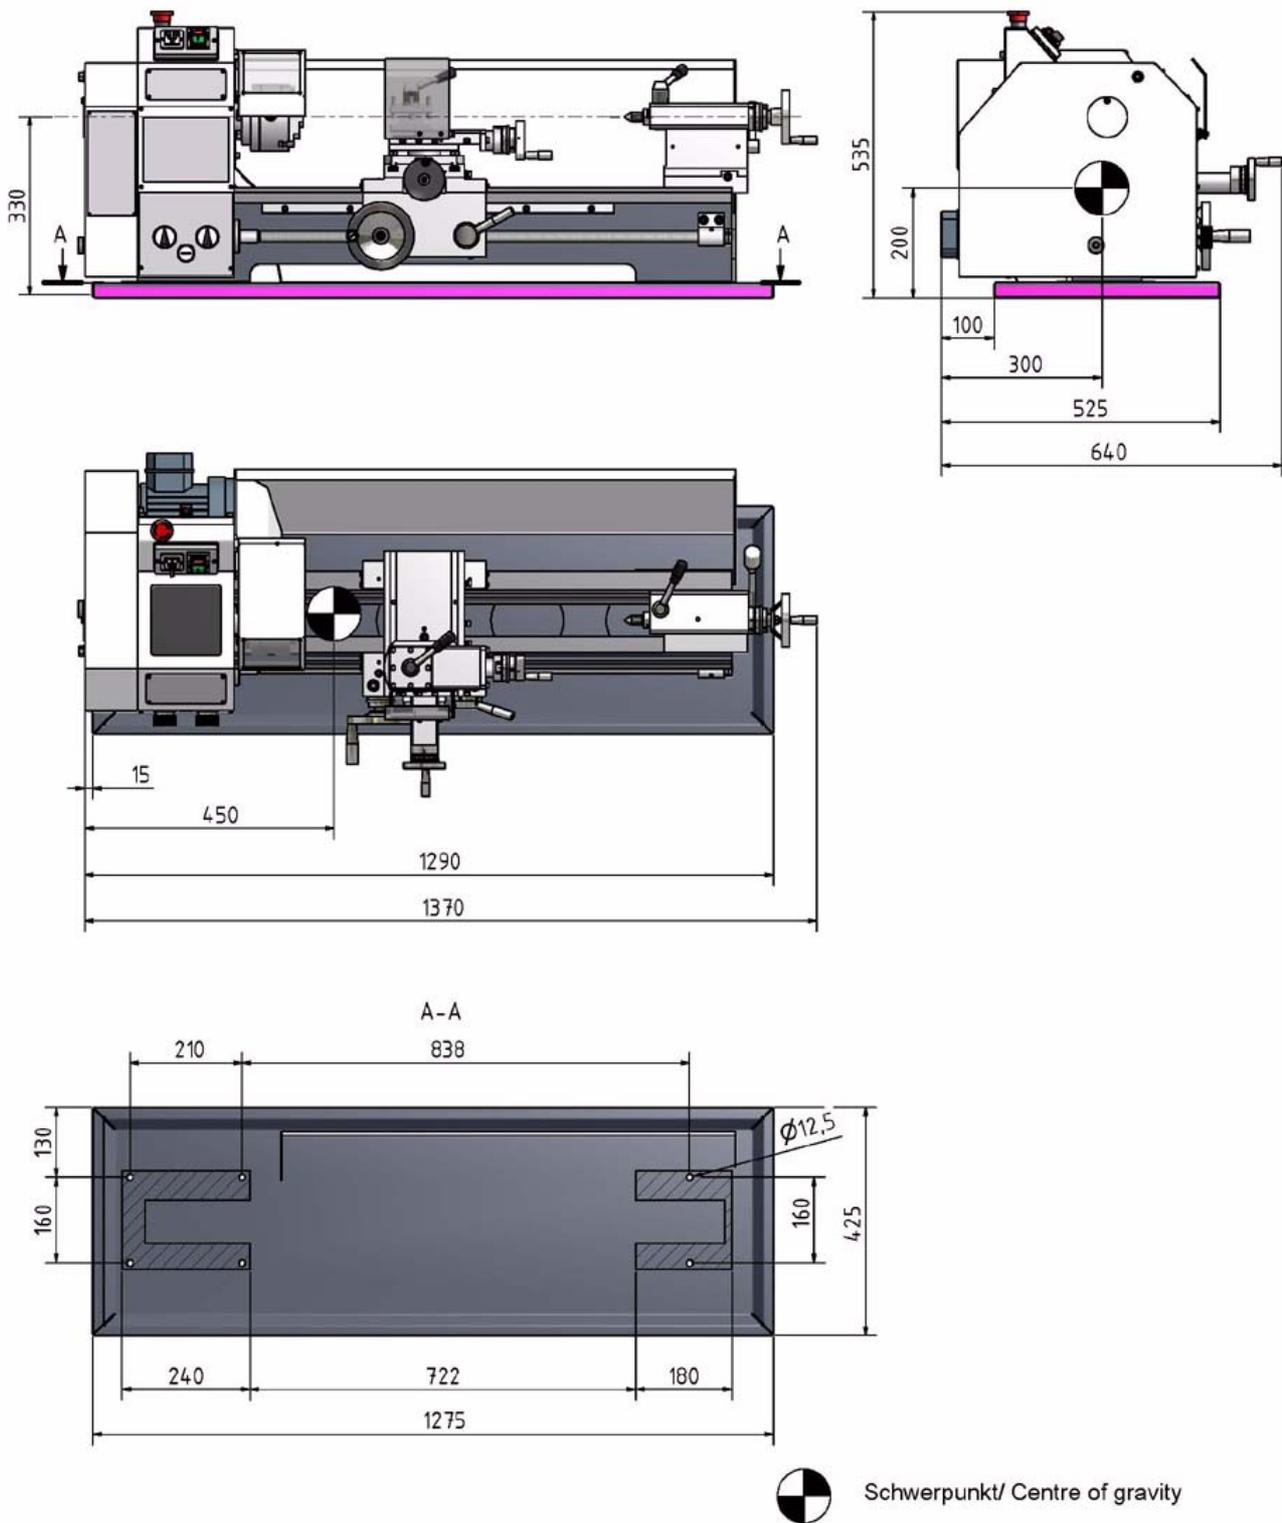


Fig.2-3: D 280 x 700 G

2.10 Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 DC Vario

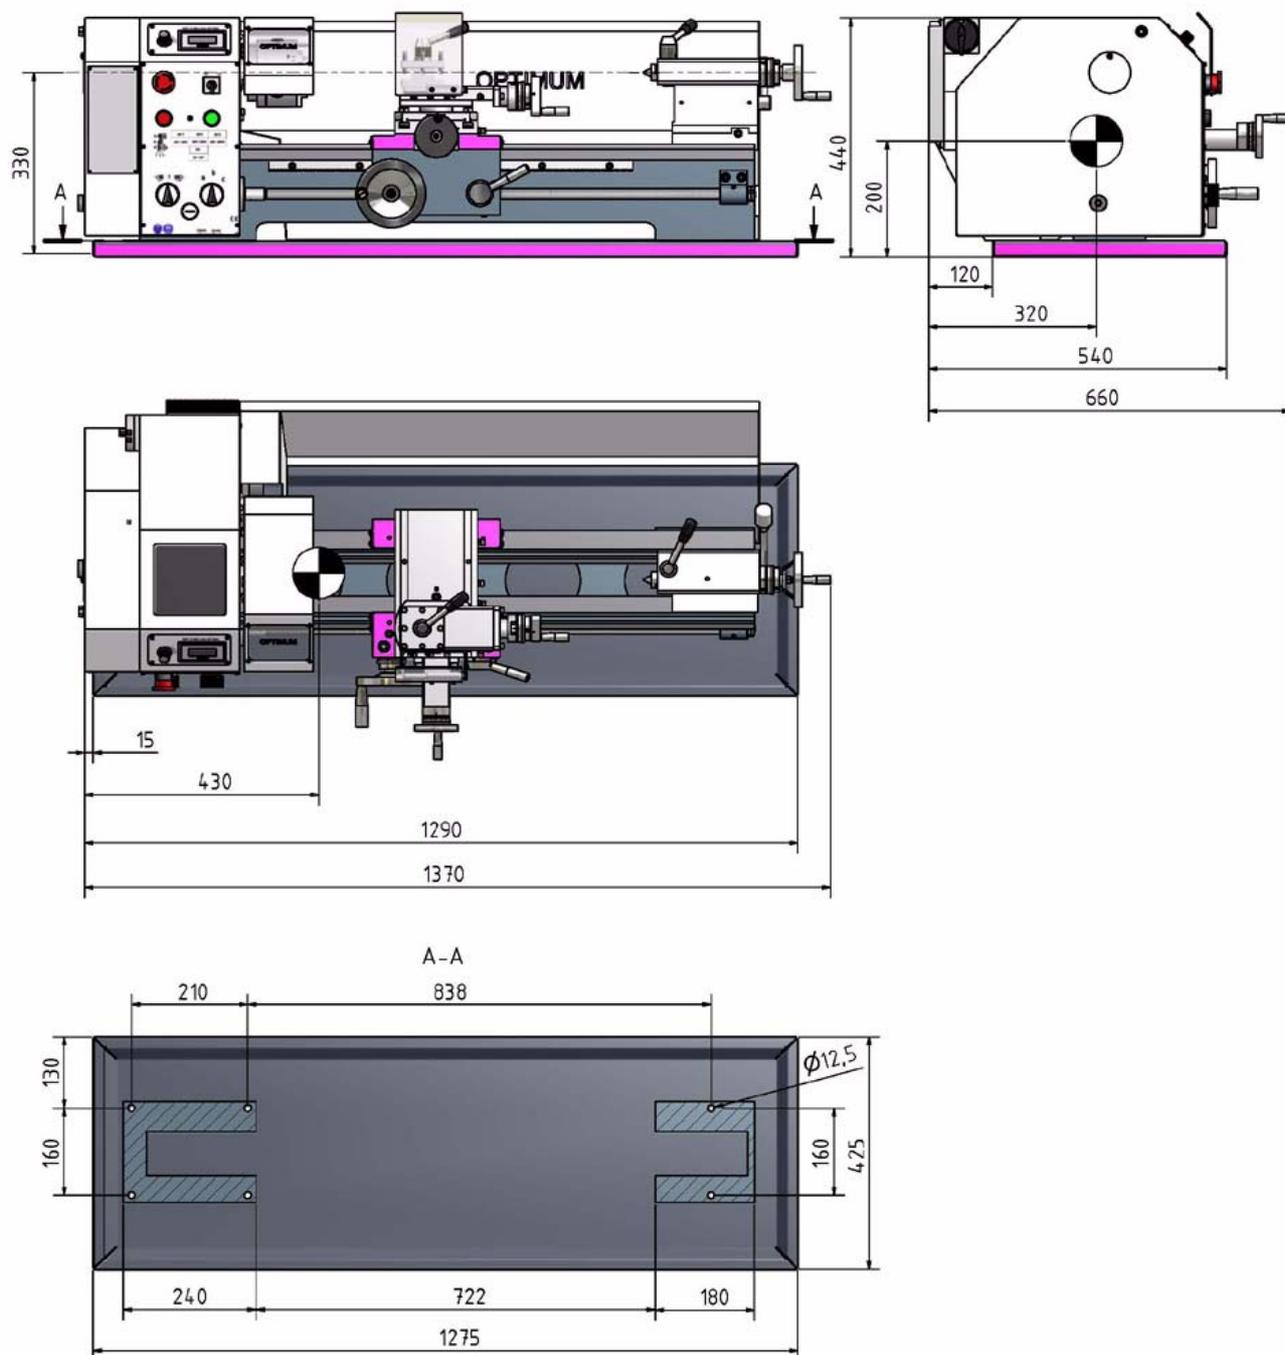

Schwerpunkt/ Centre of gravity

Fig.2-4: D 280 x 700 DC Vario

2.11

Distancia entre puntas, altura de puntas D240 x 500 G, D240 x 500 DC Vario

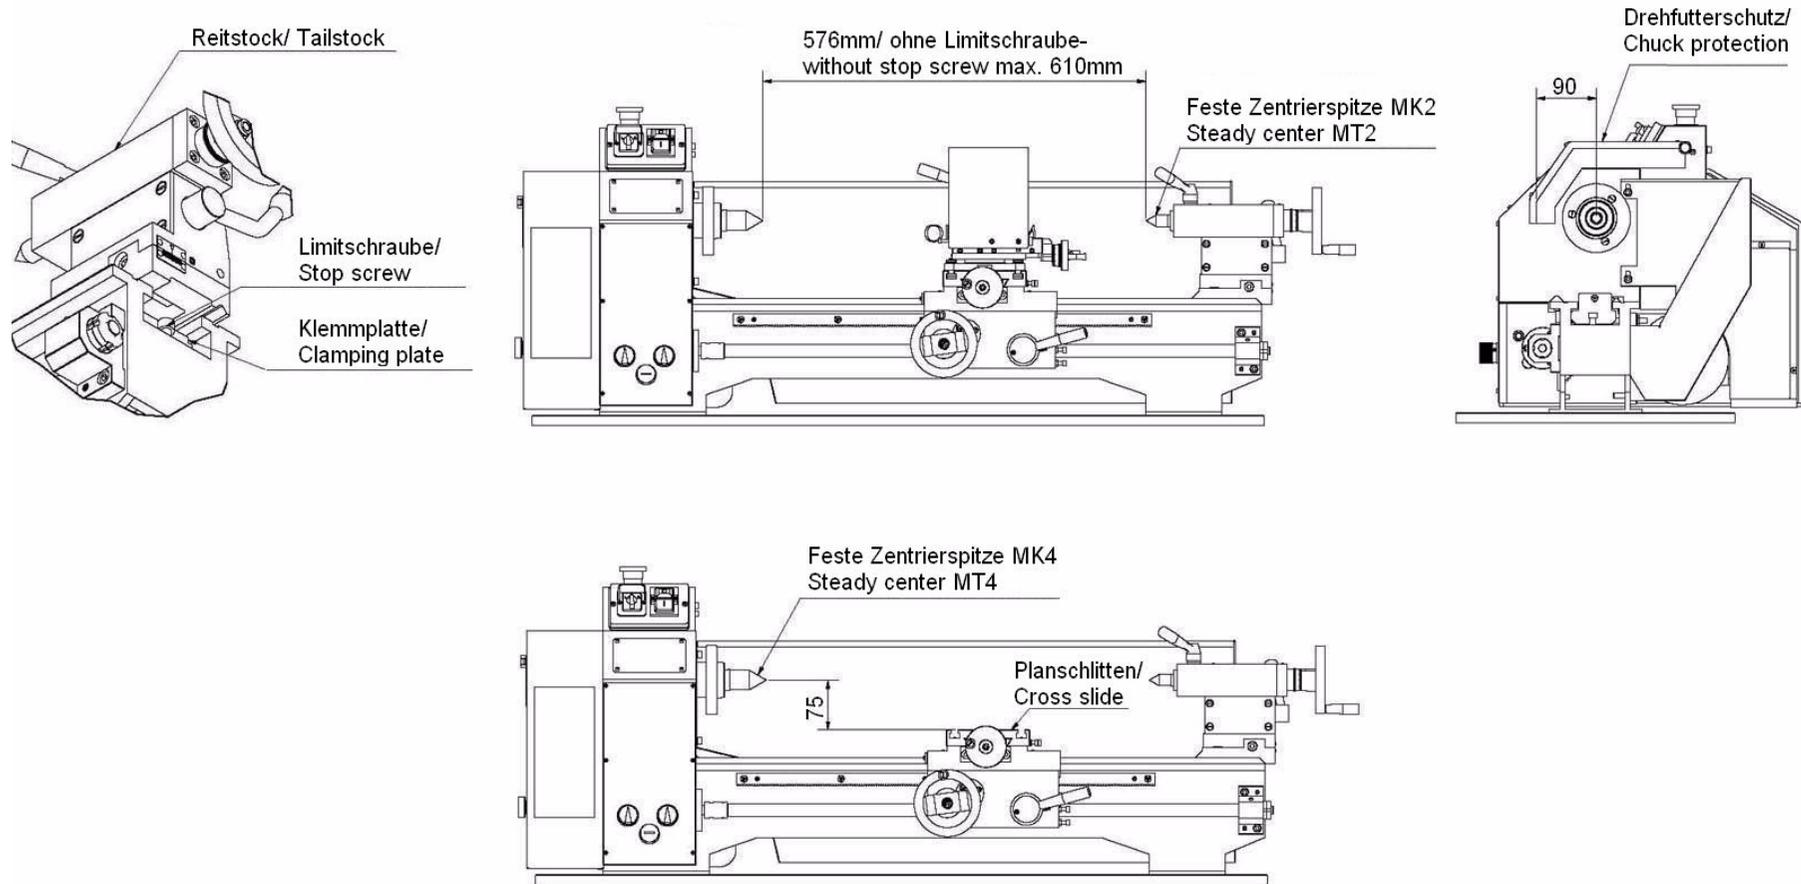


Fig.2-5: Distancia entre puntas, altura de puntas D240 x 500 G, D240 x 500 DC Vario

2.12 Distancia entre puntas, altura de puntas D280 x 700 G, D280 x 700 DC Vario

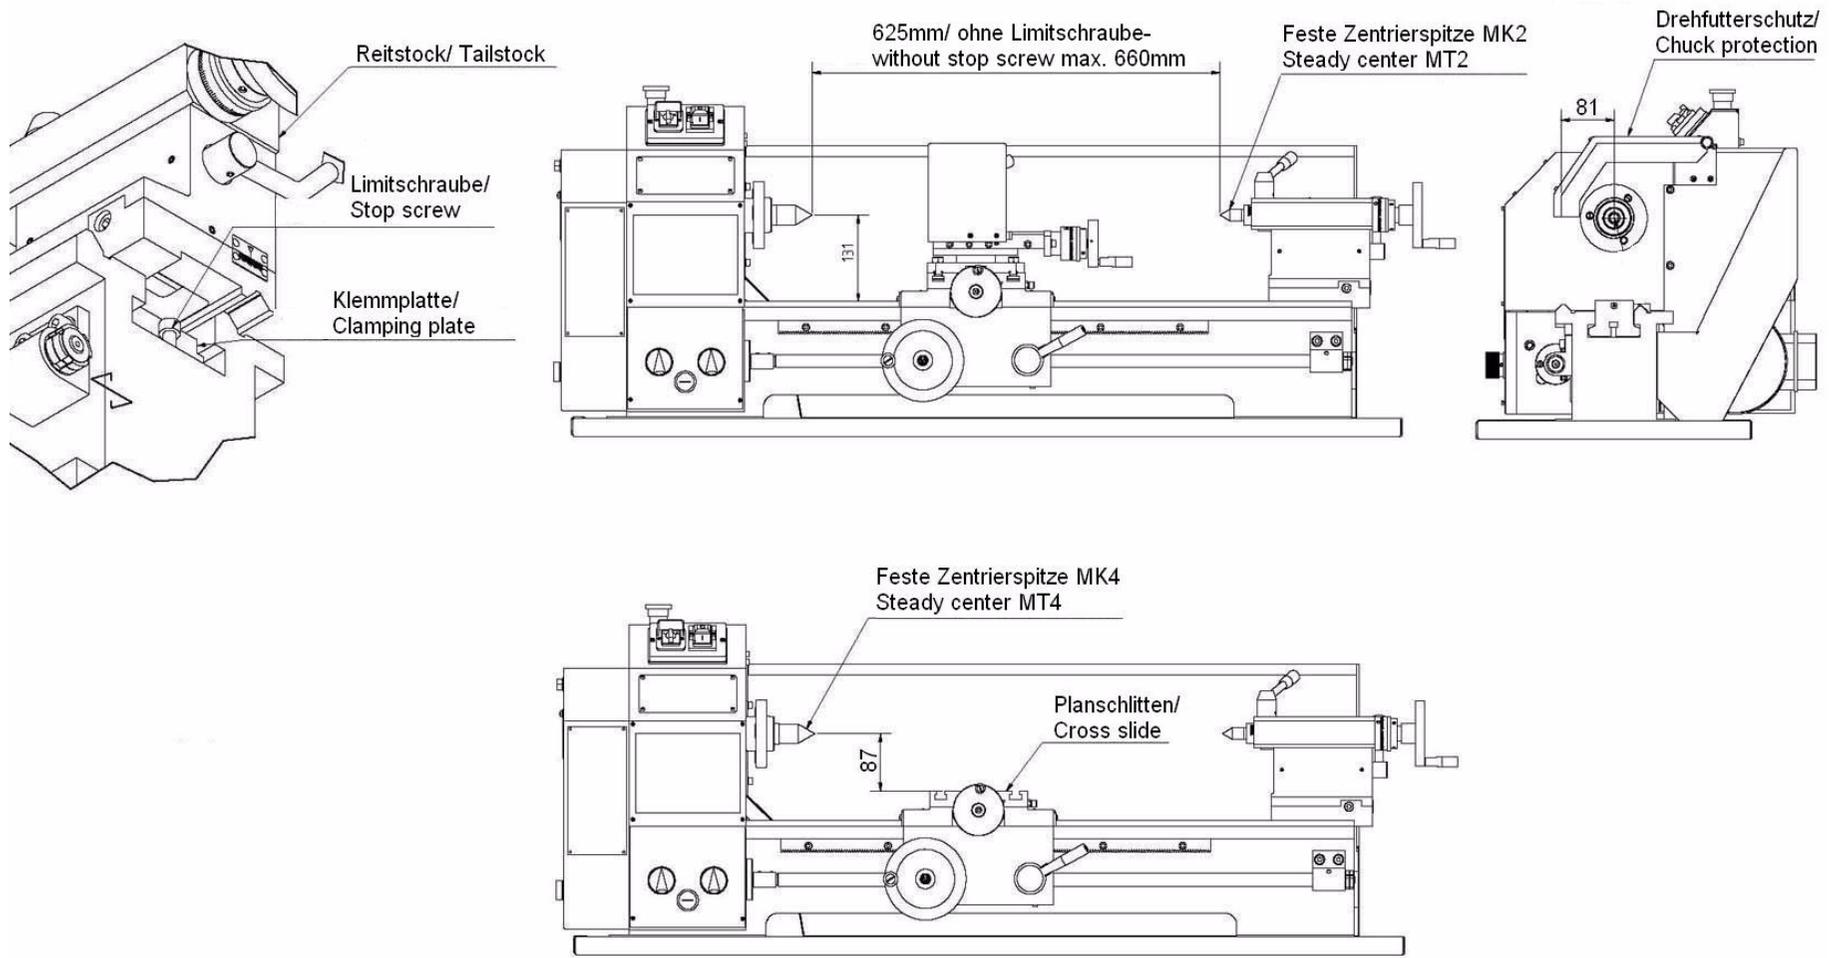


Fig.2-6: Distancia entre puntas, altura de puntas D280 x 700 G, D280 x 700 DC Vario

3 Montaje



INFORMACIÓN

Se ha efectuado un premontaje del torno.


3.1 Volumen de entrega

Al recibir entrega, compruebe inmediatamente si el torno presenta daños por el transporte, si incluye todos los componentes y presenta los tornillos de sujeción aflojados.

Compare el volumen de entrega con los datos en la lista de empaquetado.

3.2 Transporte

- Puntos principales de carga
- Zonas de tope (señalización de las posiciones de los centros de tope de carga)
- Posición de transporte prescrita (señalización de la superficie de cobertura)
- Medios de transporte a emplear
- Pesos

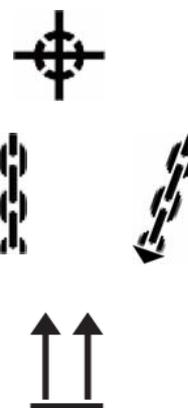

¡ADVERTENCIA!



Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por la caída de componentes de la máquina de la carretilla de horquilla o del vehículo de transporte. Tenga en cuenta las instrucciones y los datos indicados en la caja de transporte.

¡ADVERTENCIA!



Pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales por equipos elevadores y equipos de suspensión de la carga insuficientemente estables que rompen bajo la carga. Verifique si los equipos elevadores y equipos de suspensión de la carga presentan una capacidad de carga suficiente, se encuentren en perfecto estado.

Tenga en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes de su asociación para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo correspondiente u otras autoridades inspectoras.

Sujete bien las cargas. ¡Nunca pase por debajo de cargas suspendidas!

3.3 Almacenamiento

**¡ATENCIÓN!**

En caso de un mantenimiento no apropiado pueden dañarse y destruirse componentes importantes.

Almacene los componentes embalados o desembalados sólo en las condiciones externas indicadas.

Observe las indicaciones e instrucciones de la caja de transporte.

- Mercancía frágil (la mercancía requiere un trato cuidadoso)



- Proteger de los líquidos y de los entornos húmedos.



- ☞ „Condiciones externas“ en página 18

- Posición cuidadosa de las cajas de embalaje (señalización de la superficie de cobertura; flecha hacia arriba)



- Altura de apilado máxima
Ejemplo: no apilable a partir de esta caja de embalaje; no debe apilarse ninguna más encima



Consulte Optimum Maschinen Germany GmbH en caso de que el torno y los accesorios deban almacenarse por un período superior a tres meses y en condiciones externas distintas a las prescritas. ☞ „Información“ en página 6

3.4 Instalación y montaje

3.4.1 Requisitos del lugar de instalación



¡ATENCIÓN!

Antes de emplazar la máquina deje que un especialista compruebe la capacidad portante del suelo. El suelo o bien el piso de la nave han de soportar el peso de la máquina además de todas las piezas y agregados accesorios así como al operario y reserva de materiales. En caso necesario ha de reforzarse el suelo.



INFORMACIÓN

El lugar de emplazamiento debe cumplir ciertos requisitos para obtenerse una buena capacidad de funcionamiento y una alta precisión de mecanizado así como una prolongada longevidad de la máquina.

Han de observarse los siguientes puntos:

- el aparato solamente debe emplazarse y funcionar en locales secos y aireados.
- Evite los lugares próximos a máquinas que produzcan virutas o polvo.
- El lugar de emplazamiento debe encontrarse libre de vibraciones, es decir, alejado de prensas, máquinas de cepillado, etc.
- La base debe ser apropiada para trabajos de torno. Ponga atención a la capacidad portante del suelo y a que éste sea llano.
- La base ha de prepararse de tal modo que el agente refrigerante que acaso haya de emplearse no penetre en el suelo.
- Las piezas que sobresalgan como, por ejemplo, el tope, las asas de mano, etc. deben asegurarse en caso necesario por medio de medidas constructivas de modo que las personas no se encuentren en peligro.
- Poner a disposición suficiente espacio para el equipamiento y el personal de servicio así como para el material de transporte.
- Considere también la accesibilidad necesaria con vista a los trabajos de ajuste y mantenimiento.
- El enchufe de red de la máquina de torneado debe encontrarse libremente accesible.
- Ponga a disposición una iluminación suficientemente intensa (al menos 300 lux medidos en el extremo de la herramienta). En el caso de una intensidad de iluminación menos intensa ha de ponerse a disposición una iluminación adicional como, por ejemplo, una lámpara de trabajo extra.



INFORMACIÓN

El enchufe de red de la torno debe encontrarse libremente accesible.

3.4.2 Punto de enganche de la carga

- Sujete el dispositivos de enganche de la carga alrededor de la bancada del torno.
- Tenga cuidado que se efectúe un enganche equilibrado de la carga y que el torno no pueda volcar al elevar la máquina.
- Procure que no se dañen piezas montadas o se provoquen daños en la pintura a causa del enganche de la carga.

3.4.3 Montaje



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de aplastamiento y vuelco. La instalación del torno debe ser efectuada por lo menos por 2 personas.

- Compruebe la orientación horizontal del fundamento del torno con un nivel de burbuja.
- Compruebe si el fundamento presenta una capacidad de carga y una rigidez suficientes.



¡ATENCIÓN!

Una rigidez insuficiente del fundamento conlleva una superposición de vibraciones entre la máquina y el fundamento (frecuencia natural de componentes). En el caso de una rigidez insuficiente del conjunto del sistema se alcanzan rápidamente revoluciones críticas con vibraciones anómalas que provocan malos resultados del torneado.

- Deposite el torno sobre el fundamento previsto.
- Atornille el torno al fundamento o a la infraestructura de la máquina a través de los taladros practicados al respecto.
- ☞ „Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 G“ en página 19
- ☞ „Dimensiones, plano de instalación D240 x 500 DC Vario“ en página 20
- ☞ „Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 G“ en página 21
- ☞ „Dimensiones, plano de instalación D280 x 700 DC Vario“ en página 22

3.5 Primera puesta en servicio



¡ADVERTENCIA!

Una primera puesta en servicio del torno efectuada por personal inexperto pone en peligro a las personas y al equipo.

No asumiremos responsabilidad de los daños causados por una puesta en servicio realizada incorrectamente.

3.5.1 Limpieza y engrase

- Quite el agente anticorrosivo aplicado sobre la máquina para el transporte y el almacenamiento. Para ello, recomendamos el uso de petróleo.
- No utilice disolventes, nitro diluyente u otras agentes limpiadores que podrían atacar la pintura de la máquina. Tenga en cuenta las indicaciones y notas del fabricante del agente limpiador.
- Aplique una película de aceite lubricante sin ácido sobre todos los componentes bruñidos de la máquina.
- Engrase la máquina según el esquema de engrase.
 - ☞ „Revisión y mantenimiento“ en página 80

3.5.2 Comprobación visual

Compruebe el nivel del aceite a través de la mirilla de cristal del engranaje de avance.
 (☞ „Mirilla del aceite del engranaje de avance“ en página 80)

3.5.3 Prueba de funcionamiento

- Verifique la suavidad de todos los husillos.
- Compruebe el estado del mandril del torno y de las mordazas del torno.

3.5.4 Alimentación de corriente

- Conecte el cable de suministro eléctrico.
- Compruebe la protección por fusible de la alimentación de corriente según los datos técnicos para la potencia total conectada del torno.



¡ATENCIÓN!

En el caso de las máquina de 400V: bajo cualquier circunstancia observe que las tres fases (L1, L2, L3) para 400V - se conecten correctamente.

La mayoría de los defectos de motor tienen lugar por causa de una conexión errónea. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una fase de motor no se emborne correctamente o se conecte al conductor neutro (N).

Los efectos que entonces pueden tener lugar son:

- el motor se calienta muy rápidamente,
- aumento de los ruidos del motor,
- el motor no tiene nada de potencia.



Ponga atención a la dirección de giro correcta del motor de accionamiento. En la posición de conexión del interruptor de sentido de giro a la derecha (R) el husillo del taladro debe girar en el sentido de las agujas del reloj. En caso pertinente las conexiones de fase deben cambiarse.

Si la clavija de conexión se encuentra equipada con un inversor de fase tiene esto lugar girándola 180°.

Por causa de una conexión errónea se cancela la garantía.



¡ATENCIÓN!

Los tornos equipados con convertidor de frecuencia no deben hallarse provistos de conector CEE. Conecte adecuadamente la máquina a una caja de toma de corriente (véase EN 50178 / VDE 5.2.11.1). El valor límite admisible de la corriente de derivación al cable de toma a tierra se sobrepasa en el servicio de clavija de enchufe.

- D 240 x 500 DC Vario
- D 280 x 700 DC Vario



INFORMACIÓN

 
En los tipos de tornos "VARIO", el convertidor de frecuencia (regulador de accionamiento) puede disparar el interruptor de protección de derivación de su alimentación eléctrica. Para evitar averías de funcionamiento necesita un interruptor de protección sensible a las corrientes de impulso o de cualquier tipo.

En caso de avería de funcionamiento o disparo del interruptor de protección de derivación, compruebe el tipo instalado.

Mediante los símbolos siguientes puede averiguar si posee uno de estos interruptores de protección de derivación mencionados.

Interruptor de protección de derivación sensible a corrientes de impulso


tipo A



300 mA

Interruptor de protección de derivación sensible a cualquier tipo de corriente

 tipo B



300 mA

Le recomendamos colocar un interruptor de protección de derivación sensible a cualquier tipo de corriente. Los interruptores de protección RCCB tipo B son adecuados para convertidores de frecuencia (reguladores de accionamiento) de corriente alterna y trifásica.

Los interruptores sensitivos de protección de derivación del tipo AC (sólo para corriente alterna) no son adecuados para convertidores de frecuencia. Dichos interruptores han dejado de utilizarse.

3.5.5 Prueba de funcionamiento

→ Sujete una pieza en el plato de torno de la máquina o junte las garras del plato completamente antes de activar la máquina.



¡ADVERTENCIA!

- Tenga en cuenta el diámetro máximo de sujeción del plato de torno.
- Procure no situarse delante del mandril cuando encienda la máquina por primera vez.

3.6 Accesorios opcionales



¡ADVERTENCIA!

Peligro por causa del empleo de herramientas de fijación de piezas a mecanizar inapropiadas o de servirse de ellas con un número de revoluciones no autorizado.

Emplee solamente las herramientas de sujeción de piezas a mecanizar (por ejemplo mandriles de torno) que se suministran con la máquina o bien que OPTIMUM ofrezca en tanto equipamiento optativo.

Emplee las herramientas de sujeción de piezas a mecanizar sólo en la gama de revoluciones prevista y autorizada.

Las herramientas de sujeción de piezas a mecanizar solamente deben ser modificadas de acuerdo con las recomendaciones de OPTIMUM o del fabricante de herramientas de sujeción.

Denominación	Número de artículo	Denominación	Número de artículo
D240		D280	
• Disco plano 240 mm	344 1352	• Disco plano 265 mm	344 1452
• Luneta fija	344 1315	• Luneta fija	344 1415
• Luneta seguidora	344 1310	• Luneta seguidora	344 1410
		• Contraplato 160 mm	344 1413

D240 y D280	
• Contraplato 125 mm	344 1311
• Mandril de sujeción ER 25	344 1305
• Mandril de sujeción ER 32	344 1306
• Juego de cuchillas de torno 10 mm, 11 piezas	344 1108
• Juego de cuchillas de torno 12 mm, 9 piezas	344 1211
• Soporte de acero de cambio rápido SWH 1-A	338 4301

3.7 Guía de montaje

3.7.1 Guía de montaje del contraplato

Limpe minuciosamente la brida y el husillo de la máquina y coloque la primera sobre el segundo.

Mida el anillo interior del mandril del torno y gire dicho valor sobre el contraplato como ajuste. Gire asimismo ligeramente la plana (frontal) de la brida hasta que la superficie rote. Coloque el mandril del torno y atornille.



INFORMACIÓN

Tenga en cuenta que el mandril del torno debe colocarse a mano y con ayuda de goma sin rebote (dé unos golpecitos uniformes sobre el lado frontal).

Apriete alternativa y uniformemente los tornillos de sujeción.

Los tornillos no deben ejercer ninguna fuerza en la pared perforada, pues de lo contrario el cuerpo del mandril se tensará o las mordazas se atascarán.

Puede darse, asimismo, fallos por excentricidad.

¡No se permiten realizar rectificaciones al mandril del torno!

3.8 Contraplato D240 / D280

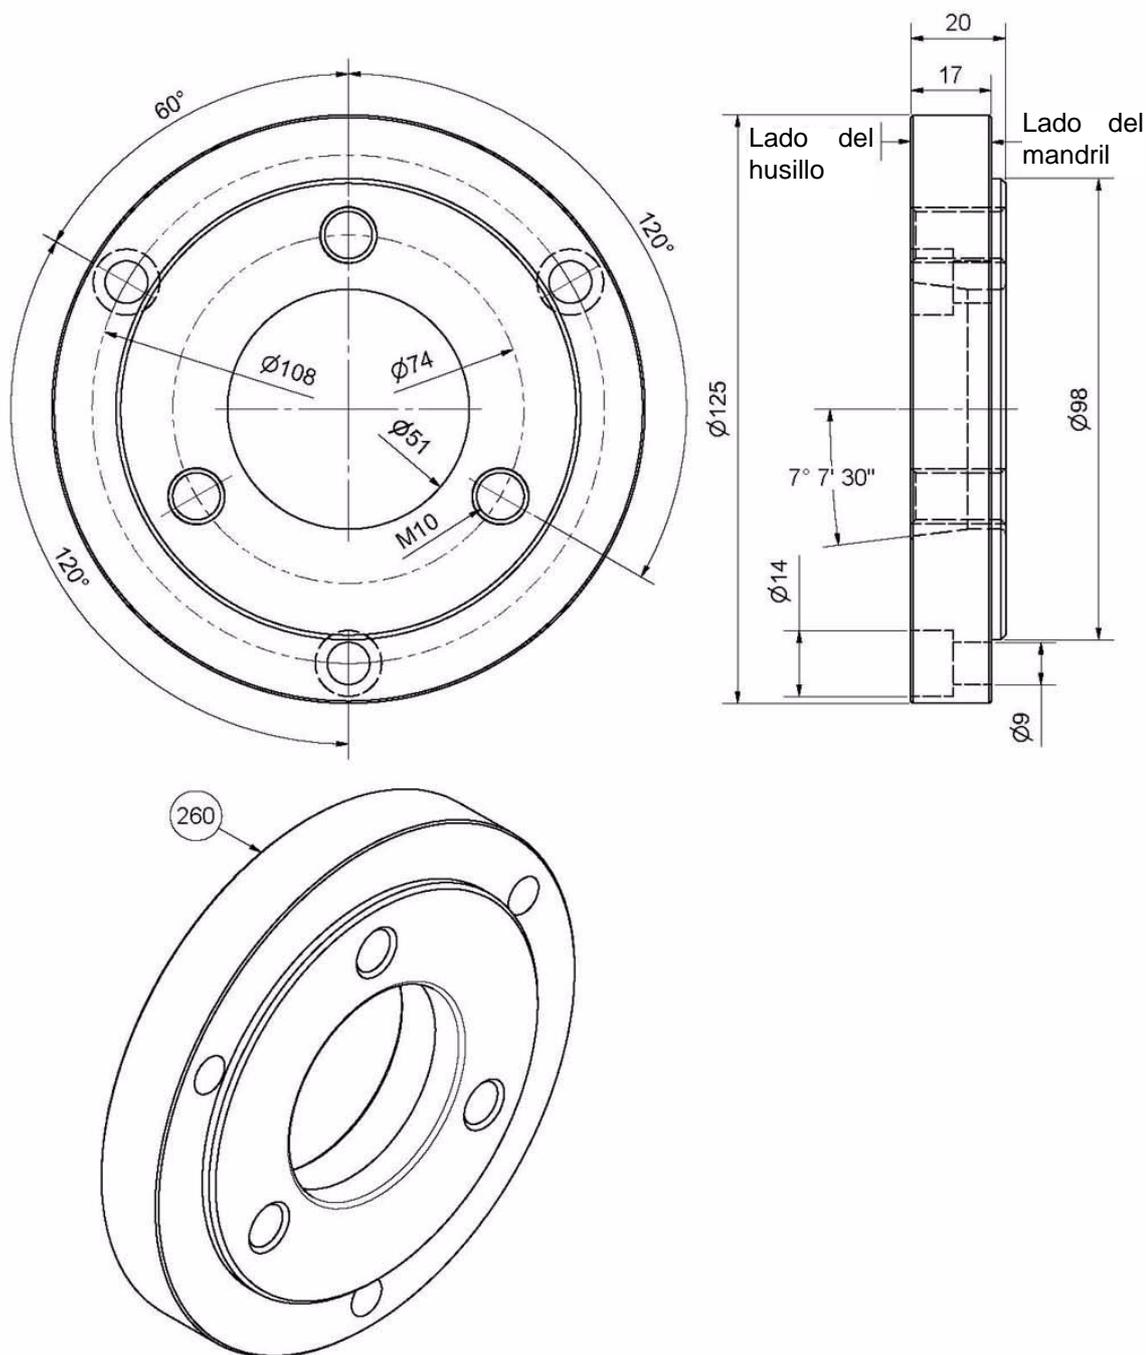


Fig.3-1: Contraplato D240 / D280

3.8.1 Guía de montaje mandril de sujeción

Montaje del mandril de sujeción 344 1305 en su torno D240 y D280.

Proceda así.

- Antes de desmontar marque la posición del mandril del torno en la brida del husillo, p. ej. con un rotulador. Hace posible que el remontaje sea idéntico.
- Desmonte el mandril del torno.
- Limpie minuciosamente todas las superficies del talón del husillo y del mandril de sujeción.
- Desmonte los espárragos del mandril del torno y enrósquelos en el mandril de sujeción.
- Mida la concentricidad de la brida del husillo. Marque con un rotulador la mayor desviación positiva del reloj comparador en la brida del husillo.
- Fije el mandril de sujeción a la brida del husillo y apriete ligeramente las tuercas. Apriete gradual y uniformemente las tuercas, pasando de una a otra, al menos tres veces consecutivas (sólo así conseguirá la mejor concentricidad).
- Mida la concentricidad del mandril de sujeción en la superficie cónica.
- Posicione el mandril de sujeción girando en cada caso 120° sobre la brida del husillo hasta alcanzar la máxima precisión de concentricidad.
- Marque la posición de la mayor precisión de concentricidad de la brida del husillo con el mandril de sujeción y luego monte el mandril de sujeción sobre la posición que mejor marche.

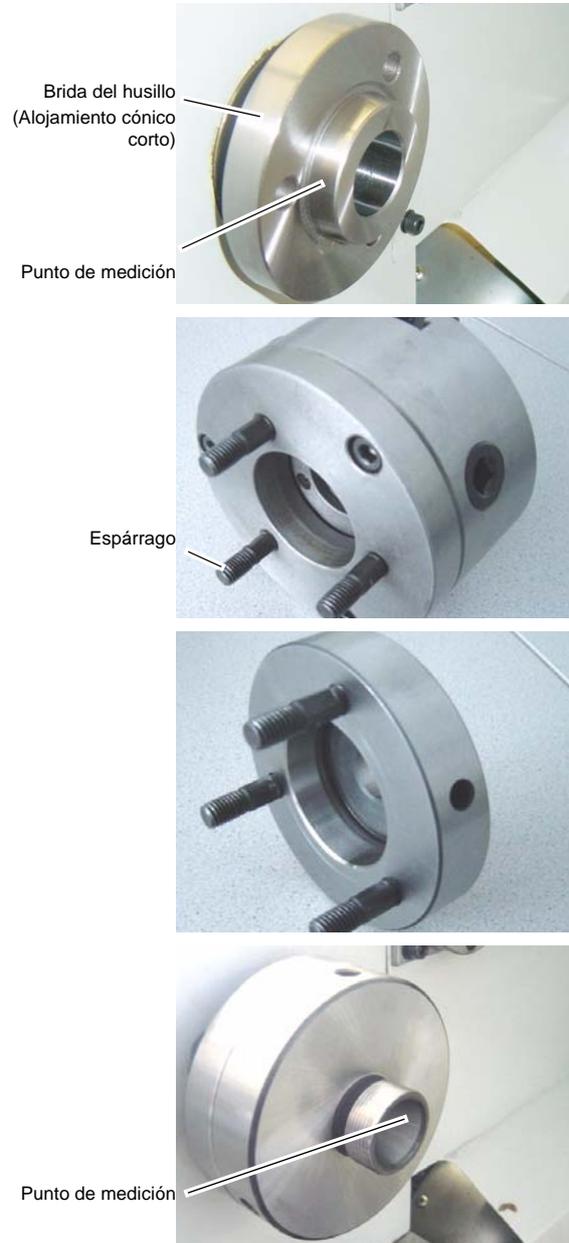


Fig. 3-2: 344 1305 Representación sin tuerca de unión.

3.8.2 Montaje luneta seguidora - D240

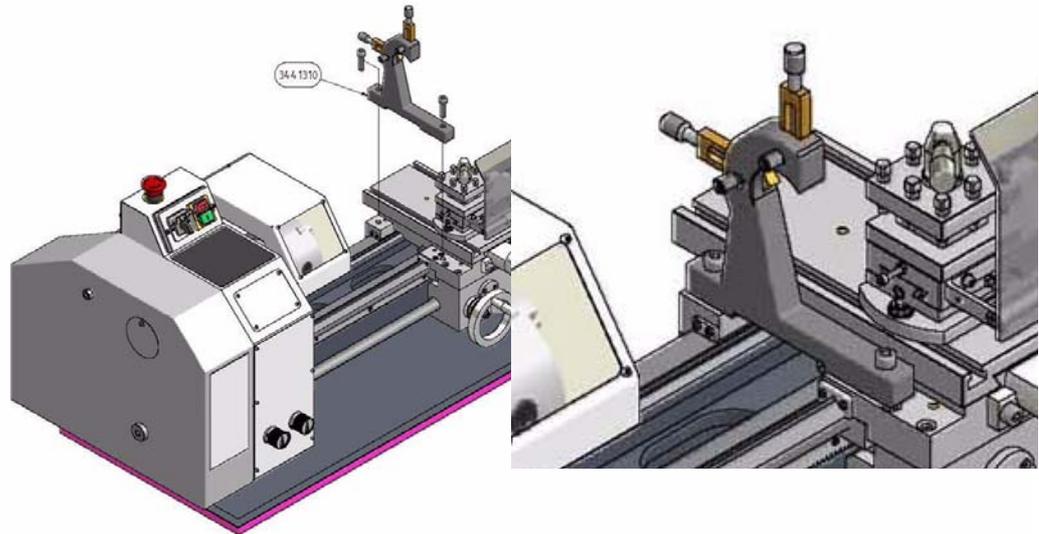


Fig.3-3: Luneta seguidora - D240

3.8.3 Montaje luneta seguidora - D280

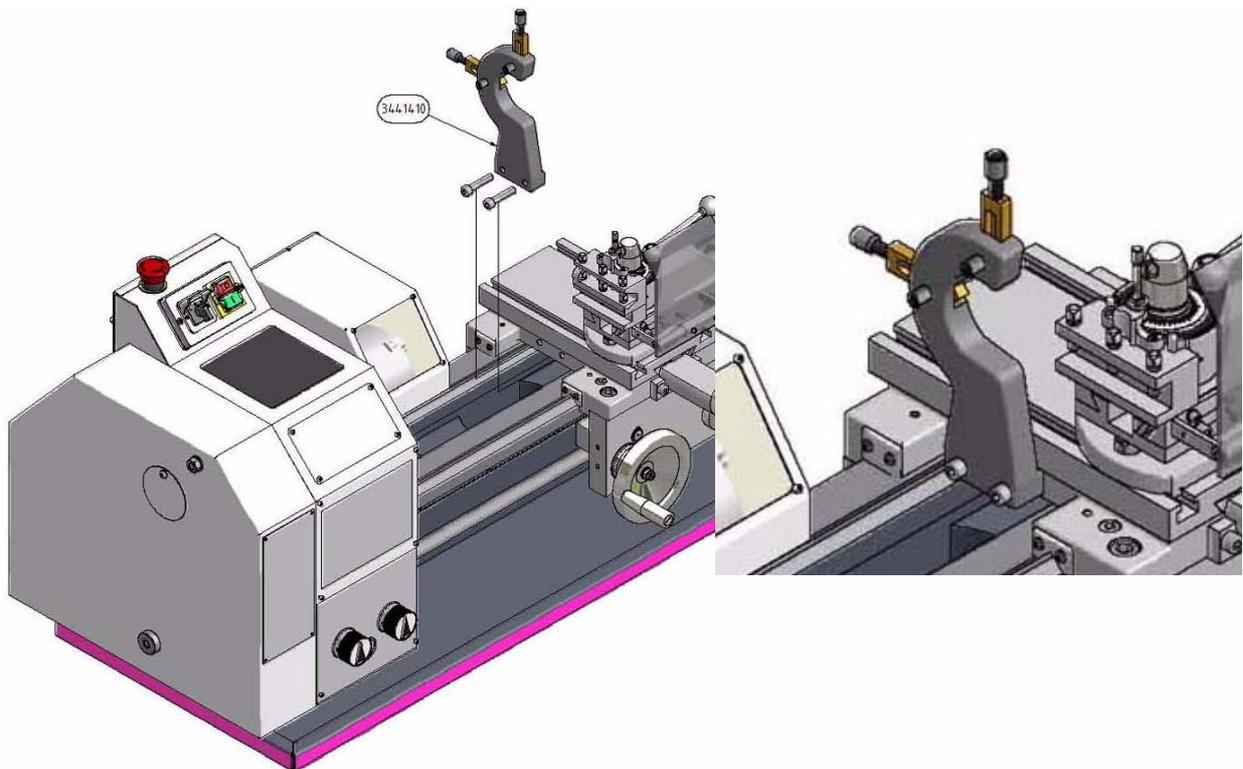


Fig.3-4: Luneta seguidora - D280

3.8.4 Montaje luneta fija - D240

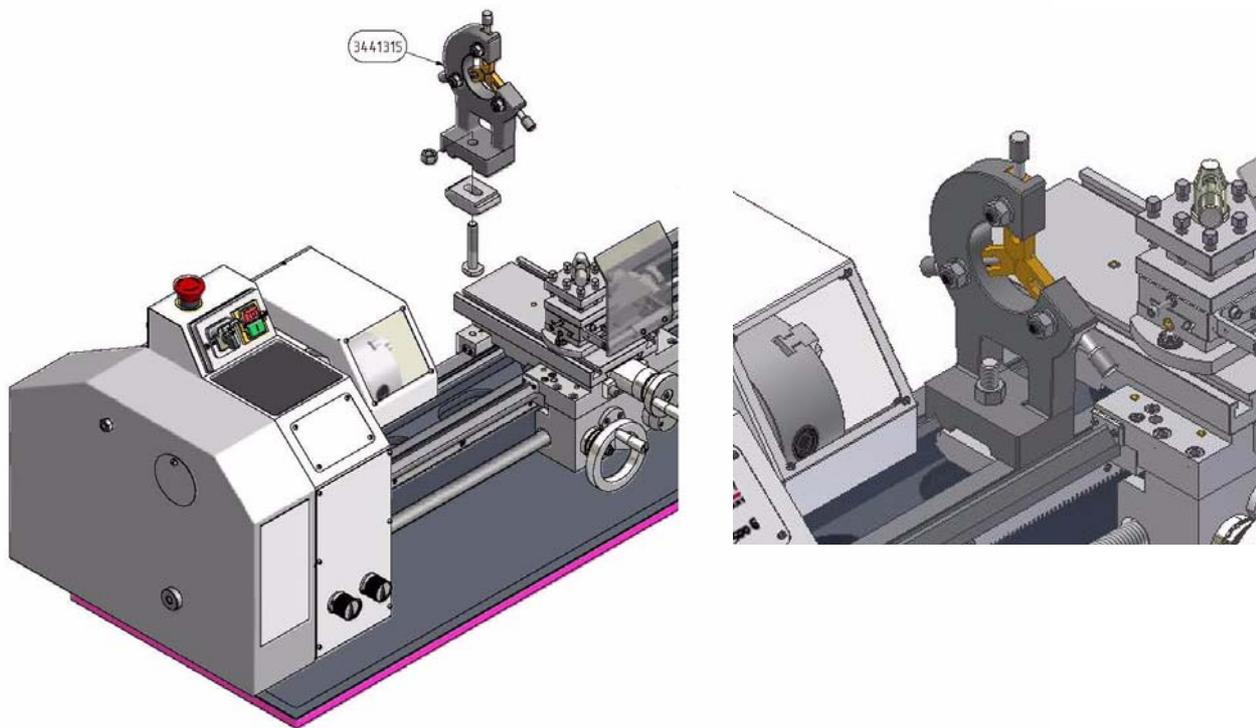


Fig.3-5: Luneta fija - D240

3.8.5 Montaje luneta fija - D280

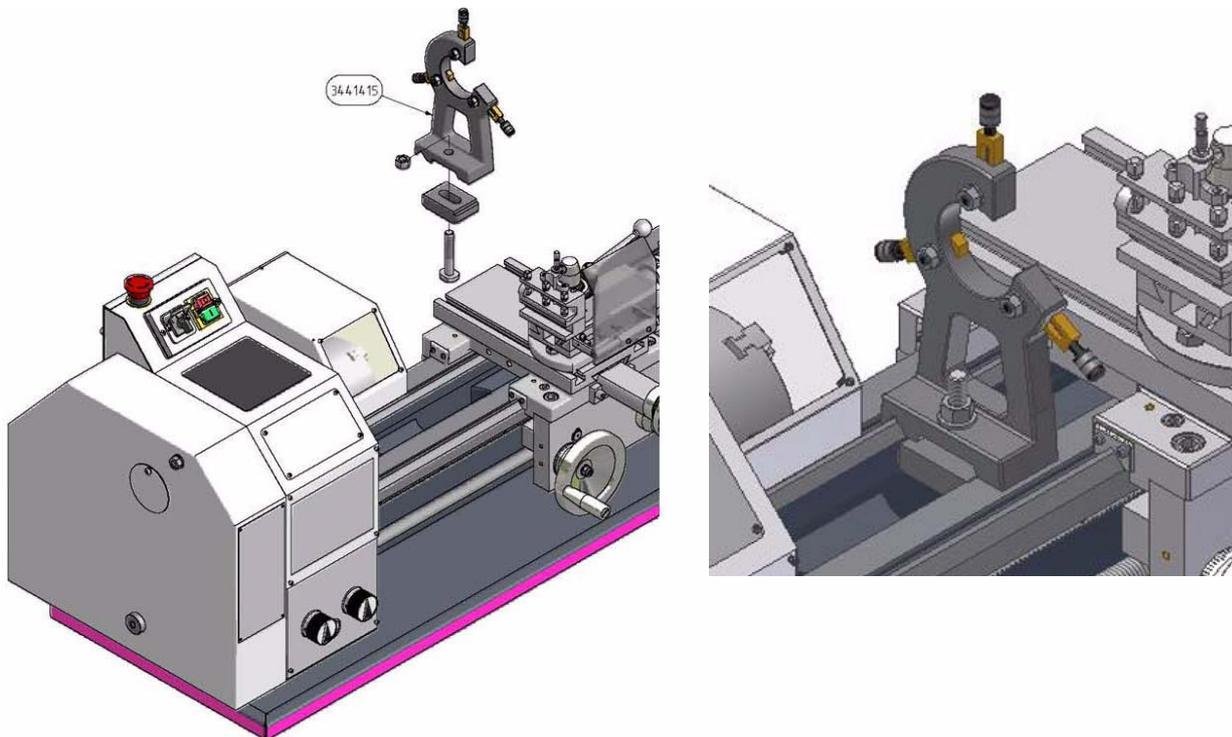


Fig.3-6: Luneta fija - D280

4 Manejo

4.1 Seguridad

Ponga el torno en servicio sólo bajo las condiciones siguientes:

- El estado técnico del torno está en orden.
- El uso del torno es conforme a lo prescrito.
- Se respeta el manual de instrucciones.
- Todos los dispositivos de seguridad se encuentran instalados y activados.



Elimine o encargue inmediatamente la eliminación de anomalías. Pare de inmediato la máquina en caso de anomalías en el funcionamiento y séguela contra la puesta en marcha involuntaria o no autorizada.

Notifique inmediatamente cualquier modificación al cargo responsable.

☞ „Seguridad durante la operación“ en página 15

4.2 D240x500G, D280x700G

4.2.1 Elementos de mando y de visualización


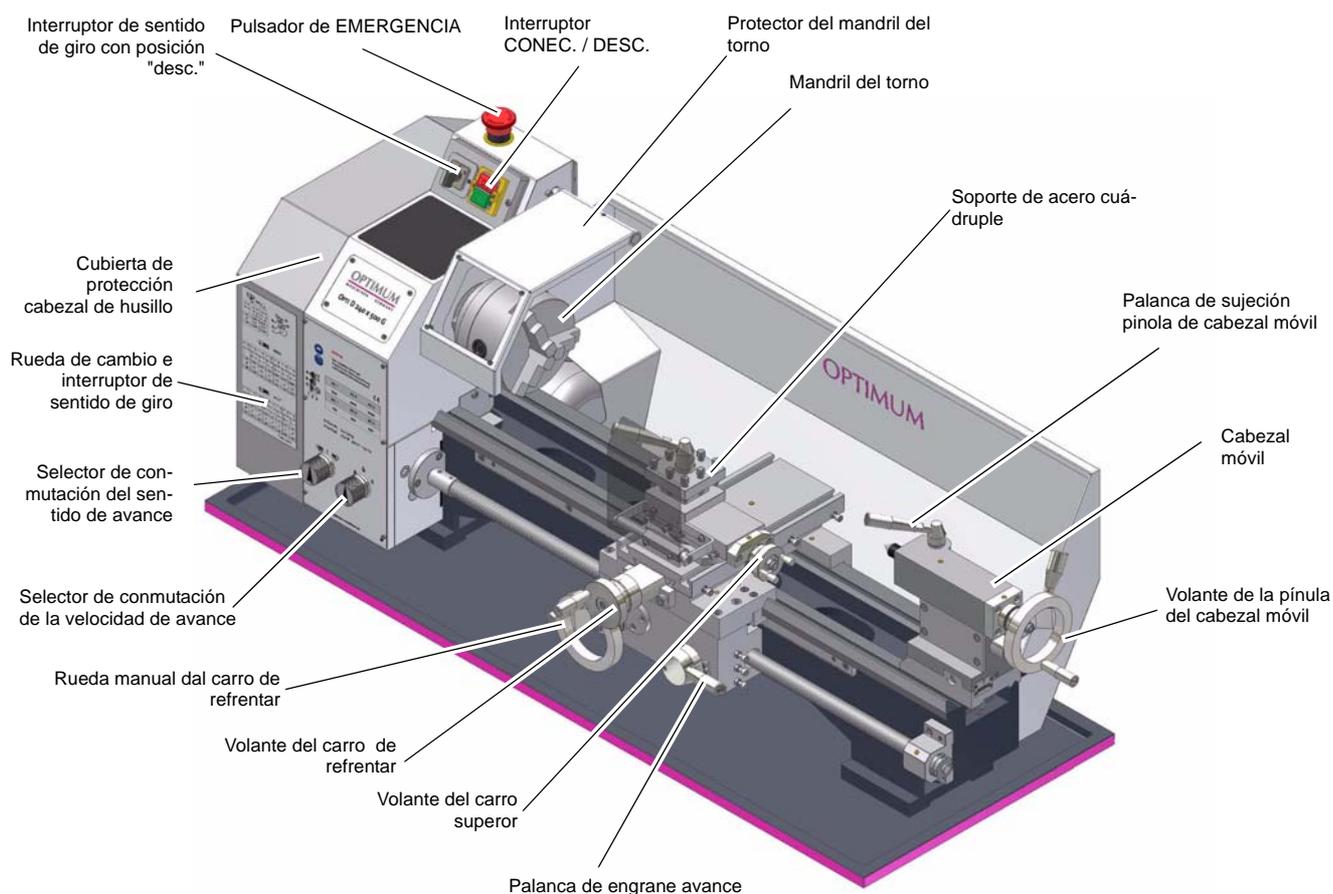



Fig.4-1: D 240x500G, D280x700G

4.2.2 Elemento de maniobra

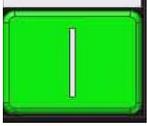

Botón de pulsación CONEC

El „botón de pulsación CONEC.“ conecta el giro de la máquina de tornear.

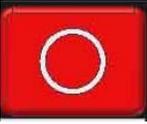

Botón de pulsación DESC

El „botón de pulsación DESC.“ desconecta el giro de la máquina de tornear.



Conmutador de sentido de giro

El sentido de giro de la máquina de tornear puede decidirse por medio del conmutador de sentido de giro.

Con el interruptor puede seleccionarse la velocidad de los sentidos de giro.

- La señalización „R“ significa el sentido a la derecha (el de las agujas del reloj).
- La señalización „L“ significa el sentido a la izquierda.



¡ATENCIÓN!

Espere hasta que el giro del husillo se haya parado por completo antes de cambiar el sentido por medio del conmutador de sentido de giro.

Un cambio del sentido de giro durante el funcionamiento puede tener como consecuencia la destrucción del motor y del conmutador de sentido de giro.

4.2.3 Conectar la máquina

- Llevar a cabo el ajuste básico en la máquina de tornear (nivel de número de revoluciones, avance, etc.).
- Comprobar si el protector del mandril del torno y la cobertura de protección se encuentran cerrados; cerrar en caso necesario.



- Seleccionar el sentido de giro.



- Accionar el botón de pulsación „Conec.“.

4.2.4 Desconectar la máquina



- Accionar el botón de pulsación „desc.“

En caso de no encontrarse en servicio prolongadamente, desconectar la máquina del suministro de tensión eléctrica.

4.3 D240x500DC Vario

4.3.1 Elementos de mando y de visualización

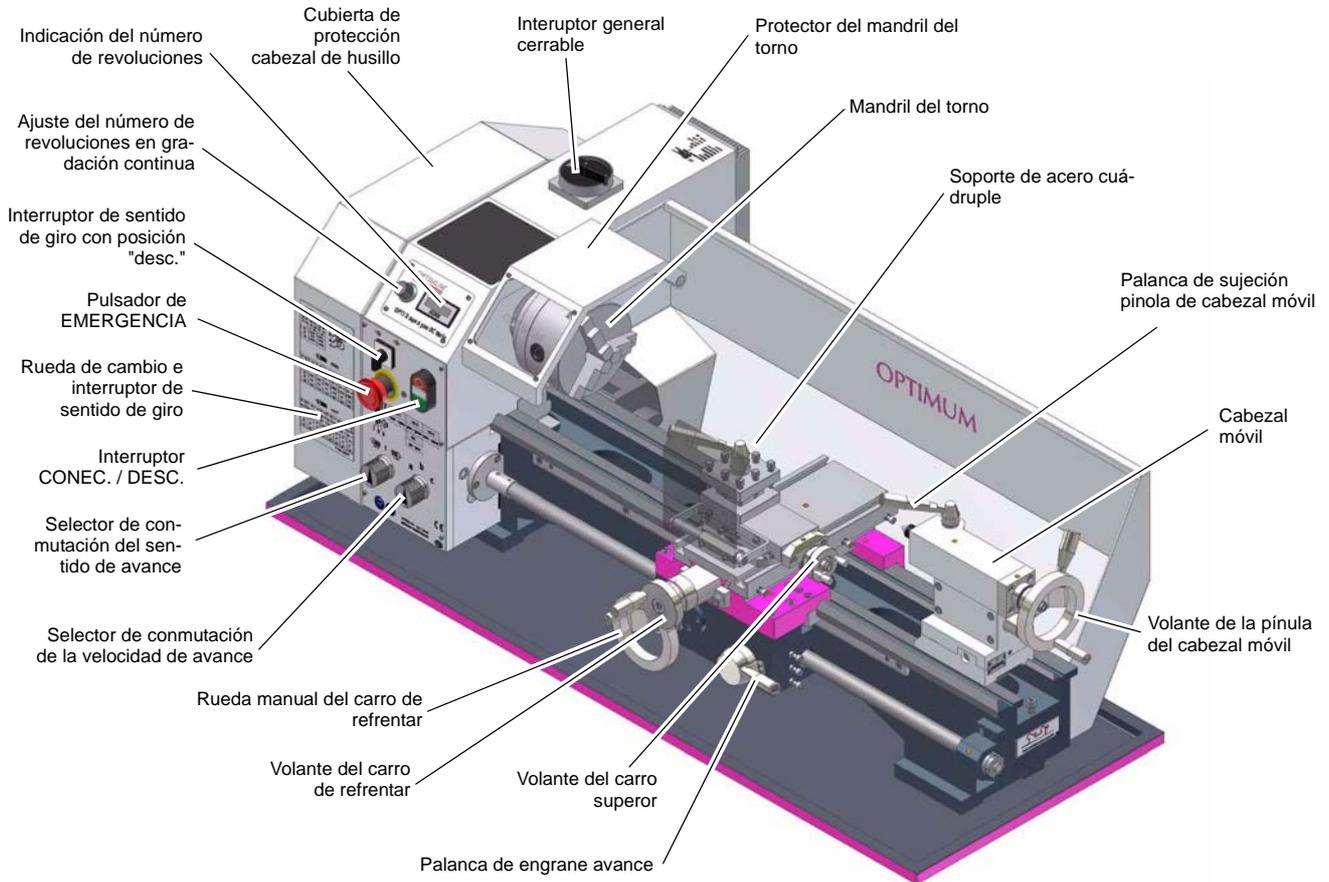


Fig.4-2: D 240x500 DC Vario

4.3.2 Elemento de maniobra



Botón de pulsación CONEC

El „botón de pulsación CONEC.“ conecta el giro de la máquina de torneear.



Botón de pulsación DESC

El „botón de pulsación DESC.“ desconecta el giro de la máquina de torneear.



Ajuste del número de revoluciones

Con el ajuste del número de revoluciones puede ajustarse el número de revoluciones que se desee.



Interruptor principal

Interrumpe o conecta la alimentación eléctrica.



Conmutador de sentido de giro

El sentido de giro de la máquina de torneado puede decidirse por medio del conmutador de sentido de giro.

Con el interruptor puede seleccionarse la velocidad de los sentidos de giro.

- La señalización „R“ significa el sentido a la derecha (el de las agujas del reloj).
- La señalización „L“ significa el sentido a la izquierda.



¡ATENCIÓN!

Espere hasta que el giro del husillo se haya parado por completo antes de cambiar el sentido por medio del conmutador de sentido de giro.

Un cambio del sentido de giro durante el funcionamiento puede tener como consecuencia la destrucción del motor y del conmutador de sentido de giro.

4.3.3 Conectar la máquina

- Llevar a cabo el ajuste básico en la máquina de torneado (nivel de número de revoluciones, avance, etc.).
- Comprobar si el protector del mandril del torno y la cobertura de protección se encuentran cerrados; cerrar en caso necesario.



- Encendido del interruptor principal.



- Seleccionar el sentido de giro.



- Accionar el botón de pulsación „Conec.“.

4.3.4 Desconectar la máquina



- Accionar el botón de pulsación „desc.“.



- En caso de paradas largas, apague la máquina mediante el interruptor principal.

4.4 D280x700DC Vario

4.4.1 Elementos de mando y de visualización

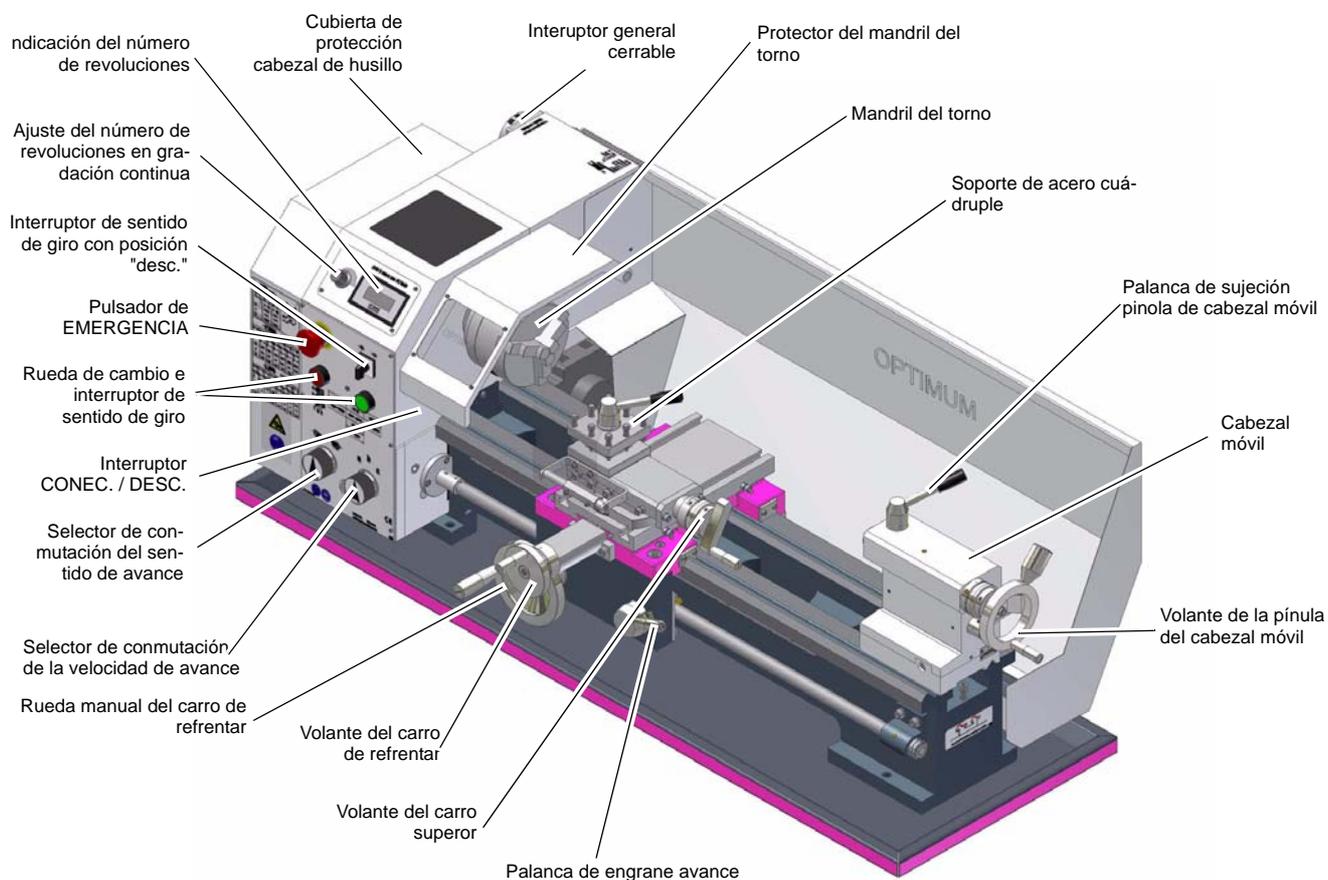


Fig.4-3: D 280x500 DC Vario

4.4.2 Elemento de maniobra



Botón de pulsación CONEC

El „botón de pulsación CONEC.“ conecta el giro de la máquina de torrear.



Botón de pulsación DESC

El „botón de pulsación DESC.“ desconecta el giro de la máquina de torrear.



Ajuste del número de revoluciones

Con el ajuste del número de revoluciones puede ajustarse el número de revoluciones que se desee.



Interruptor principal

Interrumpe o conecta la alimentación eléctrica.



Conmutador de sentido de giro

El sentido de giro de la máquina de torneado puede decidirse por medio del conmutador de sentido de giro.

Con el interruptor puede seleccionarse la velocidad de los sentidos de giro.

- La señalización „R“ significa el sentido a la derecha (el de las agujas del reloj).
- La señalización „L“ significa el sentido a la izquierda.



¡ATENCIÓN!

Espere hasta que el giro del husillo se haya parado por completo antes de cambiar el sentido por medio del conmutador de sentido de giro.

Un cambio del sentido de giro durante el funcionamiento puede tener como consecuencia la destrucción del motor y del conmutador de sentido de giro.

4.4.3 Conectar la máquina

- Llevar a cabo el ajuste básico en la máquina de torneado (nivel de número de revoluciones, avance, etc.).
- Comprobar si el protector del mandril del torno y la cobertura de protección se encuentran cerrados; cerrar en caso necesario.



- Encendido del interruptor principal.



- Seleccionar el sentido de giro.



- Accionar el botón de pulsación „Conec.“.

4.4.4 Desconectar la máquina



- Accionar el botón de pulsación „desc.“.



- En caso de paradas largas, apague la máquina mediante el interruptor principal.

 
4.5 Elementos de mando para el avance



Velocidad de avance



Rosca métrica



Rosca inglesa



Tuerca de roscar abierta
(avance desactivado)



Tuerca de roscar cerrada
(avance activado)



Sentido de avance

4.6 Portaútil

Sujete la cuchilla de torno dentro del portaútil.

Para el torneado, la cuchilla debe estar sujeta con el menor saliente posible y muy firmemente para soportar efectiva y fiablemente la fuerza de corte generada durante la formación de la viruta.

Suba la cuchilla a la altura adecuada. Utilice el cabezal móvil con punto de torno para determinar la altura necesaria. Si fuera necesario, ponga calzos de acero debajo de la cuchilla para obtener la altura necesaria.

4.7 Plato de torno

Las piezas deben sujetarse segura y firmemente en el torno antes de mecanizarlas. La fuerza de sujeción debería ascender a tal punto que el arrastre de la pieza esté garantizada y no se produzcan daños ni deformaciones en la pieza.



¡ADVERTENCIA!

No sujete piezas cuyas dimensiones superen la capacidad permitida de sujeción del plato de torno. La fuerza de sujeción del plato de torno será insuficiente si se supera la capacidad permitida. También pueden soltarse las garras.



¡ATENCIÓN!

En el proceso de desmontaje puede caerse el portaherramientas sobre la bancada de la máquina y dañar las barras de guía. Coloque una tabla de madera o cualquier otro objeto apropiado sobre la bancada para prevenir daños.

- Desenchufe la máquina de la toma eléctrica.
- Puede bloquear el giro del husillo introduciendo, p. ej. un prolongador como palanca en uno de los alojamientos cuadrangulares del mandril del torno. Al hacerlo compruebe también que el brazo de la palanca no dañe el banco de la máquina.

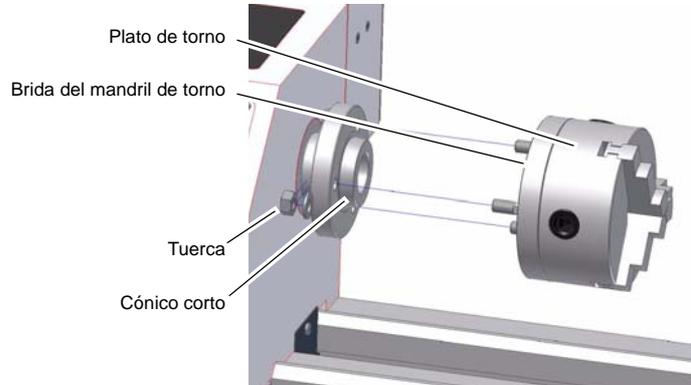


Fig.4-4: Desmontaje del mandril del torno

- Para extraer el mandril del tornos afloje las tres tuercas del husillo.
- Retire que mandril de torno hacia delante.
- Si fuera necesario, afloje que mandril de torno con golpes leves de una maza de goma o de plástico.

4.8 Ajuste del número de revoluciones

La modificación del número de revoluciones se realiza modificando la posición de la correa trapezoidal sobre las poleas.

Con el equipamiento opcional "Vario" se regula el número de revoluciones dentro del campo de revoluciones correspondiente por medio de un convertidor de frecuencias. El ajuste del número de revoluciones se realiza mediante el potenciómetro en el panel de control del torno.

Para modificar el número de revoluciones o velocidad de avance debe desmontarse la tapa protectora.

- Extraiga la clavija bipolar con tomatierra de la toma de corriente.
- Afloje los dos tornillos de fijación.
- Retire la tapa protectora.

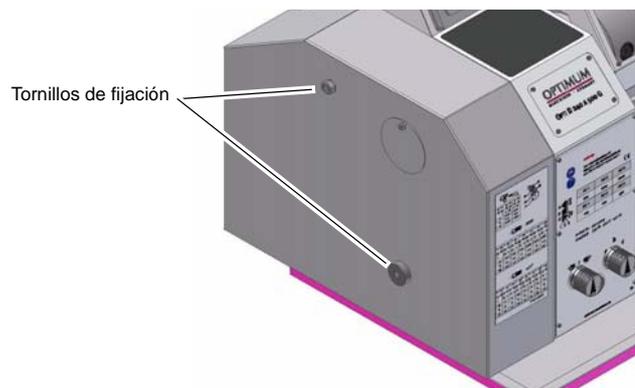


Fig.4-5: Tapa protectora del cabezal

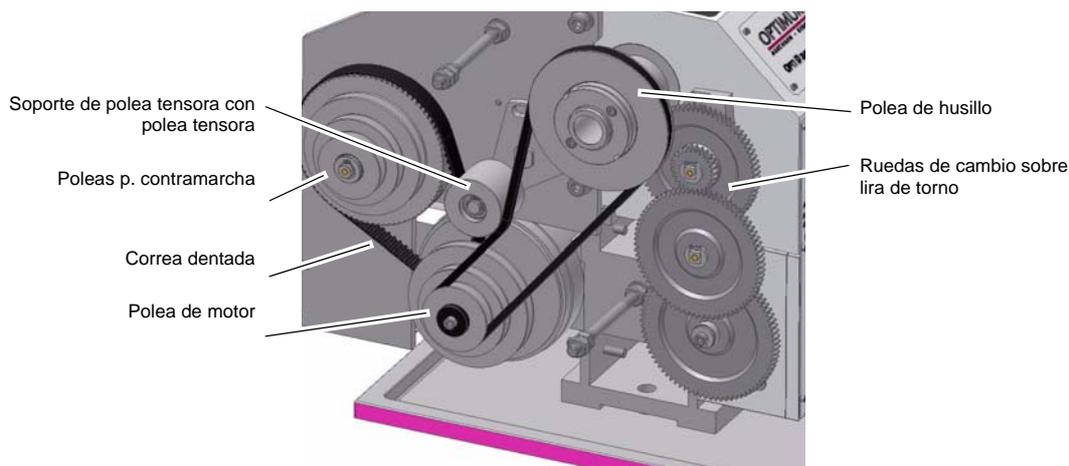


Fig.4-6: D 240 x 500 G

4.8.1 Modificación del campo de revoluciones

- Afloje la tuerca del soporte de la polea tensora y destense la correa trapezoidal.
- Suba la correa trapezoidal a la posición correspondiente.

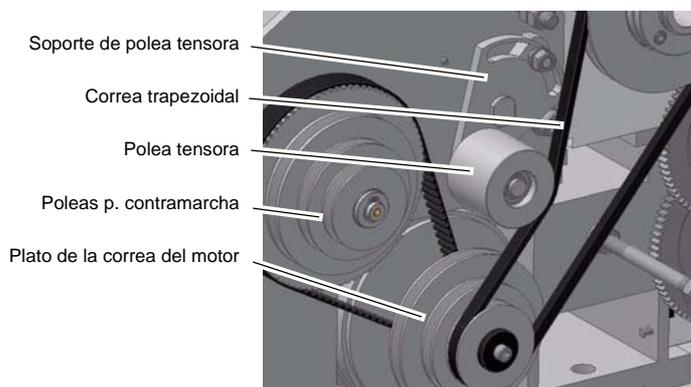


Fig.4-7: Polea tensora D 240 x 500 G

- Según sea el número de revoluciones seleccionado, la correa trapezoidal debe colocarse directamente sobre el plato de la correa del motor o sobre el plato de la correa de la transmisión. Para la máquina de torneado D 280 x 700 G se dispone a este respecto en el volumen de suministro de dos correas trapezoides de largo diferente.
- Ponga atención a que las correas trapezoides no se dañen o se tensen y por ende se dilaten excesivamente.
- Vuelva a tensar la polea tensora y a apretar la tuerca.
- La tensión correcta de la correas trapezoides se obtiene cuando estas puedan hundirse unos tres milímetros al presionarse con el dedo índice.




¡ATENCIÓN!

Ponga atención en que la polea tensora siempre tenga contacto con la correa por su parte exterior!


Preste atención a la tensión correcta de la correa trapezoidal. Una tensión demasiado elevada o reducida puede provocar daños.

4.8.2 Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 G

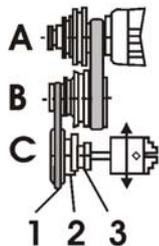


	AC 1	AC 2	AC 3
A			
B	620	1000	2000
C	BC 1	BC 2	BC 3
	125	210	450

4.8.3 Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 DC Vario

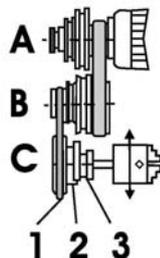


	AC 1	AC 2	AC 3
A			
B	140 - 1400	300 - 3000	400 - 4000
C		BC	
		30 - 300	

4.8.4 Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 G

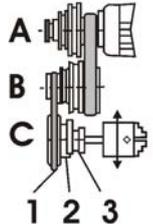

	AC 1	AC 2	AC 3
A			
B	500	1000	2000
C	BC 1	BC 2	BC 3
	150	300	600

4.8.5 Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 DC Vario

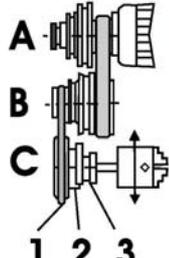

	AC 1	AC 2	AC 3
A			
B	140 - 1400	300 - 3000	400 - 4000
C		BC	
		30 - 300	

INFORMACIÓN



En la posición de correa trapezoidal AC 3 las máquinas de torneado Vario tienen el número de revoluciones máximo limitado a 4000 min⁻¹ por motivos técnicos de regulación. Una dimensión de ajuste real del 225% no es posible en la posición AC 3 de la correa trapezoidal. El ancho completo de banda de la dimensión de ajuste del 15% al 225% solamente se puede obtener con la posición de la correa trapezoidal AC 1.

Este ajuste es intencionado y evita el aflojamiento de la pieza a procesar por causa de las fuerzas centrípetas excesivas en las mordazas de sujeción del mandril de giro.

4.9 Ajuste del avance

4.9.1 Selector de conmutación

Con el selector se selecciona el sentido de avance y la velocidad de avance.



¡ATENCIÓN!

Espere a que la máquina se haya parado completamente antes de llevar a cabo alguna modificación en el selector de conmutación.

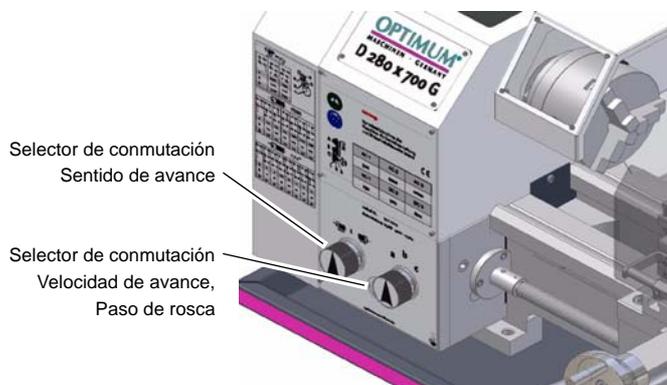


Fig.4-8: Selector de conmutación



INFORMACIÓN

Observe para la selección de la velocidad de avance o el paso de rosca la tabla que se encuentra en la máquina de torneado. Sustituya las ruedas de cambio si el paso de rosca deseable no se contiene en el juego de ruedas integrado.

4.9.2 Cambio de las ruedas de cambio

Las ruedas de cambio para el avance se encuentran instaladas sobre una lira del torno.

→ Desconecte la máquina de la toma eléctrica.

→ Afloje el tornillo de sujeción situado en la lira del torno.

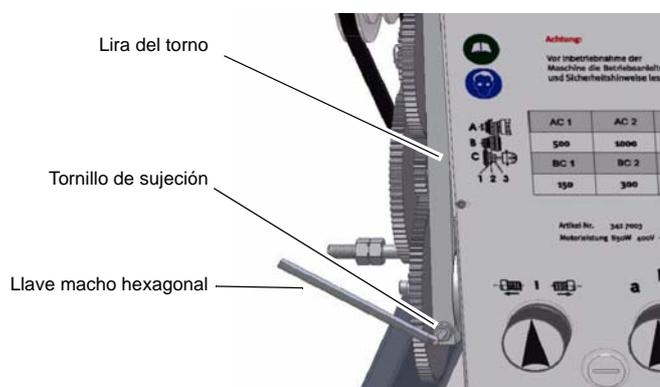


Fig.4-9: Tornillo de sujeción del lira del torno

→ Gire la lira del torno hacia la derecha.



Fig.4-10: Lira del torno gira

- Desmonte en el lira del torno las arandelas de seguridad de los tornillos de sujeción.
- Desmonte el tornillo del eje del engranaje de avance.

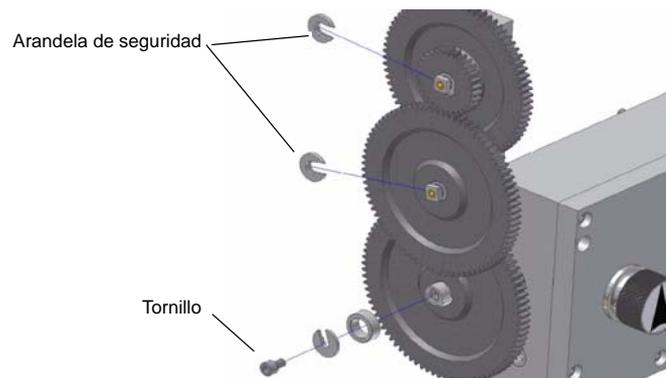


Fig.4-11: Sujeción de las ruedas de cambio

- Afloje el tornillo de apriete situado en la lira del torno

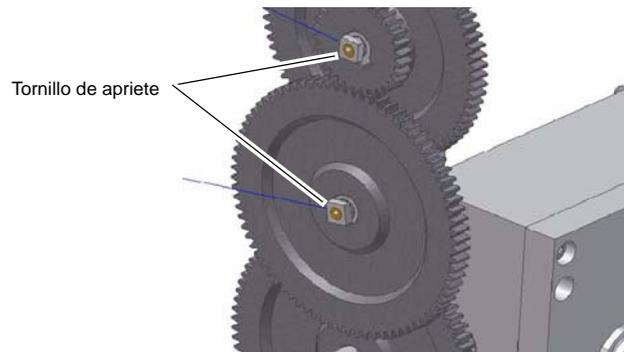


Fig.4-12: Sujeción de las ruedas de cambio

- Monte los pares de ruedas dentadas según la tabla de avance y de ruedas de cambio y vuelva a sujetar las ruedas dentadas sobre la lira del torno.
- Vuelva a girar la lira del torno hacia la izquierda hasta que las ruedas dentadas vuelvan a estar engranadas.
- Ajuste de nuevo la holgura entre los flancos de dientes enclavando un hoja de papel normal entre las ruedas dentadas como medio auxiliar de ajuste o de distancia.
- Vuelva a apretar la lira del torno mediante el tornillo de apriete.
- Monte la tapa protectora del cabezal y vuelva a conectar la máquina a la alimentación eléctrica.

4.9.3 Agrupación de las ruedas de cambio

Primera rueda dentada (excitador) con 40 dientes, estándar

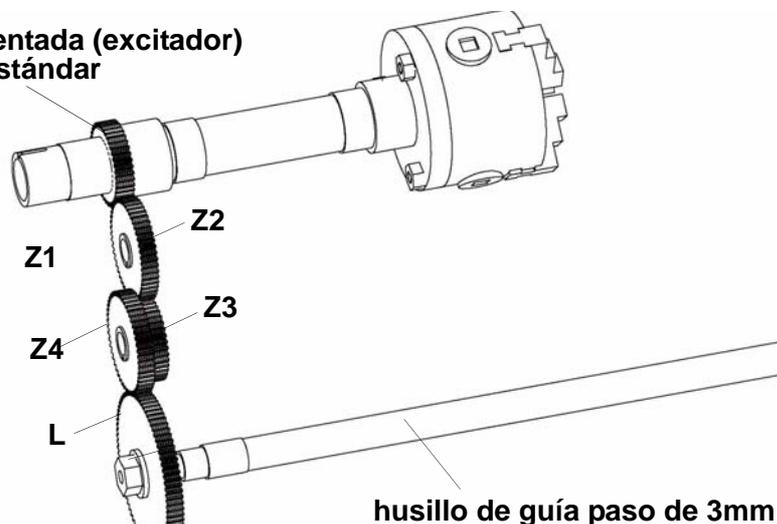


Fig.4-13: Agrupación de las ruedas de cambio

4.9.4 Tablas de tallado de rosca




INFORMACIÓN

Los pasos de rosca o bien los desplazamientos longitudinales representados en las siguientes tablas son posibles sirviéndose de los piñones que forman parte del volumen de suministro.

La estructura de las tablas ha sido establecida para poder establecer la combinación deseada para realizar una rosca sin tener que consultar literatura adicional. Los encajes de una rueda dentada en la siguiente están representadas por guiones entre dos números. La denominación "H" representa un casquillo o una rueda dentada pequeña que sirve de distanciador. Por supuesto, esta rueda dentada pequeña que sirve de distanciador no debe estar encajado en ninguna otra rueda dentada.

D240

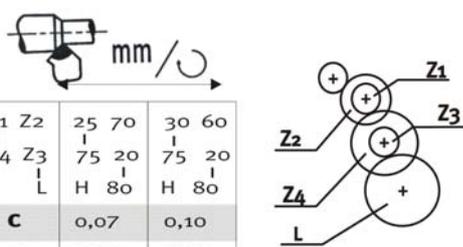

Z1	Z2	25	70	30	60
Z4	Z3	75	20	75	20
	L	H	80	H	80
c		0,07		0,10	
a		0,14		0,20	
b		0,28		0,40	




Z1	Z2	H	50	H	50	H	45	H	45	H	45	H	45
Z4	Z3	20	75	30	80	50	80	50	80	60	80	70	80
	L	80	H	75	H	75	H	60	H	60	H	60	H
c		0,2		0,3		0,5		0,62		0,75		0,88	
a		0,4		0,6		1,0		1,25		1,5		1,75	
b		0,8		1,2		2,0		2,5		3,0		3,5	



Z1	Z2	H	45	H	45	H	45	H	60	H	45	H	30	H	45
Z4	Z3	60	70	60	85	50	75	45	50	50	80	60	80	45	85
	L	65	H	60	H	60	H	85	H	65	H	85	H	70	H
b		8		9		9,5		10		11		12		14	
a		16		18		19		20		22		24		28	
c		32		36		38		40		44		48		56	

D280

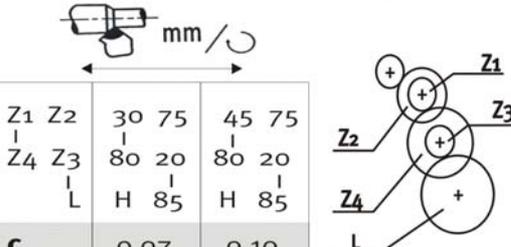

Z1	Z2	30	75	45	75
Z4	Z3	80	20	80	20
	L	H	85	H	85
c		0,07		0,10	
a		0,14		0,20	
b		0,28		0,40	



Z1	Z2	H	60	H	60	H	60	H	60	H	50	H	50
Z4	Z3	20	75	30	80	50	80	50	80	60	80	70	80
	L	80	H	75	H	75	H	60	H	60	H	60	H
c		0,2		0,3		0,5		0,62		0,75		0,88	
a		0,4		0,6		1,0		1,25		1,5		1,75	
b		0,8		1,2		2,0		2,5		3,0		3,5	



Z1	Z2	H	60	H	50	H	60	H	60	H	60	H	30	H	50
Z4	Z3	60	70	60	85	50	75	45	50	50	80	60	85	45	85
	L	65	H	60	H	60	H	85	H	85	H	65	H	80	H
b		8		9		9,5		10		11		12		14	
a		16		18		19		20		22		24		28	
c		32		36		38		40		44		48		56	

Fig.4-14: Tablas de tallado de rosca

4.9.5 Relación de transmisión

La relación de transmisión [i] de un engranaje es la relación dada entre el piñón motriz respecto del piñón sobre el cual se ejerce la acción motriz.

Cálculo a modo de ejemplo del paso 0,75 mm de la máquina de torner D240:

$$i = 3 \times V_g \times \frac{40 \times Z_2 \times Z_4}{Z_2 \times Z_3 \times L} = 3 \times 0,5 \times \frac{40 \times 45 \times 60}{45 \times 80 \times 60} = 0,75$$

Cálculo a modo de ejemplo del paso 0,75 mm de la máquina de torner D280:

$$i = 3 \times V_g \times \frac{40 \times Z_2 \times Z_4}{Z_2 \times Z_3 \times L} = 3 \times 0,5 \times \frac{40 \times 50 \times 60}{50 \times 80 \times 60} = 0,75$$

Cálculo a modo de ejemplo de un avance de 0,09 mm de la máquina de torner D240:

$$i = 3 \times V_g \times \frac{40 \times Z_1 \times Z_3}{Z_2 \times Z_4 \times L} = 3 \times 0,5 \times \frac{40 \times 25 \times 20}{70 \times 75 \times 80} = 0,08$$

Cálculo a modo de ejemplo de un avance de 0,07 mm de la máquina de torner D280:

$$i = 3 \times V_g \times \frac{40 \times Z_1 \times Z_3}{Z_2 \times Z_4 \times L} = 3 \times 0,5 \times \frac{40 \times 30 \times 20}{75 \times 80 \times 85} = 0,07$$

- La cifra 3 del cálculo a modo de ejemplo de arriba es el paso del husillo patrón.
- La cifra 40 es el primer actuante motriz con 40 piñones sobre el husillo de torno (eje del mandril del torno).
- Vg se refiere al engranaje de avance.
 - Engranaje de avance (Vg) posición "C" Relación de transmisión = 0,5
 - Engranaje de avance (Vg) posición "A" Relación de transmisión = 1
 - Engranaje de avance (Vg) posición "B" Relación de transmisión = 2

4.9.6 Ejemplo - montaje de los piñones para pasos de rosca de 0,75 mm, 1,5 mm, 3 mm

Las guiones de unión de un número respecto del siguiente representan la toma de un piñón a otro piñón. La denominación "H" significa el casquillo o bien un piñón más pequeño en tanto medio auxiliar para mantener la distancia, véase la posición 523 del dibujo de las piezas de repuesto.

Con las arandelas distanciadoras - véase las posiciones 518 y 519 del dibujo de las piezas de repuesto - se consigue el desplazamiento de los piñones.

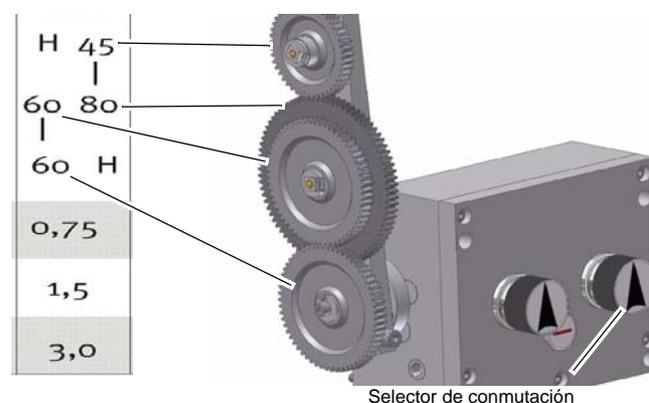


Fig.4-15: Ejemplo combinación de piñones

Las denominaciones **a b c** que se encuentran en la tabla de las ruedas de cambio se refieren a la posición del selector de conmutación del engranaje de avance.

4.10 Palanca de engrane

- Mediante la palanca de engrane se activa y se desactiva el avance longitudinal automático y el avance para tallar roscas. El avance es transmitido por la tuerca de roscar.
- Tire del asa de la palanca y presione la palanca de engrane hacia abajo.
- Se cierra la tuerca de roscar y se activa el avance longitudinal automático.

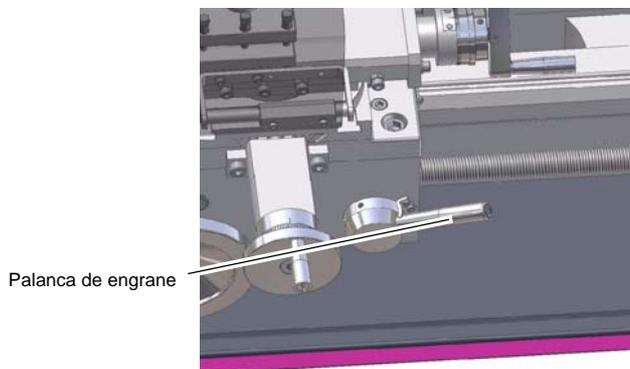


Fig. 4-16: Caja de levas D280



INFORMACIÓN

Mueva ligeramente el volante manual para facilitar el enclavamiento de la palanca de engrane.

4.11 Sujeción del carro del banco

La fuerza de corte generada durante el refrendado o en los trabajos de tronzado puede desplazar el carro de la bancada.

- Sujete el carro de la bancada mediante el tornillo de sujeción.

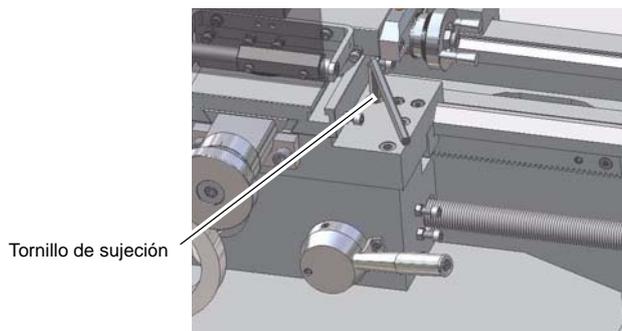


Fig. 4-17: Carro del banco D240

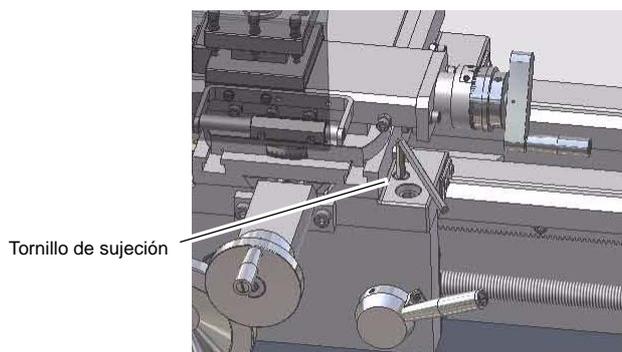


Fig. 4-18: Carro del banco D280

4.11.1 Torneado cónico con el carro superior

Véase  „Anexo torneado“ en página 53

Con el carro superior es posible torneado conos cortos. La escalización se realiza hasta el grado angular de 60°. El carro superior puede graduarse por encima de la marca angular de 60°.

- Afloje las dos tuercas a la izquierda y a la derecha del carro superior.

- Gire el carro superior.
- Vuelva a apretar el carro superior.

4.11.2 Torneado cónico con el cabezal móvil

Véase  „Anexo torneado“ en página 53

El desplazamiento transversal del cabezal móvil se utiliza para mecanizar piezas largas y estrechas.

- Afloje la tuerca de sujeción del cabezal móvil.
- Desenrosque el tornillo de sujeción aproximadamente media vuelta.
- Saque el cabezal móvil de su posición central aflojando y apretando intermitentemente los dos tornillos de ajuste (anterior y posterior). El desplazamiento transversal deseado puede observarse en la escala.
- Para fijar, primero apriete el tornillo de sujeción y luego los dos tornillos de ajuste (anterior y posterior). Vuelva a apretar firmemente el tornillo de fijación del cabezal móvil.



¡ATENCIÓN!

Compruebe la sujeción del cabezal móvil y de la pinola, respectivamente, durante trabajos entre puntos!

Enrosque el tornillo de seguridad en el extremo de la bancada del torno para impedir la extracción accidental del cabezal móvil de la bancada del torno.

4.12 Pínola del contrapunto


La pinola del contrapunto sirve para alojar herramientas (brocas, puntos de torno, etc.)


- Sujete la herramienta deseada en la pínola del contrapunto.
- Utilice la escala milimetrada de la pínola para el ajuste y/o reajuste.
- Apriete la pínola mediante la palanca de apriete.
- Con el volante manual se avanza y se retrocede la pínola.

En la pínola del cabezal móvil se puede introducir un portabrocas para alojar brocas y avellanadores.

4.13 Sujeción de una pieza de trabajo en el mandril de tres mordazas

Al sujetar inadecuadamente existe el riesgo de lesiones por proyección de la pieza o rotura de las garras. Los ejemplos mostrados a continuación no reflejan todas las posibles situaciones de riesgo.

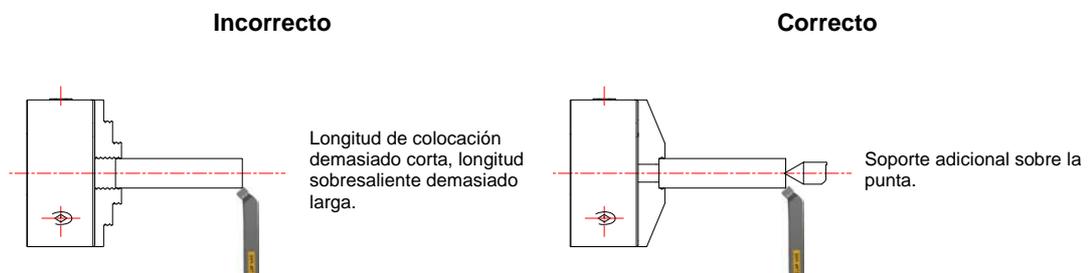

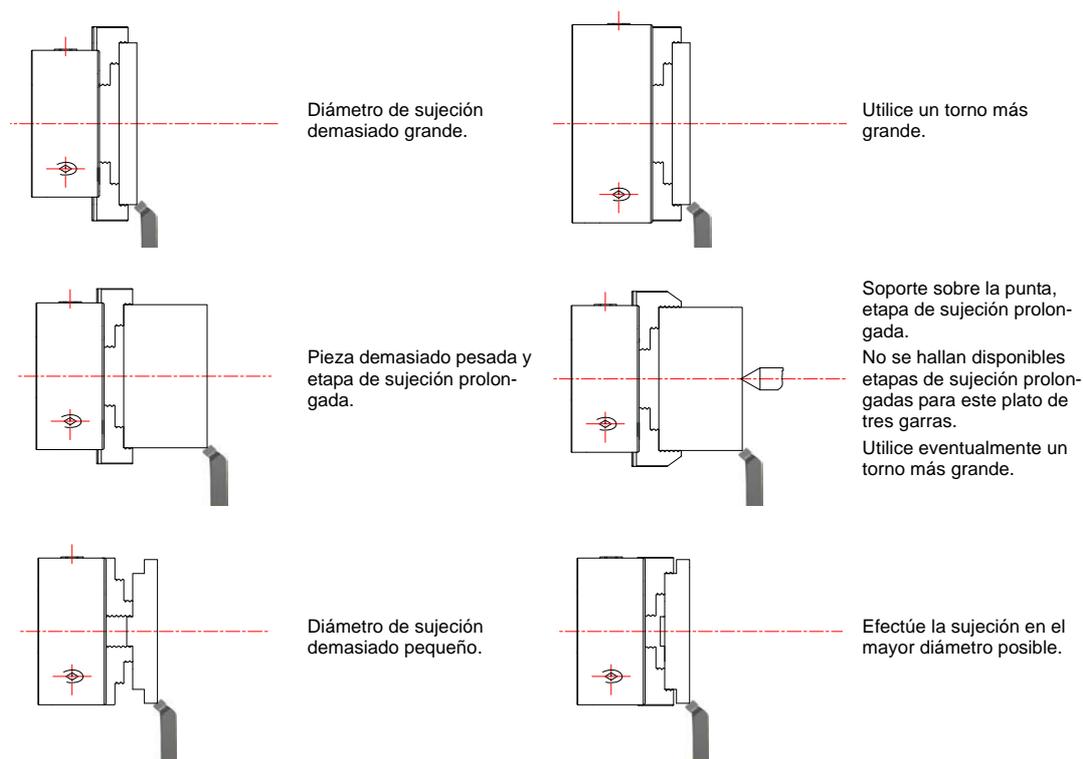

4.14 Cambio de las mordazas de sujeción en el mandril del torno

Las mordazas de sujeción y el mandril de tres mordazas están provistos de cifras. Coloque las mordazas de sujeción en la posición y secuencia correcta en el mandril de tres mordazas.

Mediante giro, junte completamente las mordazas de sujeción después del cambio para comprobar si éstas están debidamente colocadas.

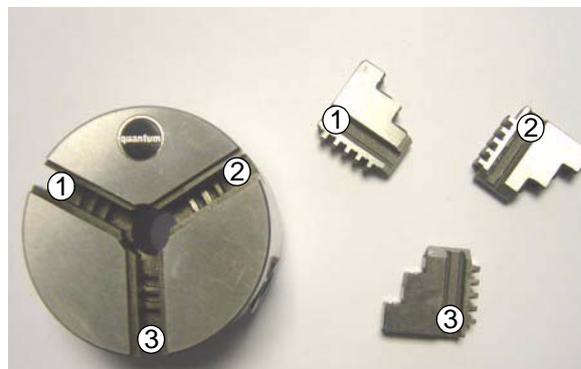


Fig. 4-19: Mandril de tres mordazas / mordazas de sujeción

4.15 Indicación de trabajo general – agente refrigerante

En el filo de la herramienta se generan temperaturas altas debido al calor de fricción generado.

Por ello, debería refrigerarse la herramienta en los trabajos de torneado. Utilizando un lubricante/refrigerante apropiado para la refrigeración se consigue un mejor resultado de trabajo y una duración elevada de la cuchilla.



INFORMACIÓN

Es recomendable utilizar como refrigerante una emulsión soluble en agua y no contaminante que se puede adquirir en los distribuidores autorizados.



Ponga atención en recoger el refrigerante después del uso. Es imprescindible la eliminación de los lubricantes y refrigerantes utilizados respetando el medio ambiente. Tenga en cuenta las indicaciones de eliminación de los fabricantes.

5 Anexo torneado

Tornear es un proceso de acabado con arranque de viruta y determinadas coordinadas geométricas de corte, positivas o negativas.

Para el mecanizado exterior se utilizan portaplacas con mango cuadrado, y para el mecanizado interior, barras de taladrado con mango redondo o aplanado (véase el código ISO para portabrocas y barras de taladrado).

Al determinar el sentido de ejecución se distingue entre herramientas derechas, izquierdas y neutras.

En este tipo de tornos se trabaja generalmente con herramientas derechas, pues las mismas se aproximan desde el centro de torno.

Sentido de ejecución para portabrocas

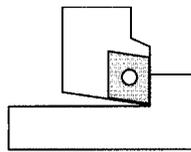


Fig.5-1: Portador derecho

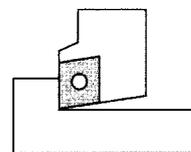


Fig.5-3: Portador izquierdo

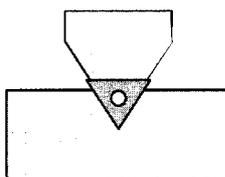


Fig.5-5: Portador neutro

Sentido de ejecución para barras de taladrado

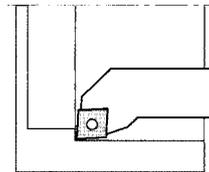


Fig.5-2: Barra derecha

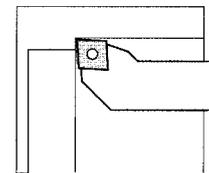


Fig.5-4: Barra izquierda

Para mecanizar una pieza en el diámetro exterior o interior, se necesitan herramientas con diferentes formas para cilindrado, refrentado, perfilado o rosado, así como para punzonado, tronzado y perforado.

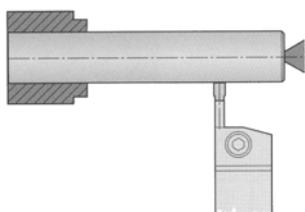


Fig.5-6: Portabrocas para punzonado, tronzado y perforado

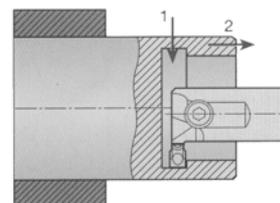


Fig.5-7: Barras de taladrado para punzonado

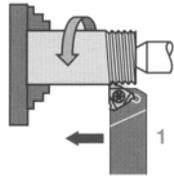


Fig. 5-8: Portabrocas para roscado

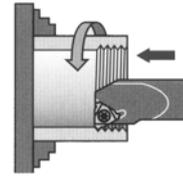
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 5-9: Barras de taladrado para roscado

5.1 Sistema de denominaciones ISO para portabrocas, mecanizado interior

Material de la estructura			Diámetro del mango	Longitud de herramienta	Tipo de sujeción
Letra indicadora	material de la estructura	Características de construcción			<p>C</p>  <p>sujetado desde arriba</p>
S A B D	Stahlschaft	ninguno con alimentación interna de refrigerante con amortiguación de vibraciones vibraciones y alimentación interna de refrigerante			
C E F G	Mango de metal pesado con cabeza de acero	ninguno con alimentación interna de refrigerante con amortiguación de vibraciones con amortiguación de vibraciones y alimentación interna de refrigerante	<p>H J</p>	<p>Letras indicadoras para las longitudes</p>	<p>P</p>  <p>sujetado por taladro</p>
H J	Metal pesado	ninguno con alimentación interna de refrigerante			
		con amortiguación de gerante			

5.2 Sistema de denominación ISO para portabrocas, mecanizado exterior

Tipo de sujeción	Forma de placa giratoria	Forma de portabrocas	Ángulo de incidencia de placa giratoria	
C  Sujetado desde arriba	A  85°	A  90°	B  75°	A  3°
	B  82°			B  5°
M  Sujetado desde arriba por encima del taladro	C  80°	C  90°	D  45°	C  7°
	D  55°			D  15°
	E  75°	E  60°	F  90°	E  20°
P  Sujetado por encima del taladro	H  120°			F  25°
	K  55°	G  90°	J  93°	G  30°
S  Atornillado por encima del taladro	L  90°			N  0°
	M  86°	K  75°	L  95°	P  11°
	O  135°	M  50°	N  63°	O  α°
	P  108°			
	R  -			
	S  90°	R  75°	S  45°	
	T  60°			Ángulo de incidencia en el que se requieren datos especiales.
	V  35°	T  60°	U  93°	
	W  80°			
		V  72,5°	W  60°	
			Y  85°	

5.3 Cuchilla de corte con placas de carburo soldadas



Fig.5-10: Cuchillas de corte rectas DIN 4971 ISO 1

 


Fig.5-11: Cuchillas de corte acodadas DIN 4972 ISO 2



Fig.5-12: Cuchillas de corte interiores DIN 4973 ISO 8



Fig.5-13: Cuchillas de corte interiores DIN 4974 ISO 9



Fig.5-14: Cuchillas de corte de ángulo interior DIN 4975



Fig.5-15: Cuchillas de corte puntiagudas DIN 4976 ISO 4

 


Fig.5-16: Cuchillas de corte frontales escalonadas DIN 4977 ISO 5



Fig.5-17: Cuchillas de corte angulares escalonadas DIN 4978 ISO 3



Fig.5-18: Cuchillas de corte lateral escalonadas DIN 4980 ISO 6

 


Fig.5-19: Cuchilla de corte de perforación DIN 4981 ISO 7

Las herramientas de torno de acero rápido (HSS) y las plaquitas de metal duro son herramientas de una pieza. Aquí ha de rectificarse la geometría de corte para el mecanizado correspondiente.

En portabrocas con herramientas de corte inversor, la geometría de corte se preestablece por el portabrocas y la correspondiente herramienta de corte inversor. En este tipo de herramienta existen cuatro formas de sujeción de la placa de corte inversor.  „Sistema de denominación ISO para portabrocas, mecanizado exterior“ en página 55

5.4 Arrancar las primeras virutas

Para arrancar las primeras virutas, se necesita un portaplacas para el mecanizado exterior y una barra de taladrado para el mecanizado interior. También se necesitan algunas brocas espirales (HSS) para taladrar la parte giratoria de forma centrada.

Para el "tornero aficionado", se recomienda herramientas con placas de corte inversor y sujeción por tornillo. La herramienta del torno no requiere rectificarse, y las placas de corte inversor tienen una etapa de viruta positiva.

Antes de que puedan determinarse las herramientas, se tiene que establecer la altura, anchura y el diámetro del mango.

La altura indicada de la punta es la medida de la punta de corte en la bancada de la máquina. Debido a que no existe aún ningún portaplacas, se ha de determinar la diferencia de altura de la superficie de apoyo del portaplacas de altura con relación al eje giratorio. En algunas máquinas, la diferencia de altura con relación al eje giratorio se encuentra indicada en los datos técnicos .

En las herramientas según ISO o DIN, la altura del mango es igual a la altura de la punta de corte. La altura de la punta ha de verificarse una vez colocado el portabrocas. En barras de taladrado según ISO, la altura de la punta de corte es la mitad del diámetro del mango, y en barras de taladrado aplanadas, la mitad de la altura aplanada. En cuchillas de corte interiores según DIN, la altura de la punta de corte equivale a 0,8 x diámetro o altura del mango.




¡ATENCIÓN!

Si por diferencias de tolerancia se observara un resto o cono en la superficie refrentada plana, tendría que encontrarse la altura exacta de la punta mediante intentos de refrentado (subir el portabrocas si se forman restos, bajarlo si se forman conos).

¡La altura de la punta debería verificarse siempre que se cambie una cuchilla de torno!

Como ejemplo, debe mecanizarse un eje de C45 con diámetro de 30 mm. La pieza debe repararse y refrentarse exteriormente 20mm, y efectuarse un taladro de 16mm en la misma.

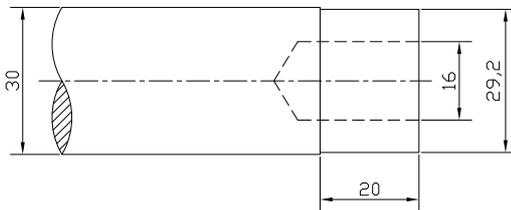

Elegir la herramienta

- Portabrocas para cilindrado y refrentado con ángulo de ajuste de 95°.
- Placa de corte inversor con ángulo de punta de 80°.
- Como material de corte elegimos metal duro recubierto HC M15/K10. Con esta herramienta pueden realizarse aproximadamente un 75% de todos los trabajos de torneado en diámetro exterior.

Elegir los datos de corte

- Como material de corte se elige metal duro con denominación HC M15/K10, velocidad de corte $v_c = 80$ m/min
- $a_p = 0,4$ mm en mecanizado exterior; $a_p = 0,2$ mm en mecanizado interior
- $f = 0,05$ mm/U (valor de avance automático)

El número de revoluciones necesario,

$$\text{se calcula según la fórmula siguiente: } n = \frac{v_c \times 1000}{d \times 3,14} = \frac{80 \times 1000}{30 \times 3,14} = 849 \text{ min}^{-1}$$

5.5 Mecanizado exterior, cilindrado y refrentado plano

En el cilindrado, el portabrocas se mueve en paralelo al eje giratorio. El avance se produce girando el volante manual del carro superior (para ello, el carro de la bancada ha de fijarse con el tornillo de apriete). Se ha de procurar además que la escala angular del carro superior se encuentre a cero, para que no se produzcan conos.

No obstante, el avance también puede producirse automáticamente a través del husillo principal cambiando la palanca de engrane de la tuerca de roscar. Se ha de procurar no desconectar automáticamente el avance.

¡El avance ha de desconectarse manualmente!

¡También ha de prestarse atención al emparejamiento de los piñones del engranaje de cambio de ruedas!

La aproximación de la profundidad de corte se realiza a través del volante manual del carro transversal, en sentido al eje giratorio.

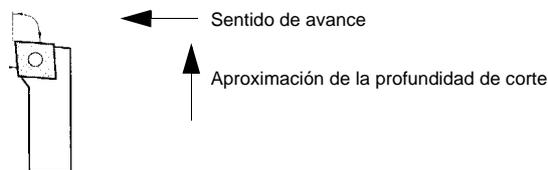


Fig.5-20: Refrentado plano

Para el refrentado plano, el carro de la bancada ha de fijarse con el tornillo de apriete. El avance se produce girando el volante manual del carro transversal. La aproximación de la profundidad de corte se produce a través del volante manual del carro superior.



Fig.5-21: Refrentado plano

5.6 Mecanizado interior, taladrado y refrentado plano

Elección de las herramientas

- Portabrocas con alojamiento de cono Morse.
- Broca espiral con broca de centrado.
- Barra de taladrado con ángulo de ajuste de 95°. Esta barra de taladrado tiene un diámetro de mango de 8,0mm, o sea, una altura de punta de corte de 4,0 mm. En un mango de barra de taladrado con la parte superior aplanada, debajo de la herramienta puede colocarse una base para obtener la altura de punta necesaria. Si la barra de taladrado tuviera un mango redondo, se requeriría un prisma o un alojamiento especial para el mango.
- En barras de taladrado ha de procurarse que posean un diámetro mínimo de giro reestablecido, en este ejemplo 11mm.
- Esta elección de herramientas tiene la ventaja de que pueden utilizarse las mismas placas de corte inversor que en el mecanizado exterior.
- Con esta herramienta puede realizarse aproximadamente un 75% de todos los trabajos de torneado en el diámetro interior.
- Para realizar un taladro centrado en el torno, se necesitan brocas espirales (HSS). También se necesita un portabrocas con una distancia máxima entre mordazas de 1-13mm o 3-16mm, con un alojamiento de cono Morse (ejemplo de alojamiento de cono Morse de tamaño 2).

El portabrocas con el alojamiento de cono Morse se coloca en la pinola del contrapunto y las brocas espirales se introducen en el portabrocas. El avance en el taladrado se realiza con el volante manual de la pinola del contrapunto una vez sujetado el mismo en su posición.

- La pieza debería centrarse con una broca de centrado para garantizar que la broca espiral no se tuerce. en taladros a partir de 6,0mm, debería realizarse un taladro previo con una broca más pequeña. ¡El diámetro de la broca ha de ser igual que el diámetro del núcleo de la broca del diámetro del agujero que ha de taladrarse! Para taladrar, se utiliza una broca de 4,0mm y 11,5mm.
- El diámetro especificado se mecaniza ahora con la barra de taladrado. El avance se produce girando el volante manual del carro superior en paralelo al eje giratorio (aquí han de tenerse también en cuenta las indicaciones que se siguen en el cilindrado). La aproximación de profundidad de corte se realiza por medio del volante manual del carro transversal en sentido opuesto al centro del torno.
- En el caso de las barras de taladrado ha de procurarse que el tramo de sujeción sea lo más corto posible (para evitar vibraciones). Como fórmula empírica puede preverse una longitud sobresaliente del alojamiento de la barra de taladrado de 4 x diámetro del agujero.

5.7 Elaborar roscas exteriores e interiores

Las roscas de diámetros pequeños y pasos estándar deberían mecanizarse con machos o mordazas de roscar girando manualmente el mandril, aprovechando que es más fácil su ejecución en el torno.



¡PRECAUCIÓN!

Saque el enchufe del torno cuando desee mecanizar una rosca con el procedimiento descrito.

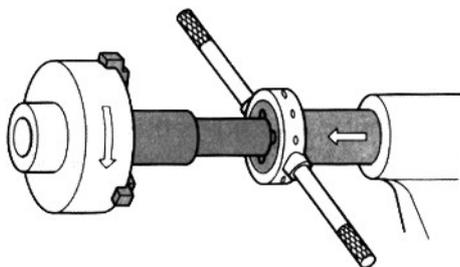


Fig. 5-22: Mordaza de roscar

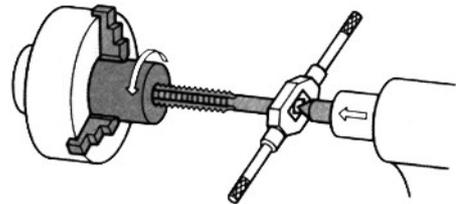


Fig. 5-23: Macho de roscar

Los pernos y tuercas con roscas de diámetro grande, los pasos de rosca variable o los tipos de rosca especiales, rosca derecha e izquierda, pueden mecanizarse por torneado de rosca. Para esta elaboración existen igualmente portaplacas y barras de taladrado con placas de corte intercambiables (uno o varios cortes).

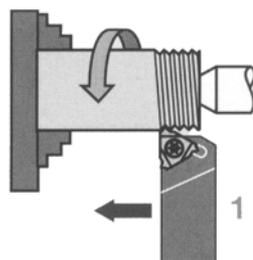


Fig. 5-24: tornear rosca exterior


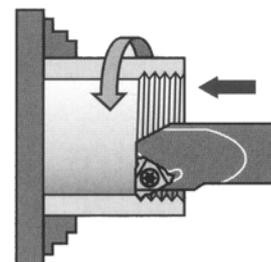


Fig. 5-25: tornear rosca exterior

5.7.1 Tipos de rosca

Denominación	Perfil	Letras de identificación	Denominación abreviada (p.ej.)	Aplicación
Rosca ISO		M UN UNC UNF UNEF UNS	M4x12 1/4" - 20UNC - 2A 0,250 - UNC - 2A	Máquinas herramientas y construcción general de máquinas
UNJ		UNJ	1/4" - 20UNJ	Industria aeronáutica y aeroespacial
Whitworth		B.S.W. W	1/4" in. -20 B.S.W.	Rosca cilíndrica, rosca tubular, o rosca tubular cónica para uniones de obturación por rosca
Rosca trapezoidal ISO (uno y varios pasos)		TR	Tr 40 x 7 Tr 40 x 14 P7	Rosca de movimiento husillos principales y de transporte
Rosca circular		RD	RD DIN 405	Valvulería y para aplicaciones de bomberos
NPT		NPT	1" - 11 1/2" NPT	Valvulería y atomilladuras tubulares

5.7.2 Roscas métricas (60° ángulo de engrane)

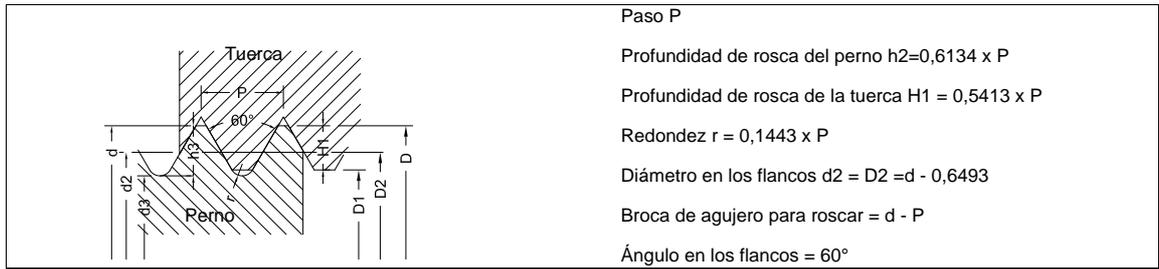

Paso P
 Profundidad de rosca del perno $h_2=0,6134 \times P$
 Profundidad de rosca de la tuerca $H_1 = 0,5413 \times P$
 Redondez $r = 0,1443 \times P$
 Diámetro en los flancos $d_2 = D_2 = d - 0,6493$
 Broca de agujero para roscar = $d - P$
 Ángulo en los flancos = 60°

Rosca métrica gruesa

Medidas en mm: ls roscas se utilizan preferentemente en la columna 1

Denominación de rosca d = D		Paso P	Diámetro en los flancos d2 = D2	Diámetro menor		Profundidad de rosca		Redondez r	Broca de agujero para roscar
Columna 1	Columna 2			Perno d3	Tuerca D1	Perno h3	Tuerca H1		
M 1		0,25	0,838	0,693	0,729	0,153	0,135	0,036	0,75
	M 1,1	0,25	0,938	0,793	0,829	0,153	0,135	0,036	0,85
M 1,2		0,25	1,038	0,893	0,929	0,153	0,135	0,036	0,95
	M 1,4	0,3	1,205	1,032	1,075	0,184	0,162	0,043	1,1
M 1,6		0,35	1,373	1,171	1,221	0,215	0,189	0,051	1,3
	M 1,8	0,35	1,573	1,371	1,421	0,215	0,189	0,051	1,5
M 2		0,4	1,740	1,509	1,567	0,245	0,217	0,058	1,6
	M 2,2	0,45	1,908	1,648	1,713	0,276	0,244	0,065	1,8
M 2,5		0,45	2,208	1,948	2,013	0,276	0,244	0,065	2,1
M 3		0,5	2,675	2,387	2,459	0,307	0,271	0,072	2,5
	M 3,5	0,6	3,110	2,764	2,850	0,368	0,325	0,087	2,9
M 4		0,7	3,545	3,141	3,242	0,429	0,379	0,101	3,3
M 5		0,8	4,480	4,019	4,134	0,491	0,433	0,115	4,2
M 6		1	5,350	4,773	4,917	0,613	0,541	0,144	5,0
M 8		1,25	7,188	6,466	6,647	0,767	0,677	0,180	6,8
M 10		1,5	9,026	8,160	8,376	0,920	0,812	0,217	8,5
M 12		1,75	10,863	9,853	10,106	1,074	0,947	0,253	10,2
	M14	2	12,701	11,546	11,835	1,227	1,083	0,289	12
M 16		2	14,701	13,546	13,835	1,227	1,083	0,289	14
	M18	2,5	16,376	14,933	15,294	1,534	1,353	0,361	15,5
M 20		2,5	18,376	16,933	17,294	1,534	1,353	0,361	17,5
	M 22	2,5	20,376	18,933	19,294	1,534	1,353	0,361	19,5
M 24		3	22,051	20,319	20,752	1,840	1,624	0,433	21
	M 27	3	25,051	23,319	23,752	1,840	1,624	0,433	24
M 30		3,5	27,727	25,706	26,211	2,147	1,894	0,505	26,5
M 36		4	33,402	31,093	31,670	2,454	2,165	0,577	32
M 42		4,5	39,077	36,479	37,129	2,760	2,436	0,650	37,5
M 48		5,5	44,752	41,866	41,866	3,067	2,706	0,722	43
M 56		5,5	52,428	49,252	49,252	3,374	2,977	0,794	50,5
M 64		6	60,103	56,639	56,639	3,681	3,248	0,866	58

Rosca métrica fina

Denominación de rosca d x P	Diámetro en los flancos d2 = D2	Diámetro menor		Denominación de rosca d x P	Diámetro en los flancos d2 = D2	Diámetro menor	
		Bolzen	Mutter			Perno	Tuerca
M2 x 0,2	1,870	1,755	1,783	M16 x 1,5	15,026	14,160	14,376
M2,5 x 0,25	2,338	2,193	2,229	M20 x 1	19,350	18,773	18,917
M3 x 0,35	2,773	2,571	2,621	M20 x 1,5	19,026	18,160	18,376
M4 x 0,5	3,675	3,387	3,459	M24 x 1,5	23,026	22,160	22,376
M5 x 0,5	4,675	4,387	4,459	M24 x 2	22,701	21,546	21,835
M6 x 0,75	5,513	5,080	5,188	M30 x 1,5	29,026	28,160	28,376
M8 x 0,75	7,513	7,080	7,188	M30 x 2	28,701	27,546	27,835
M8 x 1	7,350	6,773	6,917	M36 x 1,5	35,026	34,160	34,376
M10 x 0,75	9,513	9,080	9,188	M36 x 2	34,701	33,546	33,835
M10 x 1	9,350	8,773	8,917	M42 x 1,5	41,026	40,160	40,376
M12 x 1	11,350	10,773	10,917	M42 x 2	40,701	39,546	39,835
M12 x 1,25	11,188	10,466	10,647	M46 x 1,5	47,026	46,160	46,376
M16 x 1	15,350	14,773	14,917	M48 x 2	46,701	45,546	45,835

5.7.3 Roscas inglesas (55° ángulo de engrane)

BSW (Ww.): British Standard Withworth Coarse Thread Series es la rosca basta más utilizada en Inglaterra y equivale a la rosca métrica basta en su tipo de aplicación. En este caso, la denominación de un tornillo de cabeza hexagonal (Hexagon head screw) sería 1/4" - 20 BSW x 3/4", aquí, 1/4" el diámetro nominal del tornillo y 20 el número de pasos de rosca en una longitud de 1".

BSF: British Standard Fine Thread Series. BSW y BSF son las roscas elegidas para los tornillos habituales. Esta rosca fina se halla ampliamente extendida en la industria británica de máquinas herramientas, aunque está siendo desbancada por la rosca americana UNF.

BSP (R): British Standard Pipe Thread. Rosca tubular cilíndrica; Denominación en Alemania: R 1/4" (diámetro nominal del tubo en pulgadas). Las roscas tubulares tienen un mayor diámetro que las "BSW". Denominación 1/8" - 28 BSP

BSPT: British Standard Pipe - Taper Thread. Rosca tubular cónica, cono 1:16 ; Denominación: 1/4" - 19 BSPT

BA: British Association Standard Thread (ángulo de engrane: 47 1/2°). Aunque se usa habitualmente en instrumentos y relojes, será sustituida por la rosca métrica ISO y la rosca miniatura ISO. La misma se identifica por números entre 25 y 0 = 6,0 mm diámetro máximo.

Tabla de roscas inglesas

Diámetro nominal de rosca		Pasos de rosca en 1"				Pasos de rosca en 1"		
		BSW	BSF	BSP/BSPT		rosca BA		
pulgadas	mm			(R)	D. [mm]	Nr.	D. [mm]	D. [mm]
		55° ángulo de engrane						
1/16	1,588	60	-	-	-	16	134	0,79
3/32	2,382	48	-	-	-	15	121	0,9
1/8	3,175	40	-	28	9,73	14	110	1,0
5/32	3,970	32	-	-	-	13	102	1,2
3/16	4,763	24	32	-	-	12	90,9	1,3
7/32	5,556	24	28	-	-	11	87,9	1,5
1/4	6,350	20	26	19	13,16	10	72,6	1,7
9/32	7,142	20	26	-	-	9	65,1	1,9
5/16	7,938	18	22	-	-	8	59,1	2,2
3/8	9,525	16	20	19	16,66	7	52,9	2,5
7/16	11,113	14	18	-	-	6	47,9	2,8
1/2	12,700	12	16	14	20,96	5	43,0	3,2
9/16	14,288	12	16	-	-	4	38,5	3,6
5/8	15,875	11	14	14	22,91	3	34,8	4,1
11/16	17,463	11	14	-	-	2	31,4	4,7
3/4	19,051	10	12	14	26,44	1	28,2	5,3
13/16	20,638	10	12	-	-	0	25,3	6,0
7/8	22,226	9	11	14	30,20			
15/16	23,813	9	11	-	-			
1"	25,401	8	10	11	33,25			
1 1/8	28,576	7	9	-	-			
1 1/4	31,751	7	9	11	41,91			
1 3/8	34,926	6	8	-	-			
1 1/2	38,101	6	8	11	47,80			
1 5/8	41,277	5	8	-	-			
1 3/4	44,452	5	7	11	53,75			
1 7/8	47,627	4 1/2	7	-	-			
2"	50,802	4 1/2	7	11	59,62			

5.7.4 Placas de roscado

Existen placas de roscado con perfil parcial y total. La placa de roscado con perfil parcial está concebida para un margen de paso determinado (p.ej. 0,5 a 3 mm).

- La placa de roscado de perfil parcial es perfectamente adecuada para acabado individual.
- La placa de roscado de perfil total sólo está concebida para un paso determinado.

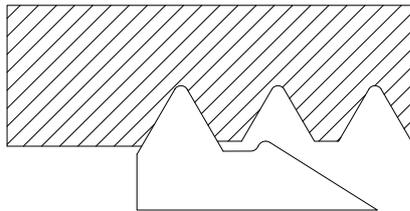


Fig. 5-26: Placa de roscado de perfil parcial

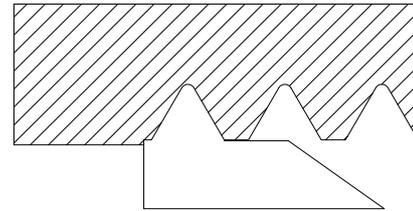


Fig. 5-27: Placa de roscado de perfil total

Determinación de los métodos de mecanizado de roscas derechas e izquierdas:

Se utilizan portabrocas derechas o barras de taladrado. Para mecanizar una rosca derecha, se selecciona el sentido de avance con dirección al mandril y el husillo de la máquina gira hacia la derecha (para determinar el sentido de giro del husillo de la máquina, se mira al husillo por detrás). Si debe mecanizarse una rosca izquierda, se selecciona el sentido de avance con dirección al contrapunto y alejándose del mandril, y el husillo de máquina gira hacia la derecha.

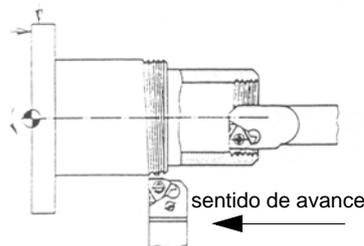


Fig. 5-28: Rosca derecha en giro derecho del husillo de máquina

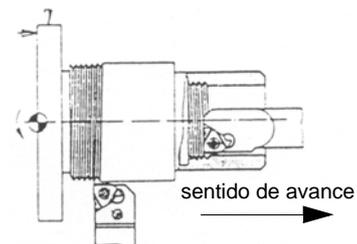


Fig. 5-29: Rosca izquierda en giro derecho del husillo de máquina

Debido a que en el roscado existen otras condiciones que en el cilindrado, la cuchilla de avance previo ha de presentar un mayor ángulo de incidencia que el ángulo de paso de la rosca.

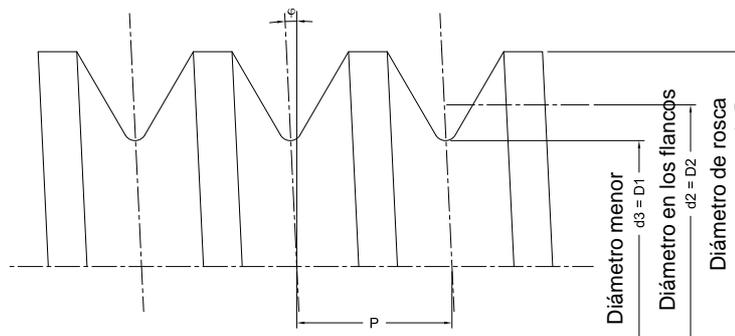


Fig. 5-30: Ángulo de paso

Ángulo de paso φ
Paso P

$$\tan \varphi = \frac{P}{D_2 \times \pi}$$

5.7.5 Ejemplo mecanizado de roscas

Como ejemplo debe mecanizarse una rosca métrica exterior de latón de M30 x 1,0 mm.

Selección del portabrocas:

Para el torno D140 y D180, cuchilla de corte No.6, y para el torno D210, D240, D250, D280 cuchilla de corte Nr. 13

También es adecuada la cuchilla de corte puntiaguda con placa de metal duro soldada proveniente del kit para el torno D140 und D180, 8mm, de 11 piezas, número del artículo 344 1008 y para el torno D210, D240, D250, D280, 8mm, de 11 piezas, número del artículo 344 1108 .

Todas las cuchillas de roscar indicadas arriba tienen un ángulo puntiagudo de 60°.

Juego de cuchillas de corte HM 8mm 344 1011

de 7 piezas con placas giratorias HM
 Recubrimiento TiN en caja de madera
 Denominación ISO del portaplacas
 cuchilla de corte 1: SWGCR/L0810D05
 cuchilla de corte 2: SCLCR/L0810D06
 cuchilla de corte 3: SDJCR/L0810D07
 cuchilla de corte 4: SDNCN/L0810D07
 cuchilla de corte 5: SCLCL0810D06
 cuchilla de corte 6: LW0810R/L 04
 cuchilla de corte 7: QA0812R/L03



Juego de cuchillas de corte HM 10mm344 1111

de 7 piezas con placas giratorias HM
 Recubrimiento TiN en caja de madera
 Denominaciones ISO del portaplacas
 cuchilla de corte 8: SWGCR/L1010E05
 cuchilla de corte 9: SCLCR/L1010E06
 cuchilla de corte 10: SDJCR/L1010E07
 cuchilla de corte 11: SDNCN/L1010E07
 cuchilla de corte 12: SCLCR/L1010E06
 cuchilla de corte 13: LW1010R/L04
 cuchilla de corte 14: QA1012R/L03



- El portaplacas completo o la cuchilla de corte ha de colocarse debajo con chapas, para llegar al centro de giro.
- ¡Se ajusta la velocidad mínima del husillo para que el retardo del torno no sea excesivo!
- ¡Monte el emparejamiento de los piñones para un paso de 1,0mm en el engranaje de cambio de ruedas!

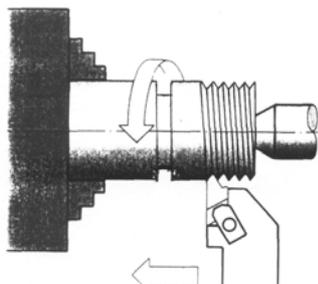


Fig. 5-31: Mecanizado de roscas

El diámetro exterior se mecanizó a 30,0mm y el portaplacas de roscado se sujeta en el soporte cuádruple, orientado en ángulo con el eje giratorio. Se verifica la altura de la punta (como se describió anteriormente).

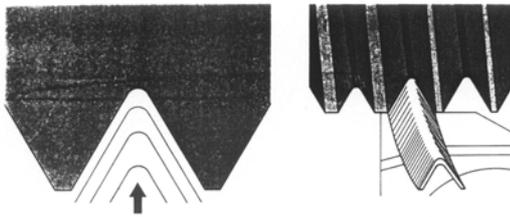


Fig. 5-32: Aproximación radial

La profundidad de la rosca se mecaniza en varios pasos. Debe reducirse la aproximación tras cada paso.

El primer paso se realiza con una aproximación de 0,1 a 0,15mm.

La aproximación no deberá ser inferior a 0,04mm en el último paso.

La aproximación puede realizarse radialmente en pasos de hasta 1,5mm.

Para nuestro ejemplo se establecen 5 a 7 pasos.

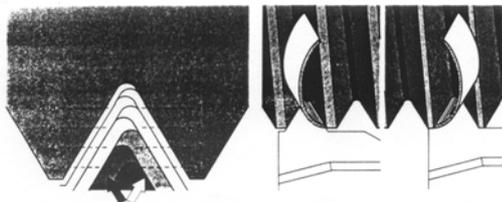


Fig. 5-33: Zustellung wechselseitig

En pasos mayores, se selecciona la aproximación de flancos alternativa. A partir del 2º paso, el carro superior se retoca alternativamente 0,05 a 0,10 mm a la izquierda y derecha. Los dos últimos pasos se realizan sin ajuste lateral. Una vez alcanzada la profundidad de la rosca, se efectúan dos pasos sin aproximación.

En el mecanizado de rosca interior, deberían seleccionarse aprox. 2 pasos adicionales para la aproximación (las barras de taladrado son inestables).

El diámetro exterior con la punta de corte se roza girando el volante manual del carro transversal y la escala gira hacia cero. Se trata del punto inicial para la aproximación.

La escala del carro superior también se pone a cero (importante para el ajuste lateral en el rosado de pasos de rosca mayores).

Accionando el volante manual del carro de la bancada, la punta de corte se coloca justo delante del punto inicial del comienzo de la rosca.

Cuando el torno se encuentre parado, cambiando la palanca de engrane de la tuerca de rosca, se establece una unión con el husillo principal. El paso de rosca ajustado se transmite al carro de la bancada y al portabrocas a través de dicha unión.



¡ATENCIÓN!

¡Esta unión no debe separarse hasta el acabado de la rosca!

Iniciar el roscado:

- Efectúe la aproximación radial a través del volante manual del carro de refrentado.
- Coloque el interruptor de sentido de giro a la derecha.
- Conecte la máquina y efectúe el primer proceso de corte.

**¡ATENCIÓN!**

¡Tenga siempre el dedo preparado en el interruptor de desconexión para evitar colisiones con la pieza o el mandril!

- Desconecte inmediatamente la máquina en la salida de la rosca y aleje la cuchilla de la zona de acceso girando el volante manual del carro de refrentado.
- Coloque el interruptor de sentido de giro a la izquierda.
- Conecte la máquina, retroceda el carro de la bancada hasta el punto de inicio y desconecte la máquina.
- Efectúe una aproximación radial a través del volante manual del carro de refrentado.
- Coloque el interruptor de sentido de giro a la derecha.
- Conecte la máquina y efectúe el segundo proceso de corte.
- Repita este proceso hasta que se alcance la profundidad de roscado.
- Para comprobar la rosca, se utiliza un calibre o una pieza con rosca interior M30 x 1,0.
- El proceso de roscado puede finalizar cuando la rosca tiene la medida adecuada. Ahora, con la máquina parada, puede cambiarse de nuevo la palanca de engrane de la tuerca de roscar. Con ello, se separa la unión entre el husillo principal y el carro de la bancada
- ¡Ahora han de montarse de nuevo las ruedas dentadas para el avance longitudinal!

5.8 Punzonado, tronzado y perforado

En el punzonado se generan ranuras en el diámetro exterior o interior, por ejemplo para juntas tóricas y anillos de seguridad. También existe la posibilidad de realizar escotaduras en la superficie refrentada plana (punzonado plano).

En el tronzado, la pieza acabada se separa del material inicial.

El perforado es una combinación de punzonado y cilindrado.

Para cada uno de estos métodos de mecanizado existen placas de corte con etapas sinterizadas de arranque de viruta.

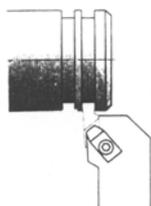


Fig.5-34: Punzonado exterior

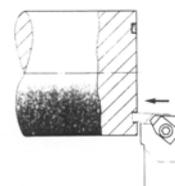


Fig.5-35: Punzonado plano

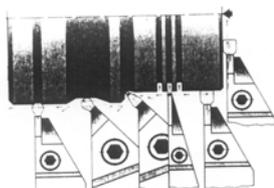


Fig.5-36: Tronzado perforado

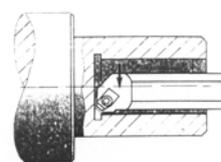


Fig.5-37: Punzonado interior

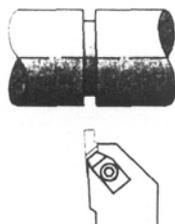


Fig.5-38: Tronzado 1

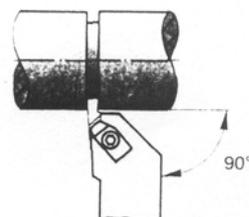


Fig.5-39: Tronzado 2

En un eje de latón debe realizarse una entalladura para una rosca M30. Ranura: 5,0mm de anchura y 2,5mm de profundidad.

Elección del portabrocas: para los tornos D140 y D180, cuchilla de corte número 7, y para los tornos D210, D240, D250, D280 cuchilla de corte número 14.

En tornos pequeños, la velocidad de corte de este mecanizado debería reducirse en aproximadamente 60% con relación a la velocidad de corte de cilindrado a fin de evitar vibraciones.

Velocidad de corte $V_c = 40 \text{ m/min}$, la velocidad ajustable sería 425 min^{-1} .

El portaplacas se sujeta en el soporte cuádruple, orientado en ángulo con el eje giratorio y se verifica la altura de la punta.

La herramienta se coloca en posición con el carro de la bancada y luego se fija. La posición exacta se ajusta con el volante manual del carro superior. El diámetro exterior se roza con la placa de corte (girando el volante manual del carro de refrentado). Coloque la escaia a cero para que pueda mecanizarse el primer proceso de punzonado de 3,0mm de anchura. ¡Aplique un poco de aceite de máquina en la cuchilla a efectos de lubricación! Para lograr la anchura de ranura de 5,0mm es necesario un proceso adicional de punzonado de 2,0mm.

5.9 Tornear conos con elevada precisión

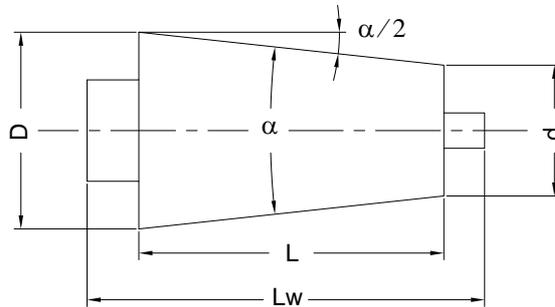


Fig. 5-40: Denominaciones en el cono

- D = diámetro grande [mm]
- d = diámetro pequeño [mm]
- L = longitud del cono [mm]
- Lw = longitud de la pieza [mm]
- α = ángulo del cono
- α/2 = ángulo de ajuste
- Kv = relación de cono
- Vr = desplazamiento del cabezal móvil
- Vd = modificación de dimensión [mm]
- Vo = medida de giro carro superior [mm]

Existen distintas posibilidades de mecanizar un cono en un torno pequeño convencional:

1. **Girando el carro superior y ajustando el ángulo del cono a través de la escala angular.**
Pero para ello, la división de grados de la escala es demasiado imprecisa. La escala angular es suficiente para chaflanes y transiciones cónicas.
2. **Por medio de un cálculo simple, un calibre normal de 100 mm de longitud (acabado intrínseco) y un comparador de reloj con soporte.**

Cálculo

del ajuste del carro superior relacionado con un calibre normal de 100mm de longitud

Paso por paso		
$K_v = \frac{L}{D-d}$	$V_d = \frac{100\text{mm}}{K_v}$	$V_o = \frac{V_d}{2}$

En un sólo paso (resumido)

$$V_o = \frac{100\text{mm} \times (D-d)}{2 \times L}$$

Ejemplo:

D = 30,0mm ; d = 24,0mm ; L = 22,0mm

$$V_o = \frac{100\text{mm} \times (30\text{mm} - 24\text{mm})}{2 \times 22\text{mm}} = \frac{100\text{mm} \times 6\text{mm}}{44\text{mm}} = 13,63\text{mm}$$

El calibre normal (100mm) ha de colocarse entre un tope fijo y el carro de la bancada. Coloque el comparador de reloj con soporte sobre la bancada de torno y ponga la punta de medida en posición horizontal de forma que contacte con el carro superior (90° orientada hacia el carro

superior). La medida de giro se calcula con la fórmula arriba mencionada. El carro superior se gira este valor (ponga luego a cero el comparador de reloj). El carro de la bancada se coloca contra el tope una vez retirado el calibre normal. En el comparador de reloj ha de indicarse el valor determinado "Vo". Luego se sujetan la pieza y la herramienta y se colocan en posición (fijar el carro de la bancada). El avance se produce a través del volante manual del carro superior. La profundidad de corte se ajusta a través del volante manual del carro de refrentado.

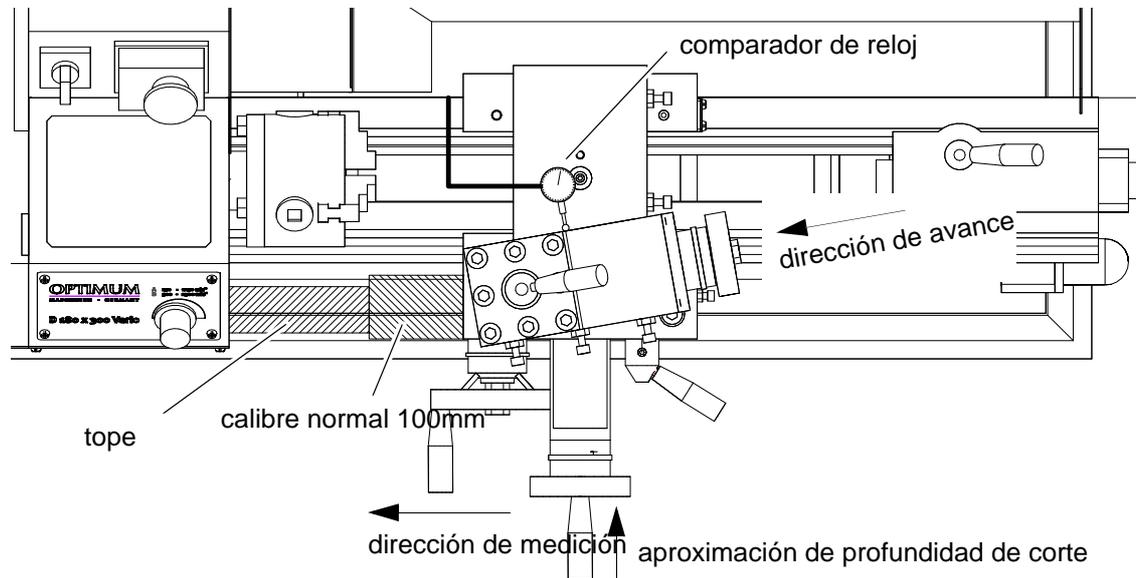


Fig.5-41: Ajuste de cono con calibre normal

3. Midiendo un cono existente, con comparador de reloj y soporte.

El soporte se coloca sobre el carro superior. El comparador de reloj se alinea horizontalmente y a 90° del carro superior. El carro superior se ajusta de forma basta al ángulo del cono y la punta de medida se pone en contacto con la superficie del mismo (fijar el carro de la bancada). Gire ahora el carro superior hasta que no se mueva la aguja del comparador de reloj en toda la longitud del cono (ajuste a través del volante manual del carro superior).

A continuación puede arrancarse como en el punto 2 una vez preparado el torno. La pieza podría ser un contraplato o un plato de torno.

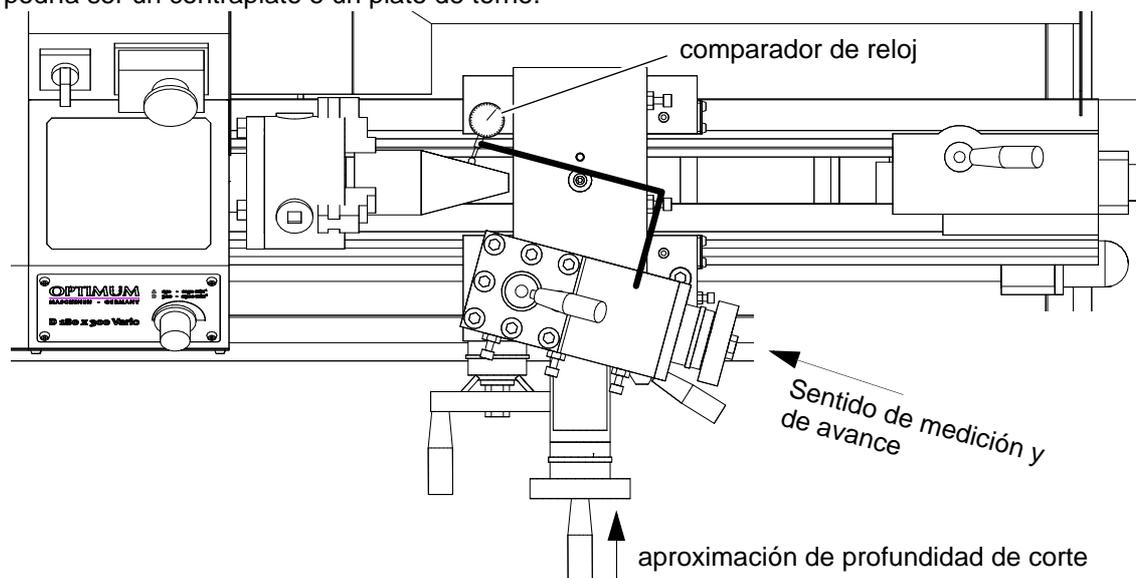


Fig.5-42: Determinación de cono con comparador de reloj

4. Ajustando el contrapunto, ya que la longitud del cono es mayor que el trayecto de ajuste del carro superior.

La pieza se sujeta entre dos puntas; para ello se requieren agujeros centrados en la parte frontal. Los mismos han de taladrarse antes de retirar el plato de torno. El arrastre de la pieza se realiza a través de un bulón y un perno de arrastre.

El valor calculado "Vr" es la medida de ajuste del contrapunto. El ajuste se controla con el comparador de reloj (al igual que la reposición). ➡ „Denominaciones en el cono“ en página 68

¡En este tipo de mecanizado de conos ha de trabajarse con la velocidad mínima!

Observación:

Para comprobar la posición del eje del contrapunto con relación al eje giratorio, se sujeta un eje con dos centrajes entre las puntas. El soporte con comparador de reloj se coloca sobre el carro de la bancada. El comparador de reloj se orienta 90° con relación al eje giratorio y se pone en contacto con el eje de forma horizontal. El comparador de reloj se desplaza a lo largo del eje con el carro de la bancada, y su aguja no debe moverse por toda la longitud del eje. Si se muestra una variación, tendría que corregirse el contrapunto.

Cálculo:

$$V_r = \frac{Lw}{2 \times K_v} \quad \text{ó} \quad V_r = \frac{D-d}{2 \times L} \times Lw$$

$$V_{r_{\max}} = \frac{Lw}{50} \quad \text{¡El ajuste del contrapunto no debe superar el valor "Vr_{\max}" para que no vibre la pieza !}$$

Ejemplo:

$$K_v = 1 : 40 ; Lw = 150\text{mm} ; L = 100\text{mm}$$

$$V_r = \frac{150}{2 \times 40} = 1,875\text{mm} \quad V_{r_{\max}} = \frac{150}{50} = 3\text{mm}$$

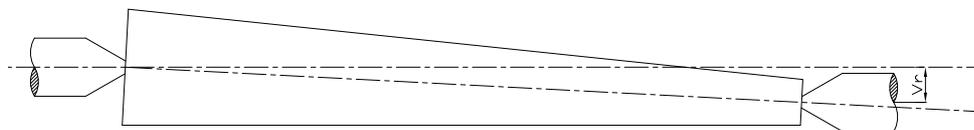


Fig.5-43: Pieza entre puntas: ajuste del contrapunto Vr

5.10 Materiales de corte

Los materiales de corte han de ser necesariamente más duros que el material susceptible de mecanizado. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la resistencia al desgaste del material de corte.

5.10.1 Materiales de corte para el desprendimiento de viruta

Acero rápido (HSS)

El acero rápido es un material de herramienta de alta aleación y gran resistencia. Los bordes de corte pueden rectificarse con cantos vivos y las herramientas pueden trabajar a menor velocidad de corte.

Metal duro (sin recubrir y recubierto)

El metal duro es un material sinterizado basado en carburo de tungsteno que puede emplearse para casi todos los materiales de desprendimiento de viruta gracias a diferentes composiciones. Existen tipos de metales más duros y más resistentes al desgaste y otros con mayor resistencia.

Los metales duros se clasifican en tres grupos principales:

P - para materiales de viruta larga (acero, fundición maleable)

M - para materiales de viruta larga y corta (acero inoxidable, acero para tornos automáticos)

K - para materiales de viruta corta (fundición de hierro, metales no ferróneos, acero templado)

Se puede efectuar una subdivisión adicional por medio de un sufijo numérico:

Cuanto menor es la cifra (P10), mayor será la resistencia al desgaste (trabajo de acabado).

Cuanto mayor es la cifra (P40), mayor será la tenacidad (trabajo de desbastado).

Los metales duros pueden recubrirse de materiales endurecidos para ser aún más resistentes al desgaste.

Existen dos procedimientos para ello:

- PVD / Physical Vapor Deposition,
- CVD / Chemikal Vapor Deposition.

Las capas de metal duro más frecuentes son:

- TiN / nitruro de titanio,
- TiC / carburo de titanio,
- TiCN / carbonitruro de titanio,
- Al₂O₃ / óxido de aluminio,

así como combinaciones de las mismas.

Las placas de corte recubiertas de PVD tienen unos bordes más afilados y menores fuerzas de corte por consiguiente. Son, por lo tanto, muy adecuadas para tornos pequeños.

Cermet (sin recubrir y recubierto)

Cermet (cerámica-metal) es un metal duro basado en carburo de titanio. El material de corte tiene una buena resistencia al desgaste y de los cantos. Las placas de corte de Cermet se emplean para el trabajo de acabado a gran velocidad de corte.

Materiales cerámicos de corte

Los materiales cerámicos de corte se componen de productos inorgánicos no metálicos.

Materiales cerámicos basados en óxido de aluminio y suplementos de circonio. La aplicación principal se centra en el mecanizado de fundición de hierro.

Los materiales cerámicos mixtos de óxido de aluminio y suplementos de carburo de titanio tienen una buena resistencia al desgaste y de los cantos. Este material de corte encuentra aplicación en el mecanizado de fundición dura.

Los materiales cerámicos sin óxido basados en nitruro de silicio son insensibles a los choques térmicos (se puede utilizar taladrina). La fundición de hierro sin aleación puede someterse a desprendimiento de viruta.

Nitruro de boro cúbico (CBN)

El nitruro de boro cúbico posee una gran tenacidad, una buena resistencia térmica y es adecuado para el trabajo de acabado de materiales endurecidos.

Diamante policristalino (PKD)

El diamante policristalino tiene una buena resistencia al desgaste y con el mismo se logra una buena calidad de superficie en condiciones de corte estables. Los ámbitos de aplicación son materiales no féreos ni metálicos en el mecanizado de acabado.

Para otras indicaciones de uso, véase los fabricantes de herramientas.

5.11 Valores orientativos para datos de corte al mecanizar

Cuanto mejor se seleccionen los datos de corte, mejor será el resultado de mecanizado. En las siguientes páginas pueden extraerse algunos valores orientativos de la velocidad de corte de diferentes materiales. ☞ „Tabla de velocidades de corte“ en página 73

Criterios de las condiciones de corte:

Velocidad de corte: V_c (m/min)

Profundidad de corte: a_p (mm)

Avance: f (mm/U)

Velocidad de corte:

Para obtener las revoluciones del ajuste de máquina para la velocidad de corte seleccionada ha de aplicarse la fórmula especificada posteriormente.

$$n = \frac{V_c \times 1000}{d \times 3,14}$$

Velocidad: n (1/min)

Diámetro de la pieza: d (mm)

En tornos sin accionamiento continuo (accionamiento de correas trapezoidales, engranajes de velocidad) se selecciona la velocidad que sigue a continuación.

Profundidad de corte:

Para lograr un buen arranque de viruta, la profundidad de corte dividida por el avance debería dar como resultado un valor entre 4 y 10.

Ejemplo: $a_p = 1,0\text{mm}$; $f = 0,14\text{mm/U}$; ¡Esto da como resultado un valor de 7,1!

Avance:

El avance para el desbastado debería seleccionarse de modo que no supere la mitad del valor del radio angular.

Ejemplo: $r = 0,4\text{mm}$; da un resultado de $f_{\text{máx.}} = 0,2\text{mm/U}$!

En el acabado, el avance debería ser 1/3 del radio angular como máximo.

Ejemplo: $r = 0,4\text{mm}$; da un resultado de $f_{\text{máx.}} = 0,12\text{mm/U}$!

5.11.1 Tabla de velocidades de corte

Materiales	Tornear								Taladrar
	Materiales de corte								
	HSS	P10	P20	P40	K10	HC P40	HC K15	HC M15/K10	HSS
Acero sin aleación; fundición de acero; C45; St37	35 - - 50	100 - - 150	80 - - 120	50 - - 100	- -	70 - - 180	150 - - 300	90 - - 180	30 - - 40
Acero de baja aleación; fundición de acero; 42CrMo4; 100Cr6	20 - - 35	80 - - 120	60 - - 100	40 - - 80	- -	70 - - 160	120 - - 250	80 - - 160	20 - - 30
Acero de alta aleación; fundición de acero; X38CrMoV51; S10-4-3-10	10 - - 20	70 - - 110	50 - - 90	- -	- -	60 - - 130	80 - - 220	70 - - 140	8 - - 15
Acero inoxidable; X5CrNi1810; X10CrNiMoTi12	- -	- -	- -	- -	30 - - 80	- -	- -	50 - - 140	10 - - 15
Fundición gris GG10 ; GG40	15 - - 40	- -	- -	- -	40 - - 190	- -	90 - - 200	70 - - 150	20 - - 30
Fundición de hierro con grafito esférico GGG35 ; GGG70	10 - - 25	- -	- -	- -	25 - - 120	- -	80 - - 180	60 - - 130	15 - - 25
Cobre, latón	40 - - 90	- -	- -	- -	60 - - 180	- -	90 - - 300	60 - - 150	30 - - 80
Aleaciones de aluminio	40 - - 100	- -	- -	- -	80 - - 200	- -	100 - - 400	80 - - 200	40 - - 80

Descripción de los metales duros recubiertos:

HC P40 = eine PVD - recubrimiento TiAlN

HC K15 = eine CVD - recubrimiento TiN-Al₂O₃ - TiCN - TiN

HC M15/K10 = CVD - recubrimiento TiAlN

5.12 Rectificar y reparar características geométricas de cuchilla en herramientas de torno

Esto afecta a todas las cuchillas de corte de acero rápido y herramientas con cuchillas de metal duro (acero soldado) según DIN 4971 - 4977 y 4980 - 4981.

Las herramientas de acero soldado pueden emplearse con la cuchilla rectificada suministrada, aunque no siempre se trata de las óptimas características geométricas de la cuchilla.

Las piezas cortantes de cuatro bordes HSS DIN 4964 forma B no están rectificadas y tienen que rectificarse antes de la primera aplicación.

Como material de rectificado puede utilizarse coridón especial en HSS y carburo de silicio o diamante en metal duro.

5.12.1 Conceptos en las herramientas de torno

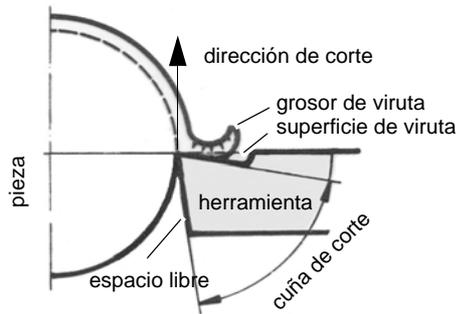


Fig.5-44: Cuchilla determinada geoméricamente en proceso de separación

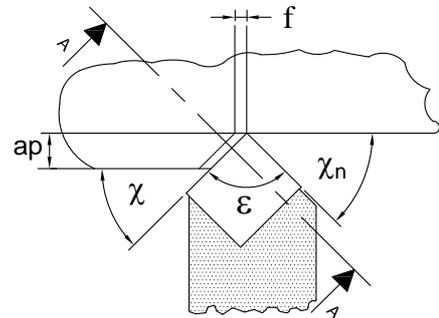


Fig.5-45: Condiciones de corte y de virutas

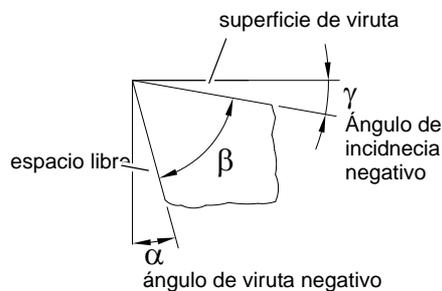


Fig.5-46: Corte A - A, cuchilla positiva

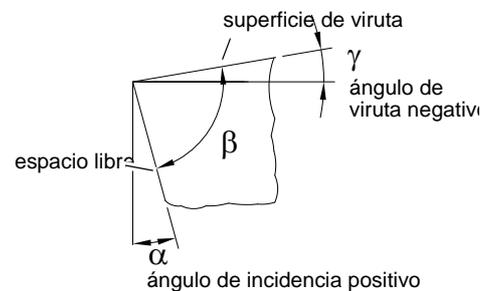


Fig.5-47: Corte A - A, cuchilla negativa

Ángulo de cuña de corte	β	Los siguientes factores influyen en la rotura de viruta al mecanizar
Ángulo de virutas	γ	
Ángulo de incidencia	α	Ángulo de ajuste χ
Ángulo de incidencia cuchilla auxiliar	α_n	Radio angular r
Ángulo de ajuste	χ	Schneidengeometrie
Ángulo de ajuste cuchilla auxiliar	χ_n	Velocidad de corte V_c
Ángulo de punta	ϵ	Profundidad de corte ap
Profundidad de corte	ap (mm)	Avance f
Avance	f (mm/U)	

El ángulo de ajuste depende de la pieza en la mayoría de los casos. Para el desbastado es adecuado un ángulo de ajuste de 45° a 75° . Para el acabado, se selecciona un ángulo de ajuste de 90° a 95° (ninguna inclinación por vibraciones).

El radio angular sirve como transición de la cuchilla principal a la secundaria. El mismo determina la calidad superficial junto con el avance. El radio angular no debe ser demasiado grande, pues en otro caso pueden producirse vibraciones.

5.12.2 Características geométricas de la cuchilla para herramientas de torno

	Acero rápido		Metal duro	
	Ángulo de incidencia	Ángulo de viruta	Ángulo de incidencia	Ángulo de viruta
Acero	+5° bis +7°	+5° bis +6°	+5° bis +11°	+5° bis +7°
Fundición	+5° bis +7°	+5° bis +6°	+5° bis +11°	+5° bis +7°
Metales NE	+5° bis +7°	+6° bis +12°	+5° bis +11°	+5° bis +12°
Aleaciones de aluminio	+5° bis +7°	+6° bis +24°	+5° bis +11°	+5° bis +24°

5.12.3 Etapas de control de viruta, ejecuciones

Usted tiene la tarea de controlar el desarrollo y forma de la viruta para lograr óptimas condiciones de desprendimiento de la misma.

Ejemplos de ejecución

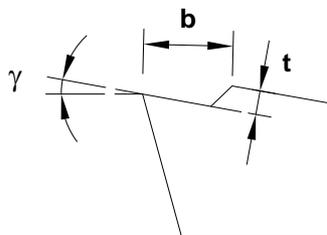


Fig.5-48: Etapa de control de viruta

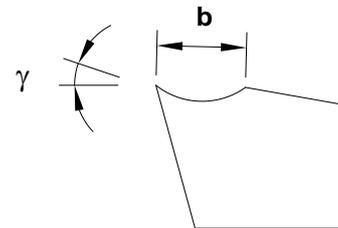


Fig.5-49: Etapa de control de viruta con garganta hueca

b = 1,0mm a 2,2mm
t = 0,4mm a 0,5mm

b = 2,2mm con garganta hueca

Para avances de 0,05 a 0,5mm/U y profundidades de corte de 0,2mm a 3,0mm

Los diferentes ángulos de abertura (φ) de las etapas de control de viruta tienen el cometido de guiar la viruta.

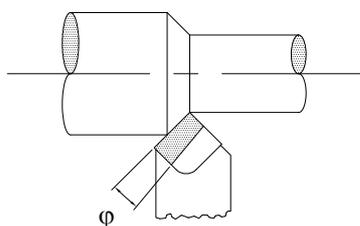


Fig.5-50: Ángulo de abertura positivo para acabado

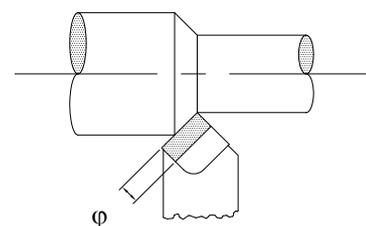


Fig.5-51: Ángulo de abertura neutro para acabado y desbastado

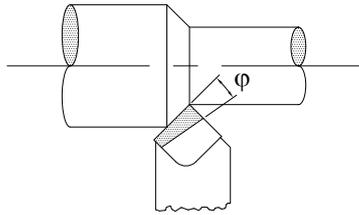


Fig.5-52: Angulo de abertura negativo para desbastado

La cuchilla principal terminada de rectificar tiene que repasarse con una piedra de suavizar para el acabado.

Para el desbastado ha de generarse un pequeño chaflán con la piedra de suavizar para estabilizar el borde de corte contra el impacto de virutas ($b_f = f \times 0,8$).

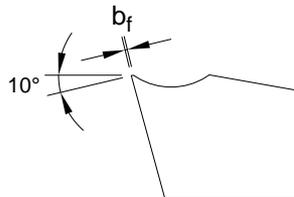


Fig.5-53: Borde de corte estabilizado

Rectificado para punzonado y tronzado

(ángulo de viruta: véase la tabla)

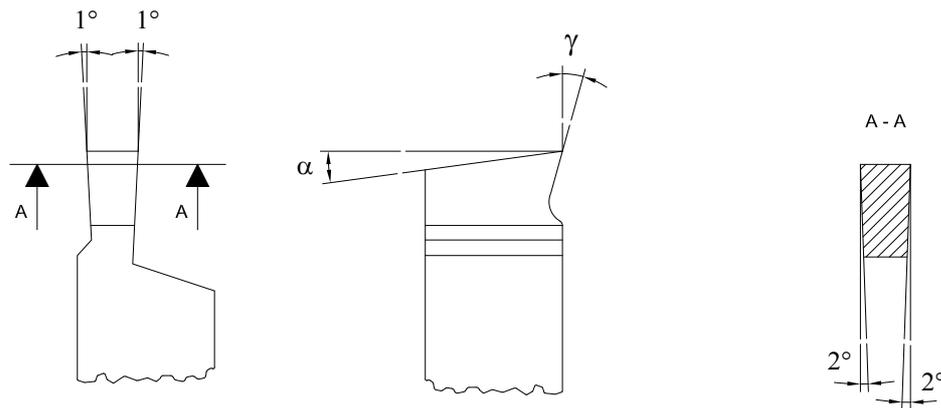


Fig.5-54: Rectificado para punzonado y tronzado

Rectificado para roscado

En el acero roscado, el ángulo de la punta o la forma depende del tipo de rosca.

véase también:

-  „Tipos de rosca“ en página 60

La medida X ha de ser mayor que la profundidad de la rosca. Se ha de procurar que no se rectifiquen ángulos de viruta, pues en otro caso se produce una deformación del perfil.

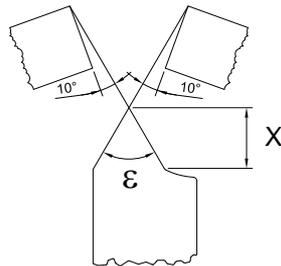


Fig.5-55: Rectificado para roscado

5.13 Operación de la herramienta y características de desgaste

En la conformación de los extremos de la viruta, por operación de la herramienta se entiende el tiempo que trabaja una cuchilla (tiempo real de operación).

La operación finaliza por alguna de las siguientes causas:

- variaciones de medida
- presión de corte demasiado alta
- deficiente calidad de superficie
- gran formación de rebaba en la salida de la herramienta

El desgaste de la superficie de incidencia V_B y el desgaste erosivo K_T en la superficie de la viruta son las formas más conocidas de desgaste de herramientas. El desgaste se produce principalmente por fricción. El desgaste de la superficie de incidencia afecta a la precisión de las piezas y a la fuerza de corte (la fuerza de corte aumenta un 10% cada 0,1mm V_B). El desgaste de la superficie de incidencia se utiliza generalmente como criterio de operación de la herramienta.

Los bordes de corte pueden desmenuzarse por cortezas de fundición o de forjado. Una causa adicional pueden ser fisuras con forma de peine (fisuras transversales a la cuchilla), las cuales pueden producirse en materiales de corte muy duros por cargas de choque térmicas y mecánicas, como cortes interrumpidos o breves tiempos de operación.

Las roturas del borde de corte pueden producirse por la selección de materiales de corte frágiles y la selección errónea de los datos de corte.

Si existiera una sobrecarga térmica del material de corte, se originaría en la cuchilla una deformación de los datos de corte.

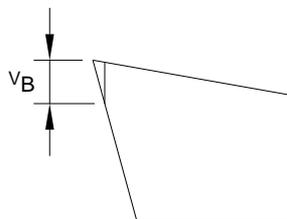


Fig.5-56: Desgaste de la superficie de incidencia

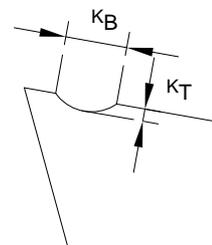


Fig.5-57: Desgaste de erosión

6 Mantenimiento

En este capítulo encontrará información importante acerca de

- la revisión
- del mantenimiento
- de la reparación

del torno.

El diagrama adjunto le muestra los trabajos que constituyen estos conceptos.

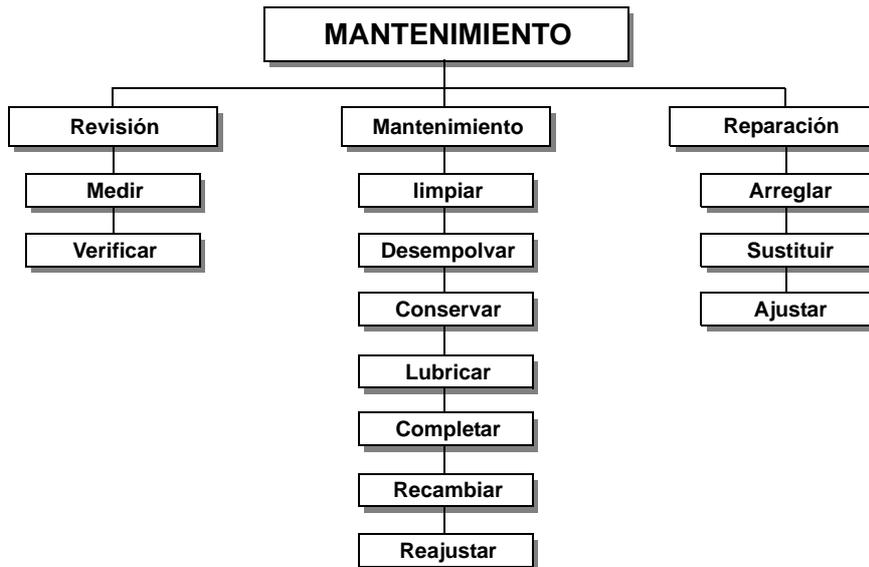


Fig.6-1: Mantenimiento – definición según DIN 31051



¡ATENCIÓN!

El mantenimiento periódico realizado apropiadamente es una condición previa esencial para

- la seguridad de funcionamiento,
- un funcionamiento sin anomalías,
- una larga vida útil del torno y
- la calidad de los productos fabricados por usted.

Las instalaciones y los equipos de otros fabricantes también deben estar en condiciones óptimas.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Durante los trabajos en el cabezal portabrocas, procure que

- se empleen recipientes colectores que tengan una capacidad suficiente para la cantidad de líquido a recoger.
- los líquidos y aceites no se derramen en el suelo.

Consolide los líquidos y aceites derramados inmediatamente con medios de absorción de aceite adecuados y elimínelos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente.

Recogida de derrames

No vuelva introducir los líquidos que se derramen fuera del sistema en la reparación o a causa de pérdidas en el depósito de reserva, sino recójalos en un recipiente colector para su posterior eliminación.

Eliminación

Nunca vierta aceite u otras sustancias contaminantes en entradas de agua, ríos o canales.

Los aceites usados deben entregarse en un centro de recogida. Consulte a su superior si desconoce el centro de recogida.

6.1 Seguridad



¡ADVERTENCIA!

Las consecuencias de unos trabajos de mantenimiento y de reparación no realizados apropiadamente pueden ser las siguientes:

- Lesiones muy graves en las personas que trabajan en el torno,
- Daños en el torno.

Sólo el personal cualificado debe efectuar trabajos de mantenimiento reparación en el torno.

6.1.1 Preparación



¡ADVERTENCIA!

Sólo trabaje en el torno si ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.

☞ „Desconectar y asegurar el torno“ en página 15



Coloque una señal de advertencia.

6.1.2 Nueva puesta en servicio

Antes de la nueva puesta en servicio efectúe una verificación de seguridad.

☞ „Comprobación de seguridad“ en página 14



¡ADVERTENCIA!

Antes de conectar el torno es imprescindible comprobar que no se provoquen peligros para las personas y el torno no sufra daños.

6.2 Revisión y mantenimiento

El modo y el grado del desgaste depende, en gran medida, de las condiciones individuales de uso y de servicio. Por ello, todos los intervalos sólo son válidos para las pertinentes condiciones autorizadas.




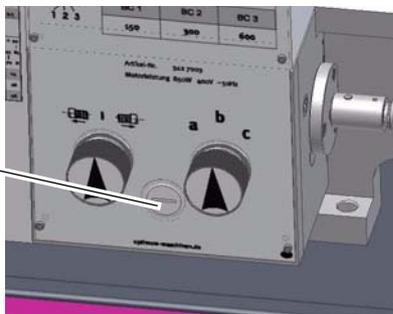
Intervalo	¿Dónde?	¿Qué?	¿Cómo?
Inicio del trabajo, tras cada mantenimiento o reparación	Torno		☞ „Comprobación de seguridad“ en página 14
Inicio del trabajo, tras cada mantenimiento o reparación	Torno	Lubricar	<ul style="list-style-type: none"> → Lubricar todas las guías de conducción. → Lubricar ligeramente las ruedas de cambio y el husillo de guía con grasa de litio o aceite de cadenas.
Inicio del trabajo, tras cada mantenimiento o reparación	Engranaje de avance	Control visual	<ul style="list-style-type: none"> → Compruebe el nivel de aceite por la mirilla de cristal del engranaje. El nivel del aceite ha de llegar al menos a la mitad de la mirilla de cristal. → En caso necesario rellene con Mobilgear 627 o bien un aceite semejante hasta la señalización de medición. <div style="text-align: right;">  </div>

Fig.6-2: Mirilla del aceite del engranaje de avance

Intervalo	¿Dónde?	¿Qué?	¿Cómo?
<p>Por primera vez tras 200 horas de servicio y después anualmente</p>		<p>Cambio del aceite</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Utilice recipientes colectores que tengan una capacidad suficiente para efectuar el cambio de aceite. → Gire el tornillo de la apertura de evacuación hacia fuera. → Gire el tornillo de la apertura de llenado hacia fuera. → Cierre la apertura de llenado cuando no salga ya aceite. → Rellene por la apertura de llenado con un embudo apropiado con Mobilgear 627 o un aceite semejante hasta el centro de la señalización de medición de la mirilla. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Apertura de evacuación</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Apertura de llenado</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">Fig. 6-3: Aperturas del engranaje</p>
<p>Men-sualmente</p>	<p>Engrasador</p>	<p>Lubricar</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Lubricar todos los engrasadores con aceite de máquinas, no use una pistola de engrase o un aparato semejante. Use para ello el bote de aceite contenido en el volumen de suministro. <p>☞ „Material de servicio“ en página 18</p> <div style="text-align: center;">  <p>Engrasador</p> </div> <p style="text-align: right;">Fig. 6-4: Ejemplo de engrasador en D280</p>

Intervalo	¿Dónde?	¿Qué?	¿Cómo?
Cada 100 y 500 horas de servicio	Mandril de torno	Limpiar y engrasar de nuevo	<p>Cada 100 horas de servicio aproximadamente, ha de hacerse una limpieza de las guías de las mordazas; dependiendo de las condiciones de empleo aproximadamente cada 500 horas de servicio ha de llevarse a cabo una limpieza completa.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Dejar el mandril del torno en la máquina. → Limpiar las mordazas (no usar para ello aire a presión) y después extraer girando hacia fuera. Limpiar con petróleo o gasolina de limpieza a fondo. → Engrasar de nuevo con Molykote TP 42. → Al usar pone atención al orden correcto de las mordazas.

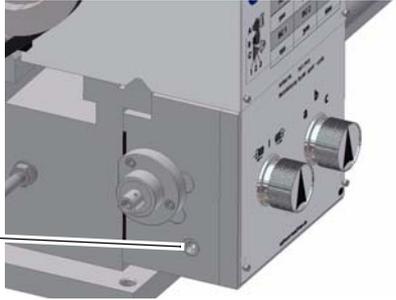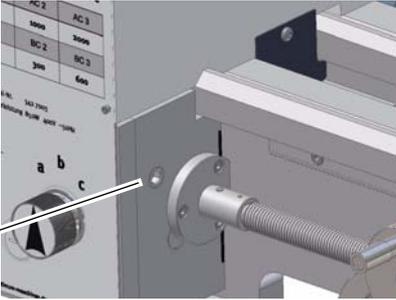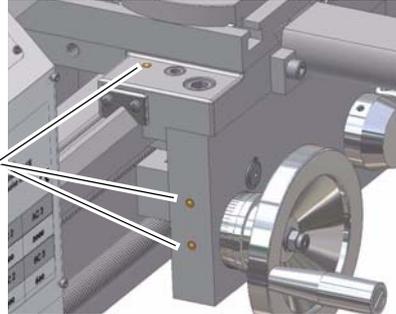

¡ADVERTENCIA!

Los agentes lubricantes inadecuados pueden suponer una pérdida de la fuerza tensora de más del 50% por ciento.



INFORMACIÓN

Los alojamientos o cojinetes de husillo se encuentran duraderamente lubricados. No es necesario lubricarlos en intervalos de mantenimiento concretos. Una nueva lubricación de los cojinetes de husillo solamente es necesaria en los casos de desmontaje y nuevo montajes de los alojamiento mismos de los husillos.

6.3

Reparación

Solicite la asistencia de un empleado del servicio técnico de Optimum Maschinen Germany GmbH para cualquier reparación o envíenos el torno.

En caso de que el personal técnico cualificado del operador realice las reparaciones, debe respetar las indicaciones de este manual.

Optimum Maschinen Germany GmbH no asume la responsabilidad y la garantía para daños y anomalías de funcionamiento como consecuencia de la infracción de este manual de instrucciones.

Para las reparaciones impecables y adecuadas

- herramientas impecables y adecuadas,
- recambios originales o piezas de serie autorizadas expresamente por Optimum Maschinen Germany GmbH.

7 Anomalías

7.1 Anomalías en el torno

Anomalía	Causa/ posibles efectos	Solución sugerida
La máquina no enciende	<ul style="list-style-type: none"> No se ha respetado el orden en el que se ponen en marcha las componentes del aparato. El interruptor de protección causa. 	<ul style="list-style-type: none">  „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 24
Superficie demasiado rugosa de la pieza	<ul style="list-style-type: none"> Cuchilla de torno desafilada Cuchilla de torno es flexible Avance demasiado grande Radio demasiado pequeño en la punta de la cuchilla 	<ul style="list-style-type: none"> Reafilar cuchilla de torno Fijar cuchilla con menos saliente Reducir avance Aumentar radio
Pieza queda cónica	<ul style="list-style-type: none"> Los puntos no están alineados (cabezal móvil descentrado) Carro superior no alineado (en caso de torneado con el carro superior) 	<ul style="list-style-type: none"> Centrar cabezal móvil Alinear carro superior correctamente
Torno traquetea	<ul style="list-style-type: none"> Avance demasiado grande Juego en los rodamientos de banda 	<ul style="list-style-type: none"> Reducir avance Encargar reajuste de rodamientos
Punto de torno se calienta	<ul style="list-style-type: none"> Pieza se ha dilatado 	<ul style="list-style-type: none"> Aflojar contrapunta del cabezal móvil
Duración reducida de la cuchilla	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad de corte demasiado Aproximación demasiado alta Refrigeración insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> Elegir una velocidad de corte un poco más reducida Aproximación inferior (demasiada de acabado no superior a 0,5 mm) Más refrigeración
Desgaste del flanco demasiado grande	<ul style="list-style-type: none"> Ángulo de incidencia demasiado reducido (herramienta "repuja") Punta de cuchilla no ajustada a la altura de punta 	<ul style="list-style-type: none"> Elegir un ángulo de incidencia más grande Corregir ajuste de altura de la cuchilla de torno
Filo se desportilla	<ul style="list-style-type: none"> Ángulo de ataque demasiado reducido (estancamiento térmico) Grietas de rectificado por refrigeración inadecuada Demasiado juego en el alojamiento del husillo (generación de vibraciones) 	<ul style="list-style-type: none"> Elegir un ángulo de ataque más grande Refrigeración continua Encargar reajuste del juego en el alojamiento del husillo
Rosca tallada equivocada	<ul style="list-style-type: none"> Cuchilla de filetear mal fijada o mal afilada Paso incorrecto Diámetro incorrecto 	<ul style="list-style-type: none"> Centrar cuchilla - Afilar bien el ángulo Ajustar paso correcto Pretornear la pieza hasta conseguir el diámetro correcto

8 Ersatzteile - Spare parts - D240

8.1 Oberschlitten - Top slide

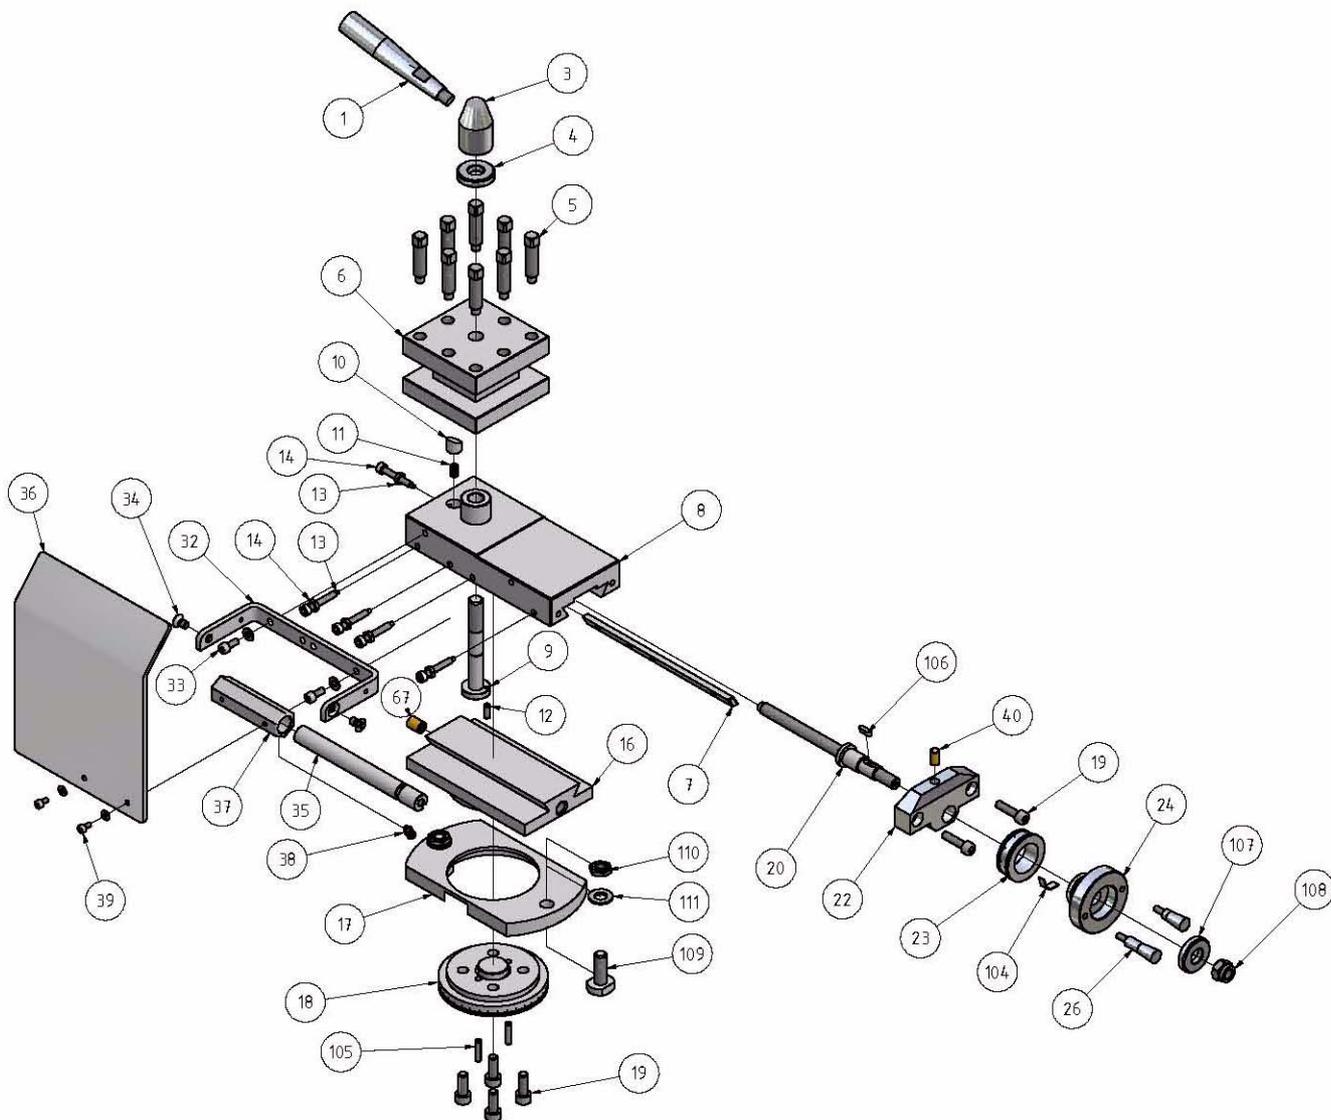


Abb.8-1: Oberschlitten D240 - Top slide D240

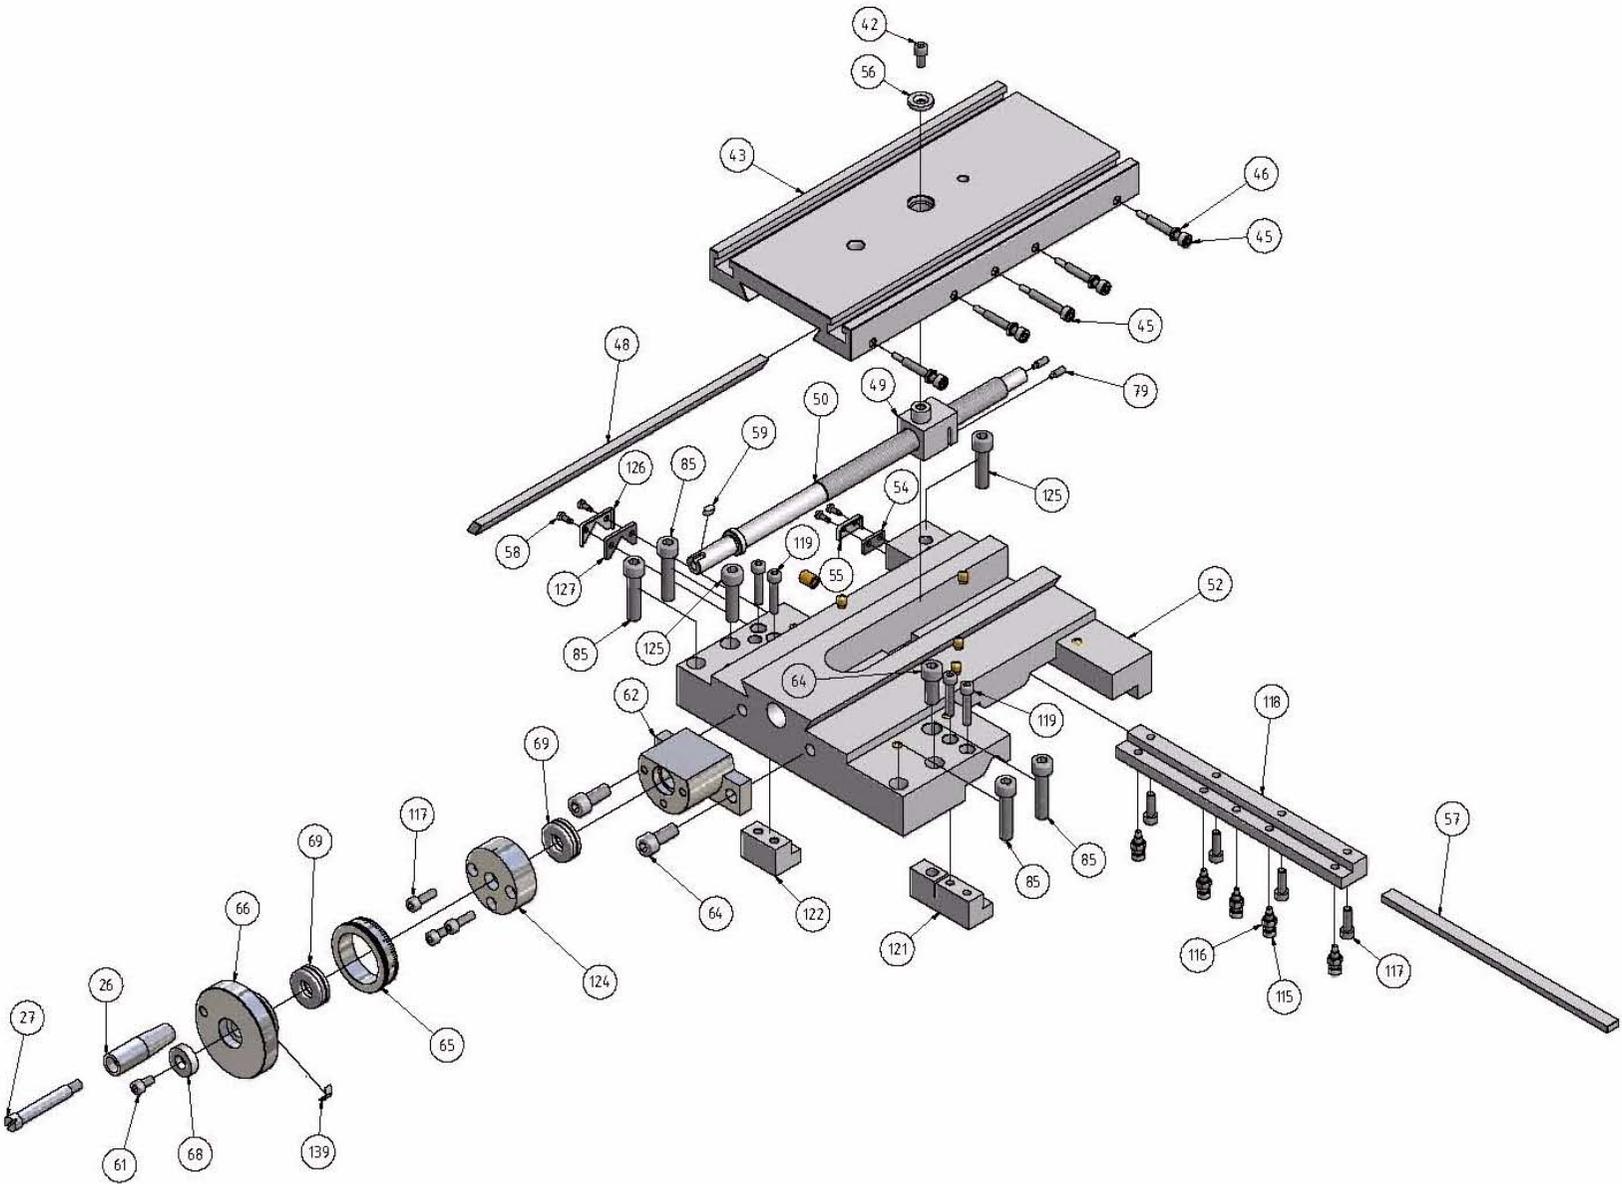


Abb.8-2: Planschlitten D240 - Cross slide D240

8.2

Planschlitten- Cross slide

19.2.10

Alle Rechte vorbehalten - Optimum Maschinen Germany GmbH

Y:\Betriebsanleitungen\lathes\D240x500G_D280x700G_Version_2\D240_D280_parts\D240x500_parts.fm

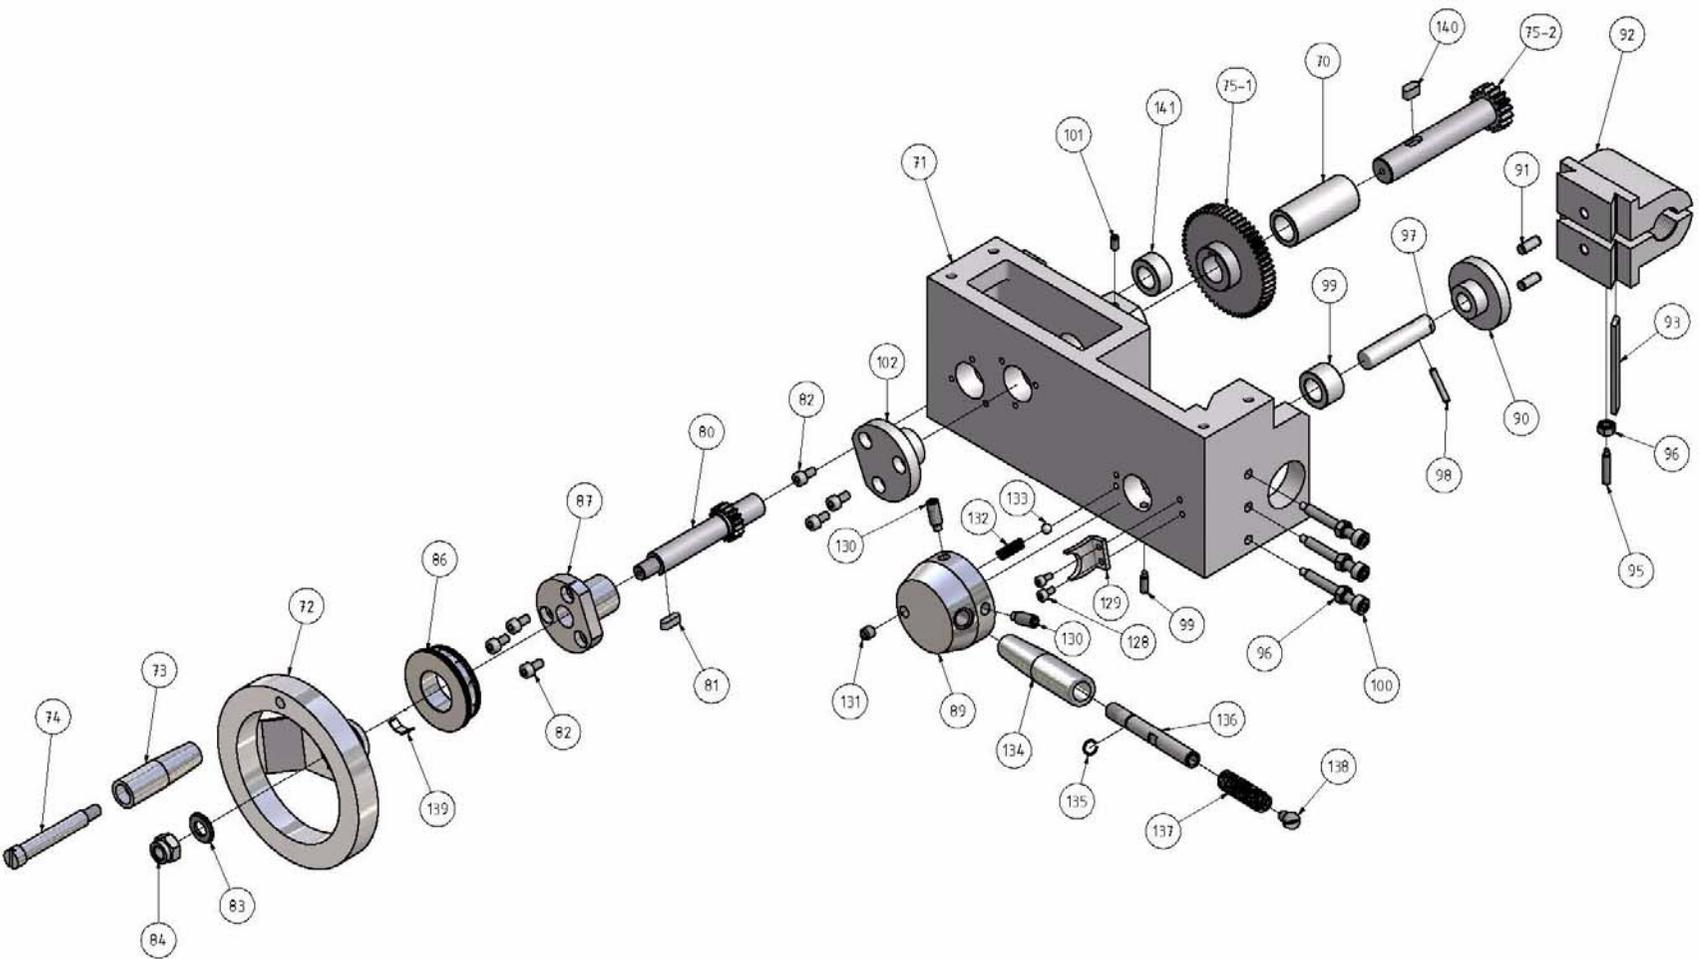


Abb. 8-3: Bettschlitten D240 - Bed slide D240

8.3

Bettschlitten - Bed slide

86

Alle Rechte vorbehalten - Optimum Maschinen Germany GmbH

Y:\Betriebsanleitungen\lathes\D240x500G_D280x700G_Version_2\D240_D280_parts\D240x500_parts.fm

8.4 Ersatzteilzeichnung Reitstock 1 - Tailstock 1

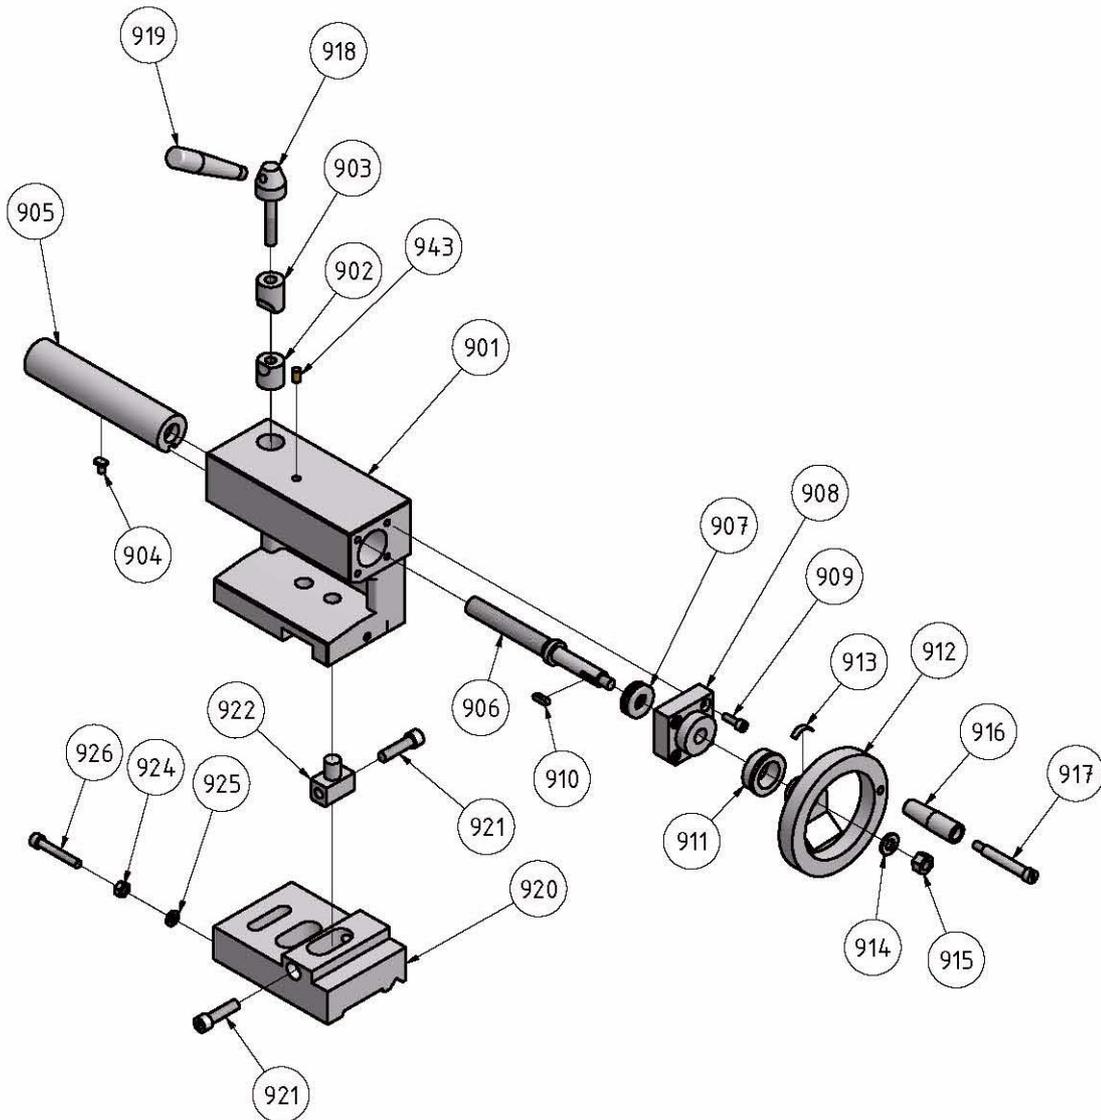


Abb.8-4: Reitstock D240 alte Ausführung - Tailstock D240 old type

8.6 Maschinenbett - Machine bed

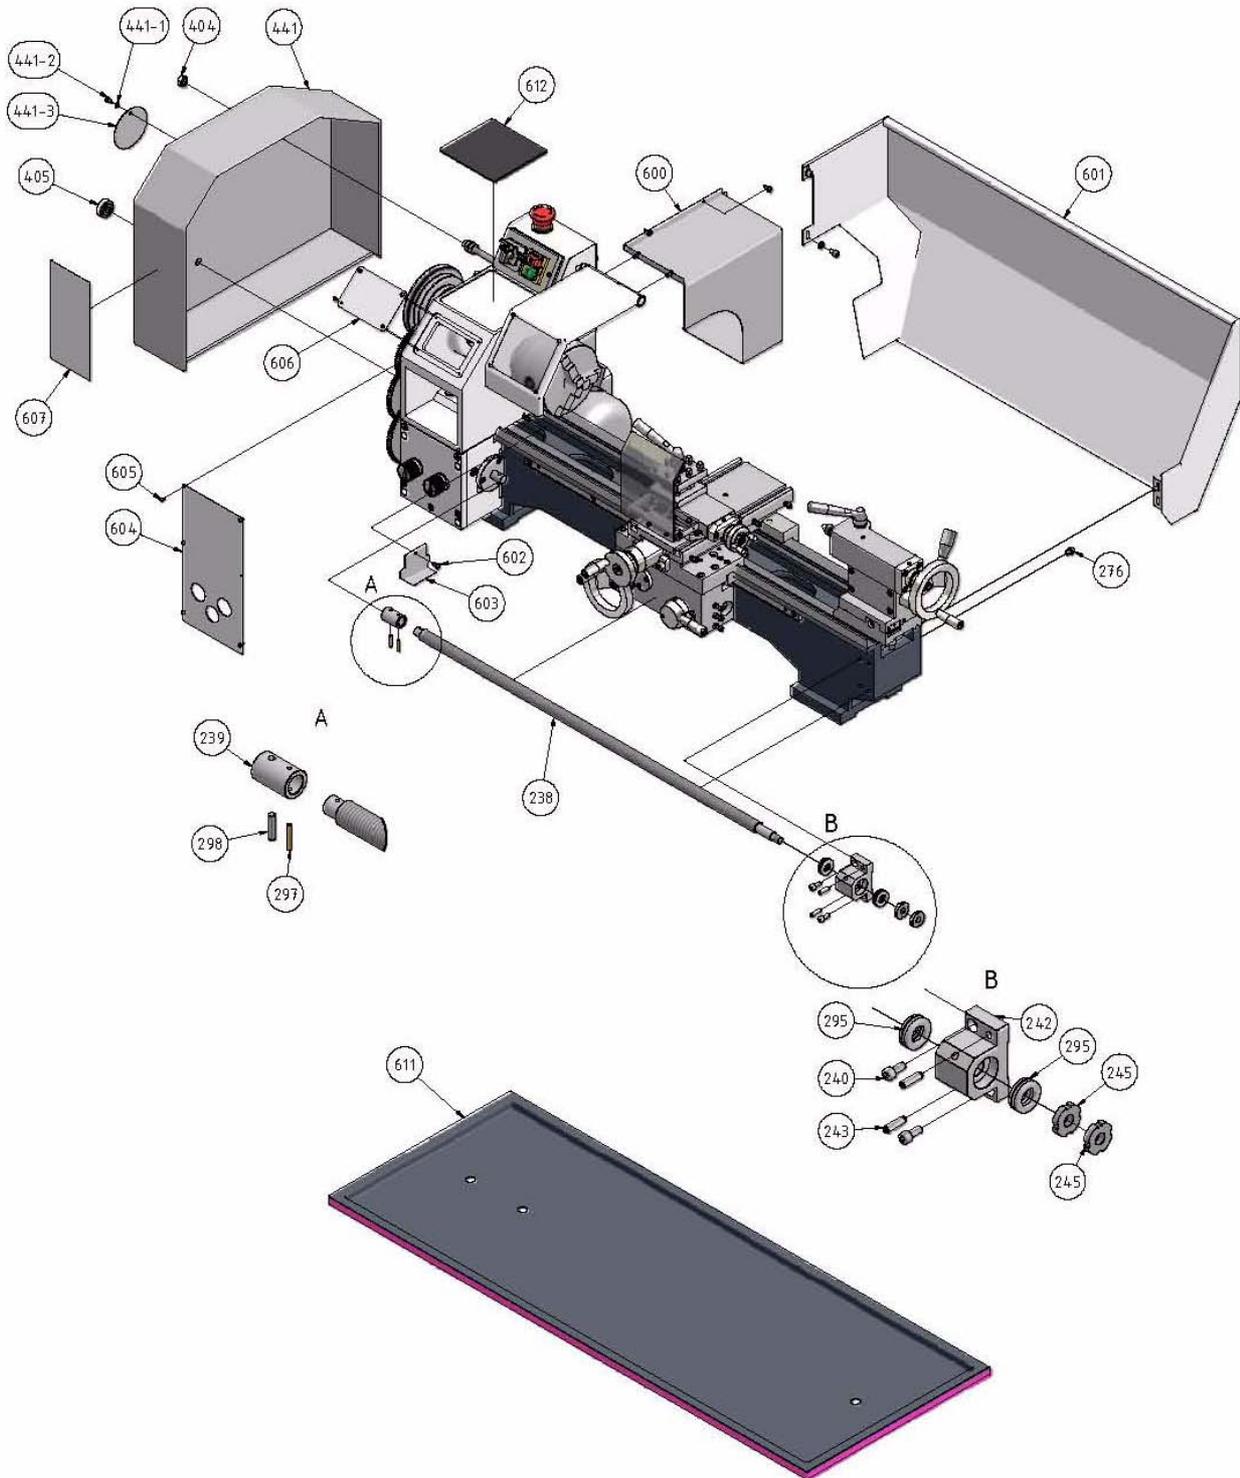


Abb.8-6: Maschinenbett D240 - machine bed D240

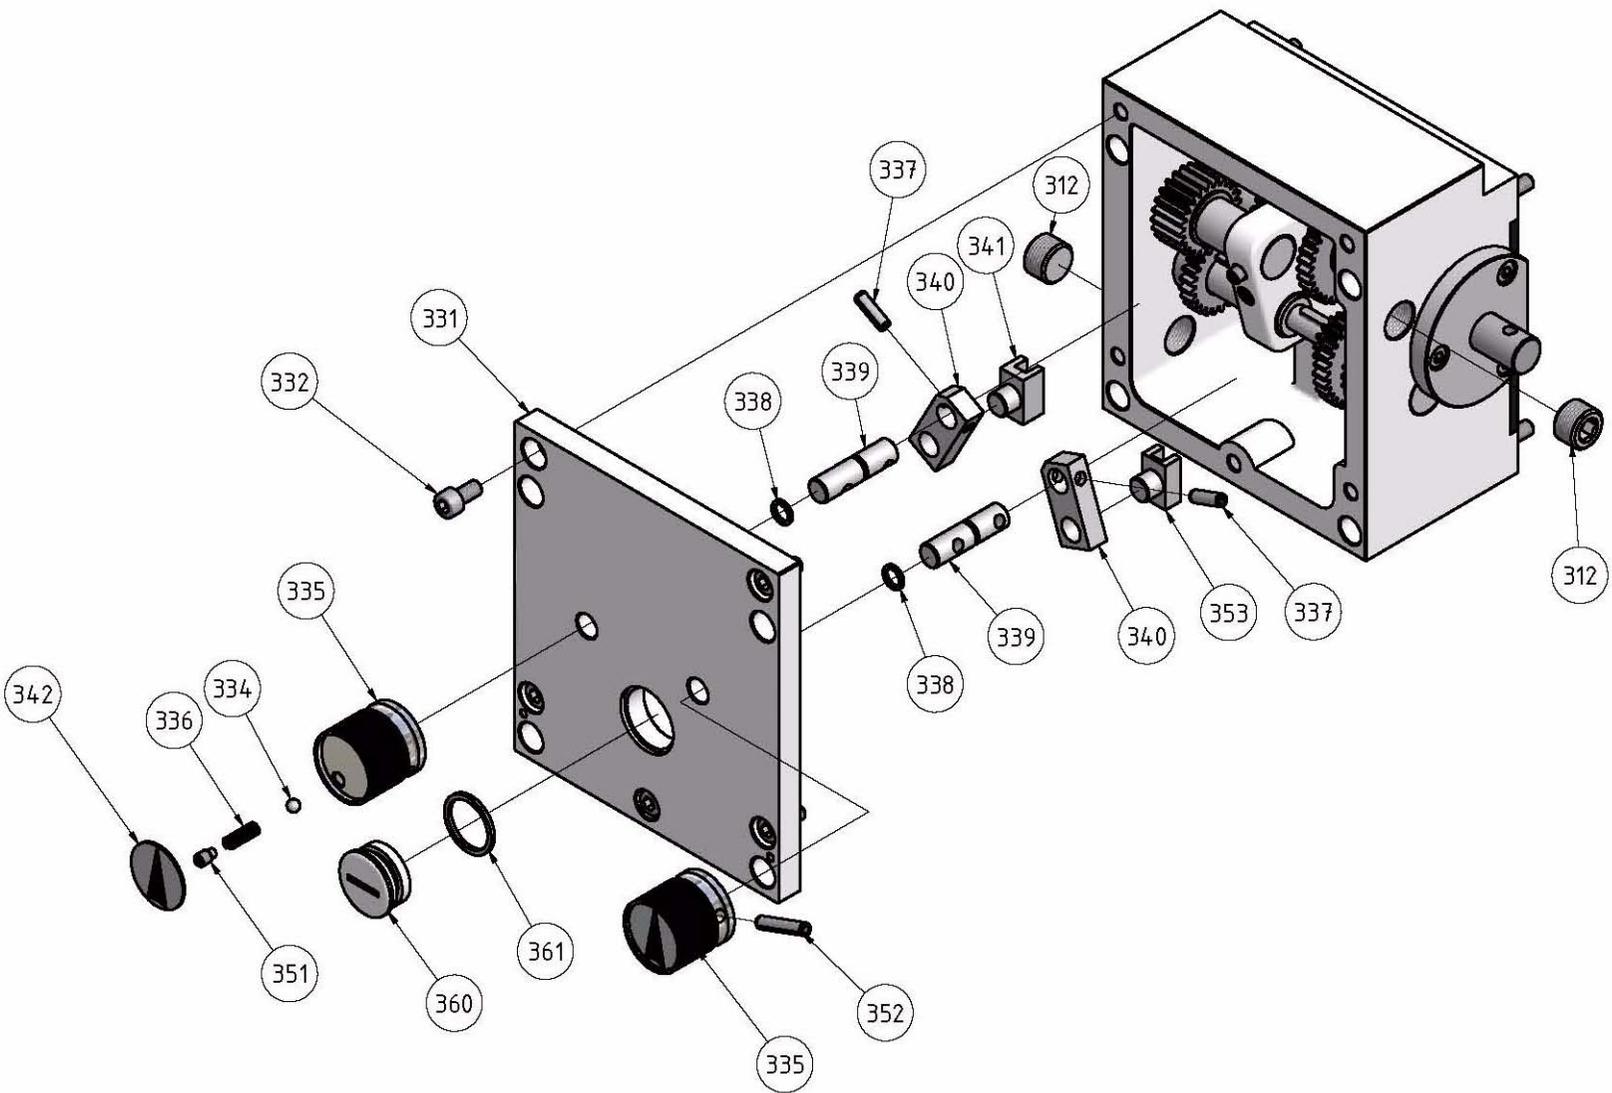


Abb.8-7: Vorschubgetriebe D240 1 von 2 - Feed gear D240 1 of 2

8.7

Vorschubgetriebe 1 von 2 - Feed gear 1 of 2

90

Alle Rechte vorbehalten - Optimum Maschinen Germany GmbH

Y:\Betriebsanleitungen\lathes\D240x500G_D280x700G_Version_2\D240_D280_parts\D240x500_parts.fm

8.8 Vorschubgetriebe 2 von 2 - Feed gear 2 of 2

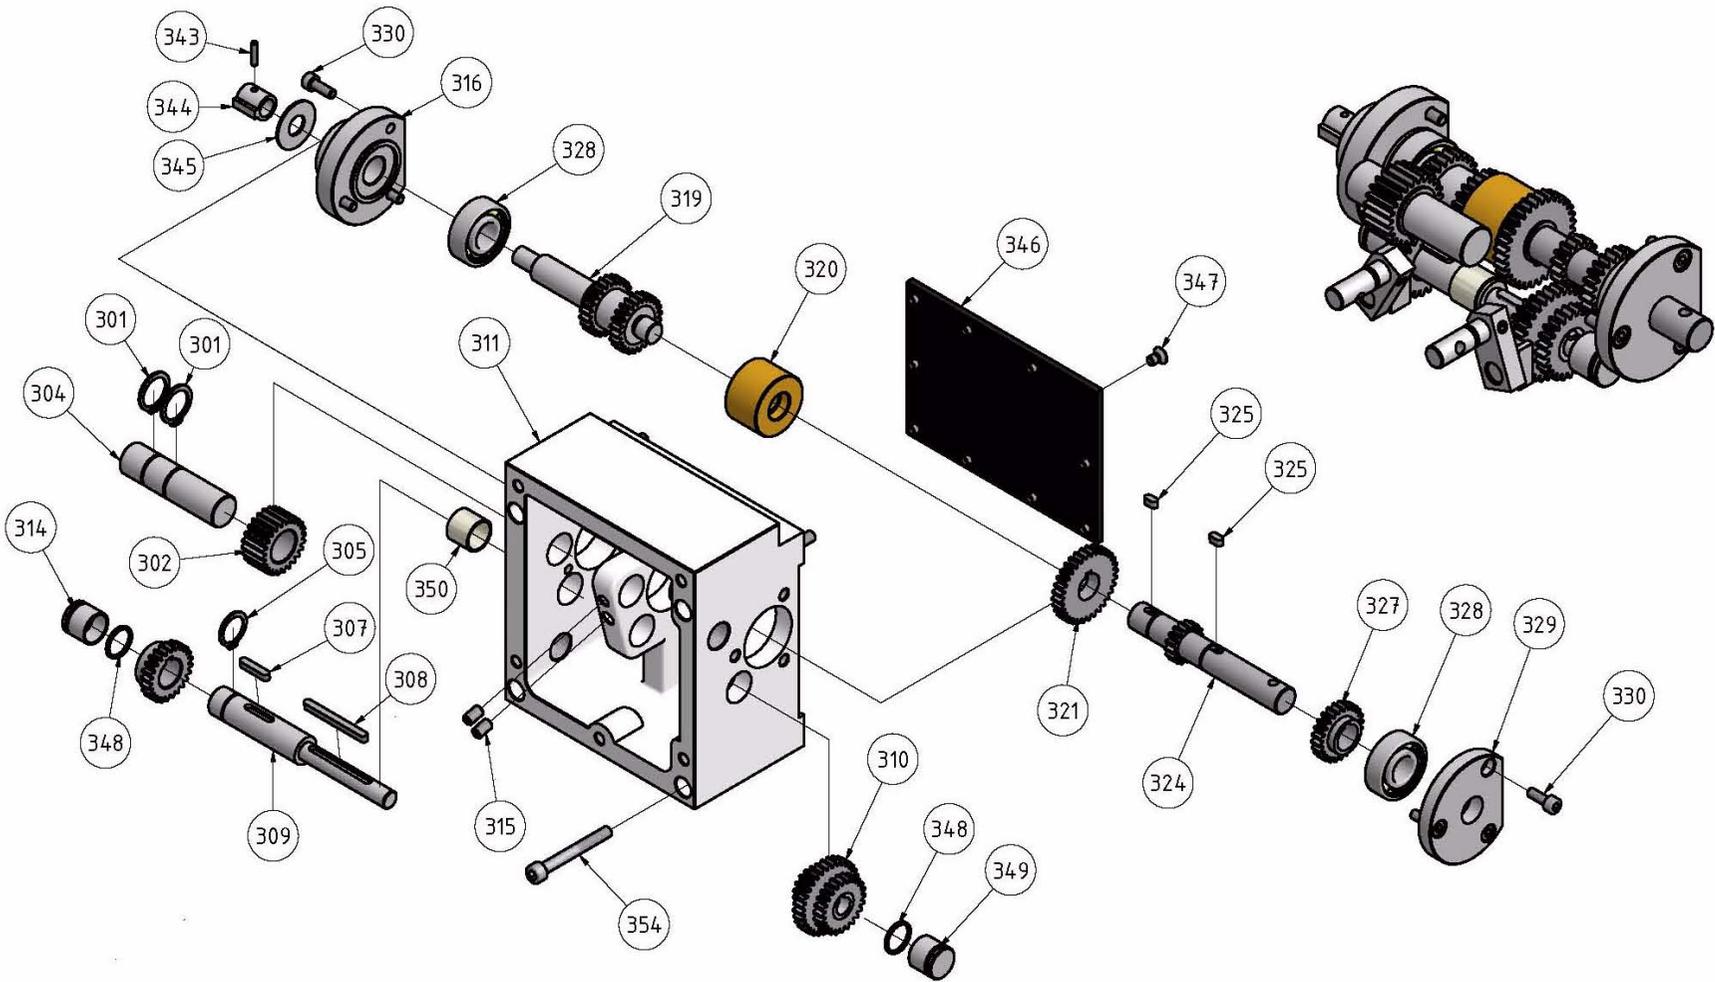


Abb. 8-8: Vorschubgetriebe D240 2 von 2 - Feed gear D240 2 of 2

8.9 Spindelstock 1 von 2 - Headstock 1 of 2

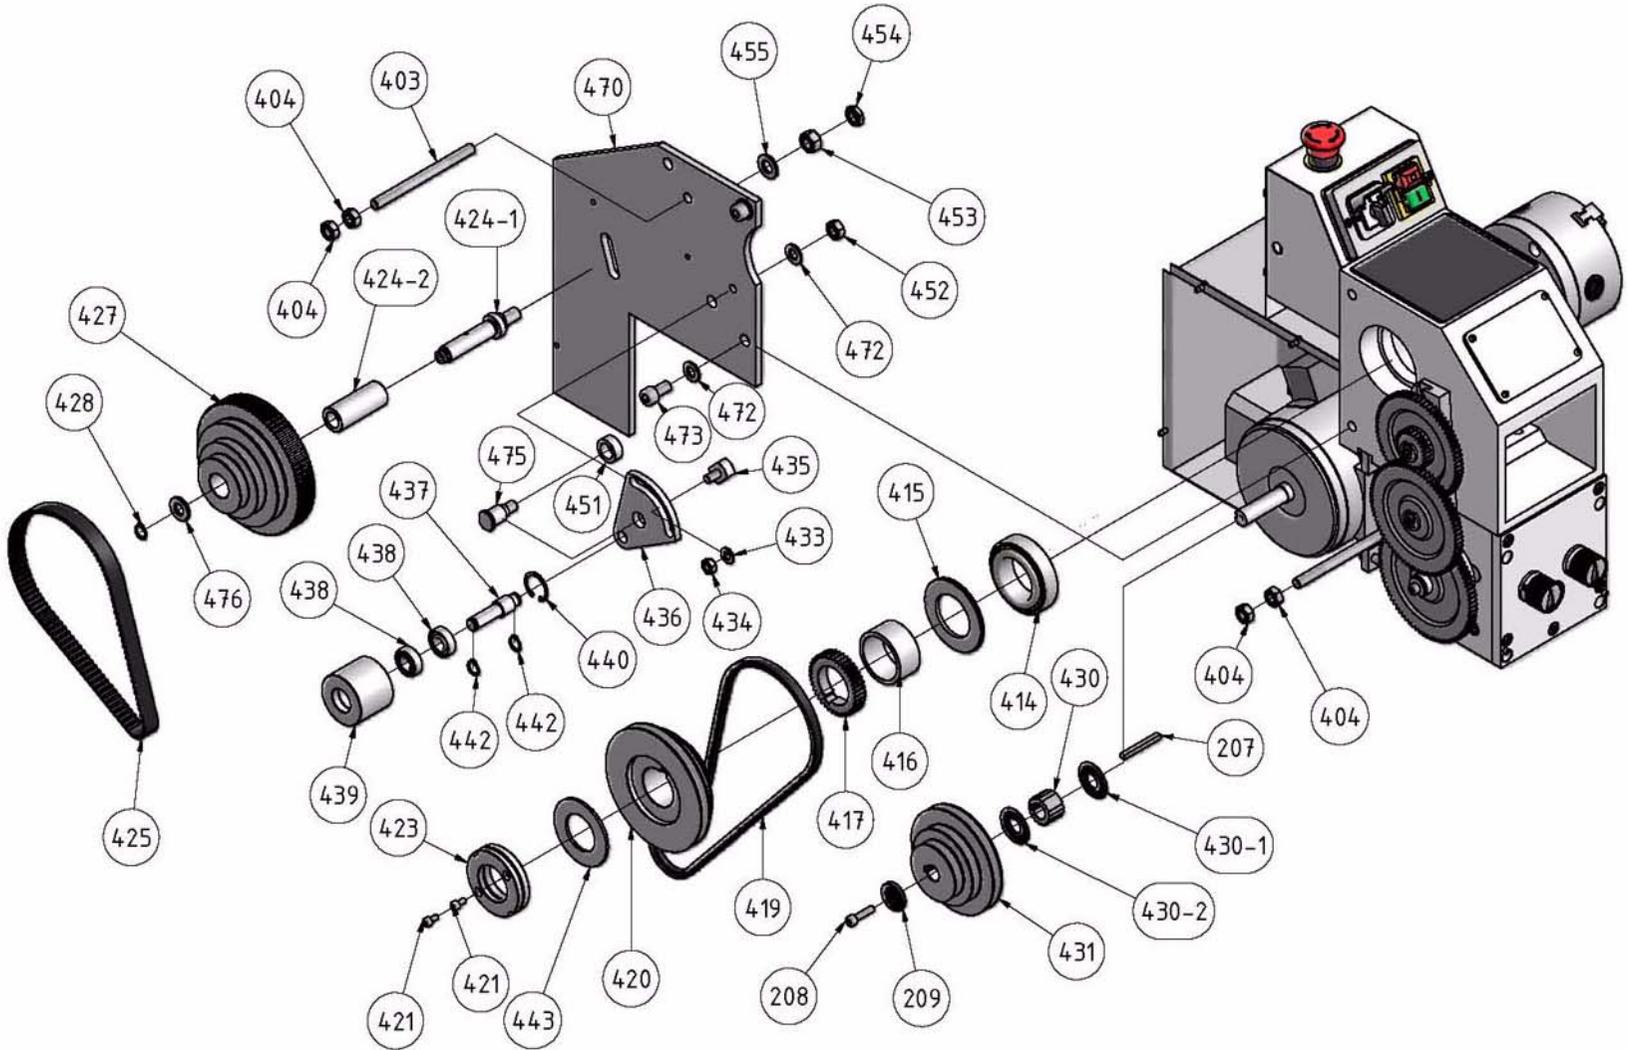


Abb.8-9: Spindelstock D240 1 von 2 - Headstock D240 1 of 2

8.10 Spindelstock 2 von 2 - Headstock 2 of 2

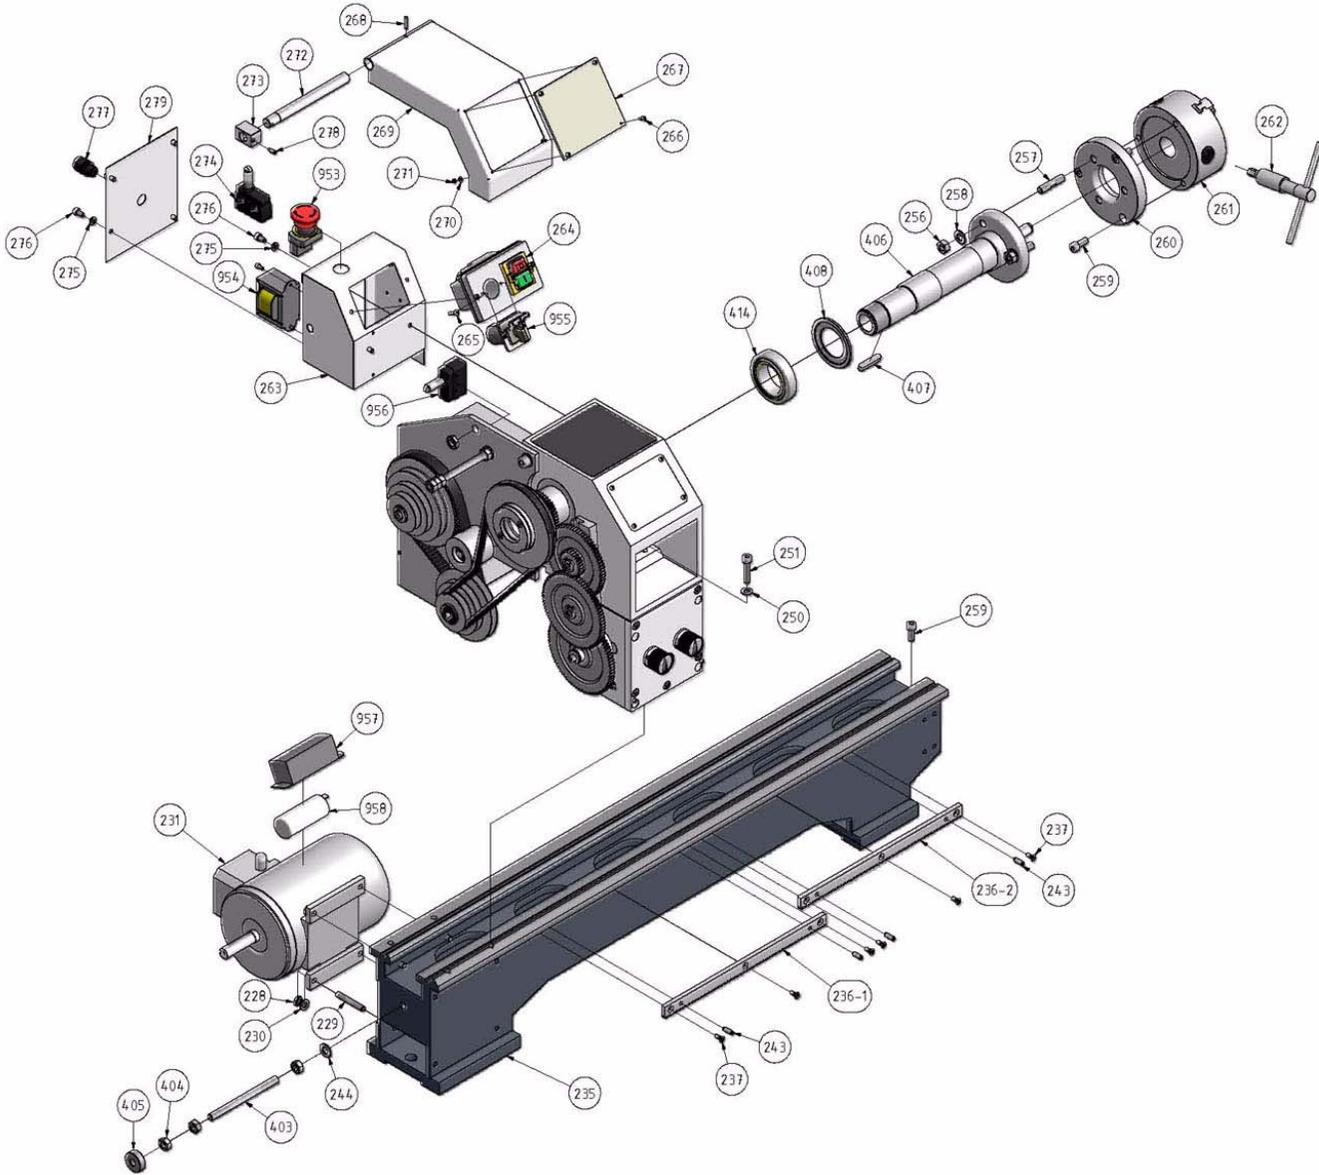


Abb. 8-10: Spindelstock D240 - Headstock D240 2 of 2

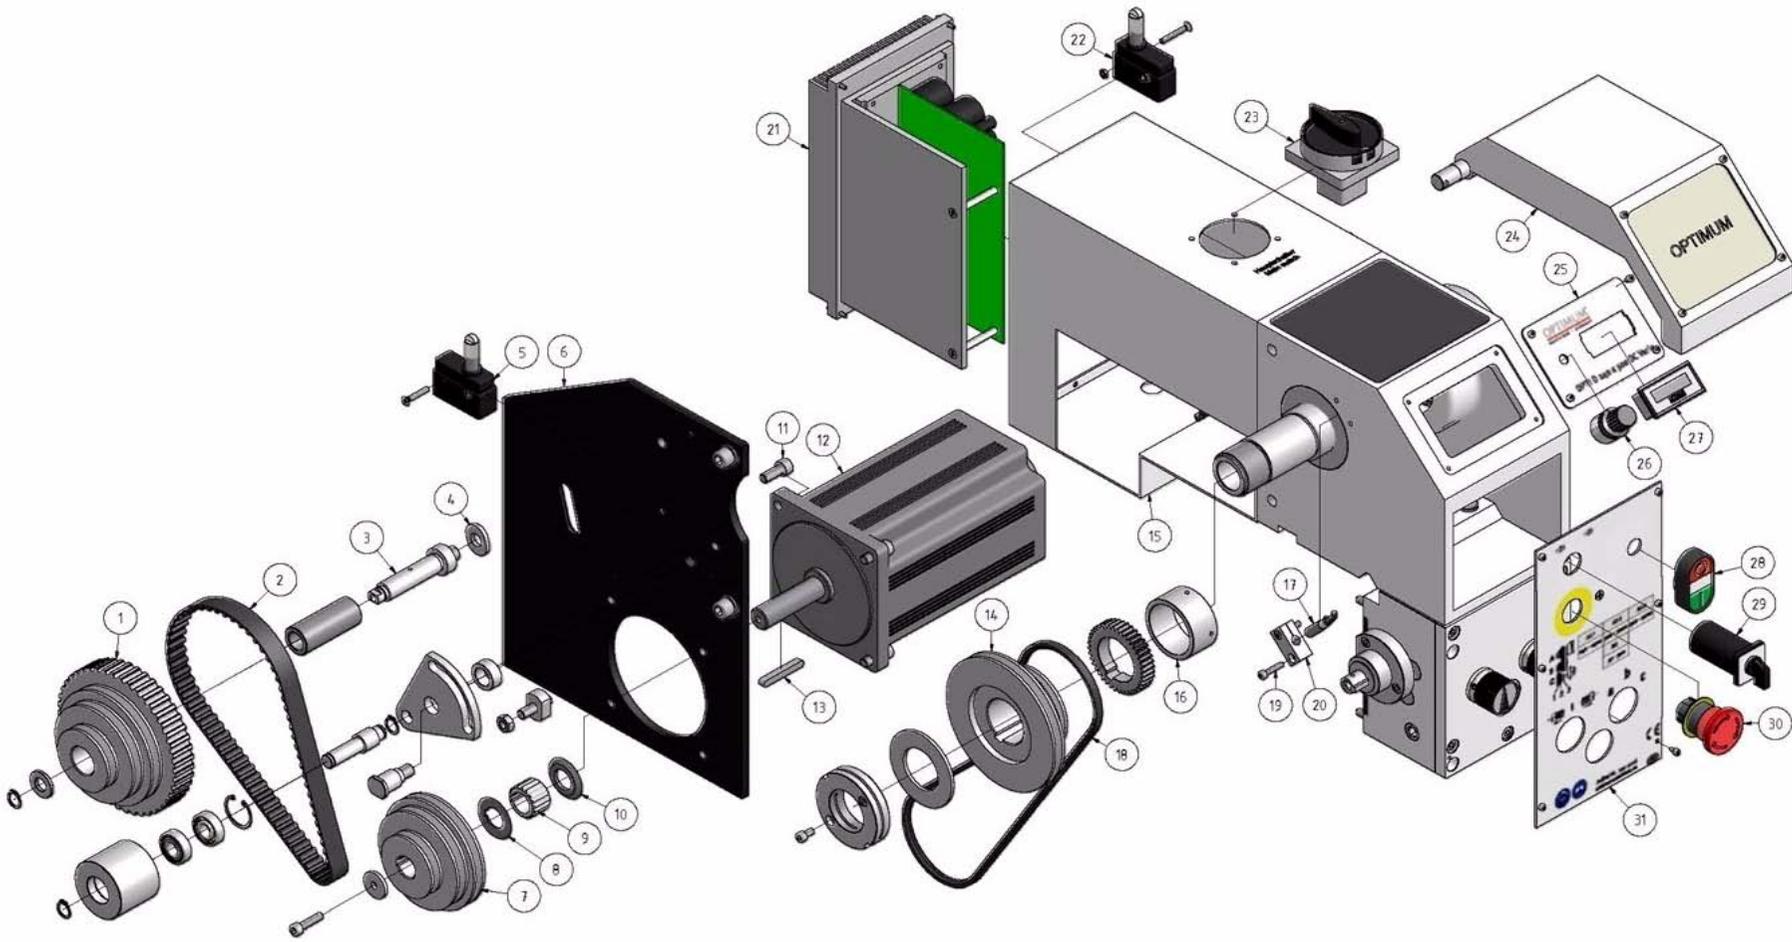


Abb.8-11: Spindelstock - Headstock D240 x 500 DC Vario

8.11

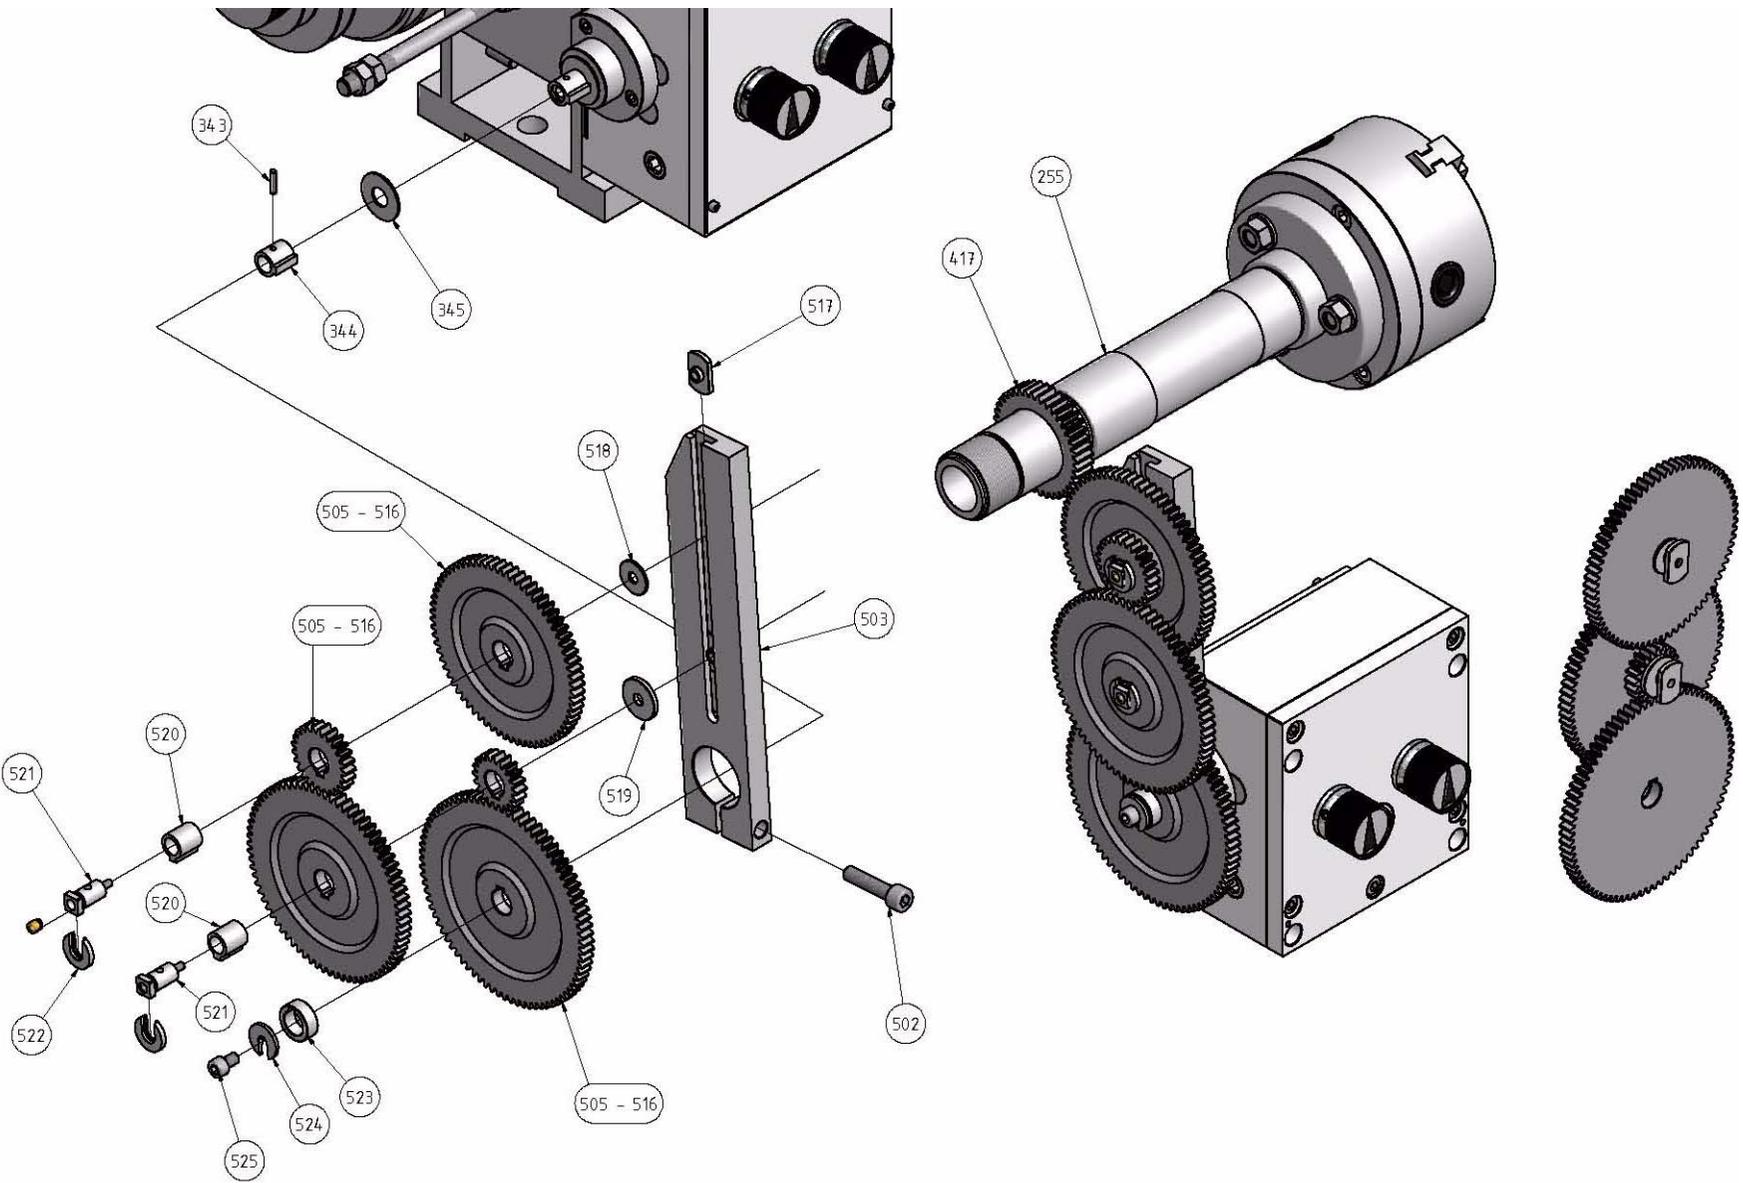


Abb.8-12: Wechselradgetriebe - Change gear

8.12 Wechselradgetriebe - Change gear

19.2.10

Alle Rechte vorbehalten - Optimum Maschinen Germany GmbH

Y:\Betriebsanleitungen\lathes\D240x500G_D280x700G_Version_2\D240_D280_parts\D240x500_parts.fm

8.13 Ersatzteilliste D240 - Spare parts list D240

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Griff Klemmhebel	Handle locking lever	1		034250011
3	Klemmmutter Werkzeughalter	Clamping nut tool holder	1		034250013
4	Beilagscheibe Klemmmutter	Washer clamping nut	1		034250014
5	Klemmschraube	Clamping screw	8		034250015
6	Vierfachstahhalter	Quadruple tool holder	1		034250016
7	Andruckleiste Oberschlitten	Pressure border top slide	1		034250017
8	Oberschlitten	Top slide	1		034250018
9	Gewindebolzen Vierfachstahhalter	Threaded rod quadruple tool holder	1		034250019
10	Rastbolzen	Fixing pin	1		0342500110
11	Feder	Spring	1		0342500111
12	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 4x10 - A	
13	Mutter	Nut	5	ISO 4032 - M4	
14	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	GB 70-85 - M4 x 30	
16	Schwalbenschwanzführung Oberschlitten	Dove tail guidance top slide	1		0342500116
17	Klemmring Oberschlitten	Clamping ring top slide	1		0342500117
18	Skalenring Winkelskala Oberschlitten	Angle scales ring top slide	1		0342500118
19	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M6 x 16	
20	Spindel Oberschlitten	Spindle top slide	1	M8x1,25 L	0342500120
22	Lagerbock Spindel Oberschlitten	Saddle spindle top slide	1		0342500122
23	Skalenring Handrad Oberschlitten	Scales ring handwheel top slide	1		0342500123
24	Führungsscheibe Skalenring	Guide disk scales ring	1		0342500124
25	Hebel Handrad Oberschlitten	Lever handle	1		0342500125
26	Handgriff Handrad Oberschlitten	Handle handwheel top slide	2		0342500126
26	Handgriff Handrad Planschlitten	Handle handwheel cross slide	1		0342500126
27	Befestigungsschraube Griff Handrad	Fixing bolt for handle handwheel	1		0342500127
32	Bügel	Holder	1		0342500132
33-1	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M4 x 10	
33-2	Scheibe	Washer	2	DIN 125-1 4 mm	
34	Senkschraube mit Kreuzschlitz	Countersunk screw	2	DIN EN ISO 7046-1 H M5 x 8	
35	Welle	Shaft	1		0342500135
36	Späneschutzschild	Splinter shield	1		0342500136
37	Sechskanthülse	Hexagonal case	1		0342500137
38-1	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M3 x 8	
38-2	Mutter	Nut	1	ISO 4035 M3	
39-1	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M3 x 8	
39-2	Scheibe	Washer	2	DIN 125-1 3 mm	
40	Öler	Oiler	11	6 mm	0342500140
42	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M5 x 10	
43	Planschlitten	Cross slide	1		0342500143
44	Spannstift	Spring pin	2	ISO 8752 - 5 x 26	
45	Stellschraube	Set screw	5	M5x40	0342500145
46	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	ISO 4035 - M5	
48	Andruckleiste Planschlitten	Pressure border cross slide	1		0342500148
49	Spindelmutter	Spindle nut	1		0342500149
50	Spindel Planschlitten	Spindle cross slide	1		0342500150
52	Schwalbenschwanzführung Planschlitten	Dove tail guidance cross slide	1		0342500152
54	Abstreifer	Cleaner	1		0342500154
55	Halter Abstreifer	Holder for cleaner	1		0342500155
56	Scheibe	Washer	1		0342500156
57	Andruckleiste Bettschlitten	Pressure border bed slide	1		0342500157
58	Kreuzschlitz-Flachkopf-Gewindeschneidschrauben	Cross slot flat head thread cut screw	4	GB 6560-86 - M3x8	
59	Passfeder	Key	1		0342500159
61	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M5 x 10	
62	Lagerbock Spindel Planschlitten	Saddle spindle cross slide	1		0342500162
64	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M8 x 20	
65	Skalenring Planschlitten	Scales ring cross slide	1		0342500165
66	Handrad Planschlitten	Handwheel cross slide	1		0342500166
67	Öler	Oiler	1	10 mm	0342500167
68	Buchse	Socket	1		0342500168
69	Axial Rillenkugellager	Axially grooved ball bearing	2	51101	0342500169

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
70	Huelse	Case	1		0342500170
71	Schlosskasten	Apron	1		0342500171
72	Handrad Bettschlitten	Handwheel bed slide	1		0342500172
73	Griff Handrad Bettschlitten	Handle handwheel bed slide	1		0342500173
74	Befestigungsschraube Griff Handrad	Fixing bolt handle handwheel	1		0342500174
75-1	Zahnrad	Toothed wheel	1		03425001751
75-2	Verzahnte Welle	Toothed shaft	1		03425001752
79	Gewindestift mit Schlitz und langen Zapfen	Threaded pin with tap	2	ISO 7435 - M4 x 12	
80	Verzahnte Welle	Toothed shaft	1		0342500180
81	Passfeder	Key	1	DIN 6885 - A 4 x 4 x 12	
82	Innensechskantschraube	Socket head screw	6	GB 70-85 - M4 x 8	
83	Scheibe	Washer	1	ISO 7090 - 8 - 140 HV	
84	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	DIN 6924 - M8	
85	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M8 x 35	
86	Skalenring Handrad Bettschlitten	Scales ring handwheel bed slide	1		0342500186
87	Flansch	Flange	1		0342500187
89	Scheibe Einrueckhebel Vorschub	Disc for lever longitudinal feed	1		0342500189
90	Bewegungsscheibe Schlossmutter	Movement disk	1		0342500190
91	Zylinderstift	Cylindrical pin	2	ISO 2338 - 5 h8 x 12	
92	Schlossmutter	Lock nut	1		0342500192
93	Andruckleiste Schlossmutter	Pressure border lock nut	1		0342500193
95	Gewindestift mit Schlitz und langen Zapfen	Threaded pin with tap	1	ISO 7435 - M4 x 20	
96	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	ISO 4032 - M5	
97	Welle Bewegungsscheibe	Shaft movement disk	1		0342500197
98	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 3 h8 x 18	
99	Gewindestift mit Schlitz und langen Zapfen	Threaded pin with tap	1	ISO 7435 - M4 x 12	
99	Buchse	Socket	1		0342500199
100	Stellschraube	Set screw	3	M5 x 40	03425001100
101	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4027 - M4 x 8	
102	Flansch	Flange	1		03425001102
104	Federstück	Spring piece	1		03425001104
105	Spannstift	Spring pin	2	ISO 8752 - 4 x 16 - A	
106	Paßfeder	Key	2	DIN 6885 - A 3 x 3 x 10	
107	Scheibe	Washer	1		03425001107
108	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	DIN 6924 - M8	
109	Nutenschraube	Slot screw	2		03425001109
110	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	ISO 4035 - M8	
111	Scheibe	Washer	2	DIN 125-1 - B 8.4	
115	Stellschraube	Set screw	5	M5x15	03425001115
116	Sechskantmutter	Hexagon nut	5	ISO 4032 - M5	
117	Innensechskantschraube	Socket head screw	7	GB 70-85 - M5 x 16	
118	Führungsleiste Bettschlitten	Guide rail bed slide	1		03425001118
119	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M5 x 25	
121	Bettschlittenführung + Klemmteil	Bed slide guidance + clamping part	1		03425001121
122	Bettschlittenführung	Bed slide guidance	1		03425001122
124	Lagerbuchse	Bushing	1		03425001124
125	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 30	
126	Halter Abstreifer	Holder for cleaner	1		03425001126
127	Abstreifer	Cleaner	1		03425001127
128	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M3 x 6	
129	Rastblech Einrückhebel Vorschub	Rest sheet metal engaging lever feed motion	1		03425001129
130	Gewindestift	Threaded pin	2	ISO 4028 - M6 x 16	
131	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4026 - M6 x 6	
132	Feder Wahlschalter	Spring rotary switch	1		03425001132
133	Stahlkugel	Steel ball	1	5 mm	03425001133
134	Griff Einrückhebel	Handle engaging lever	1		03425001134
135	Sprengring	Circlip	1	DIN 7993 - A 7	
136	Welle Einrückhebel	Shaft engaging lever	1		03425001136
137	Feder	Spring	1		03425001137
138	Zylinderschraube mit Schlitz	Cheese head screw with slot	1	ISO 1207 - M5 x 8	
139	Federblech	Spring plate	1		03425001139
140	Passfeder	Key	1	DIN 6885 - A 5 x 5 x 10	
141	Buchse	Socket	1		03425001141
207	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 5 x 5 x 50	
208	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M6 x 25	

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
209	Sicherunsscheibe	Fixing disc	1		03425001209
228	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	ISO 4035 - M8	
229	Gewindestift	Threaded pin	4	DIN 835 - M8 x 35	
230	Scheibe	Washer	4	DIN 125-2 - B 8.4	
231-1	Motor 230V	Motor 230V	1		0342523
231-2	Motor 400V	Motor 400V	1		0342401
235	Maschinenbett	Machine bed	1		03425001235
236-1	Zahnstange linker Abschnitt	Rack left section	1		034250012361
236-2	Zahnstange rechter Abschnitt	Rack right section	1		034250012362
237	Senkschraube	Countersunk screw	6	ISO 7046-1 - M5 x 12 - 4.8	
238	Leitspindel	Lead screw	1	TR 20 x 3	03425001238
239	Verbindungsstück	Connecting piece	1		03425001239
240	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M6 x 14	
242	Lagerbock	Saddle	1		03425001242
243	Zylinderstift	Cylindrical pin	6	GB 120-86 - 6 x 16	
244	Scheibe	Washer	2	DIN 125 - A 10.5	
245	Nutmutter	Groove nut	2	DIN 1804 - M12	
250	Scheibe	Washer	4	DIN 125 - A 8.4	
251	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M8 x 35	
256	Sechskantmutter	Hexagon nut	3	GB 6170-86 - M10	
257	Bolzen Futterflansch	Pin jaw chuck flange	3		03425001257
258	Scheibe	Washer	3	GB 95-85 - 10	
259	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M8 x 20	
260	Futterflansch	Jaw chuck flange	1		03425001260
261	Dreibackenfutter	3 - jaw chuck	1	125 mm	03425001261
262	Drehfutterschlüssel	Key for 3 - jaw chuck	1	10 mm	03425001262
263	Schaltergehäuse	Switch housing	1		03425001263
264-1	Schalterkombination 230V	Switch combination 230V	1		0342151
264-2	Schalterkombination 400V	Switch combination 400V	1		0342152
264-1	Schalterkombination 230V	Switch combination 230V	1		03421512008
264-2	Schalterkombination 400V	Switch combination 400V	1		03421522008
265	Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz	Cheese head screw	2	ISO 7045 - M4 x 16 - 4.8 - H	
266	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 M3 x 8	
267	Sichtfenster Drehfutterschutz	Sight jaw ckuck protection	1		03425001267
268	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 5 x 18	
269	Rahmen Drehfutterschutz	Frame jaw ckuck protection	1		03425001269
270	Scheibe	Washer	4	DIN 125-1 A 3.2	
271	Mutter	Nut	4	DIN EN 24 032 M3	
272	Welle Drehfutterschutz	Shaft jaw ckuck protection	1		03425001272
273	Halter Drehfutterschutz	Fixing part jaw ckuck protection	1		03425001273
274	Positionsschalter Drehfutterschutz	Position switch jaw chuck protection	1		03425001274
275	Scheibe	Washer	2	DIN 125 - A 6.4	
276	Innensechskantschraube	Socket head screw	6	GB 70-85 - M6 x 10	
277	Zugentlastung Anschlusskabel	Strain relief connection cable	1	PG 19	03425001277
278	Stiftschraube	Threaded pin	1	DIN 915 M5 x 12	
279	Deckel Schaltergehäuse	Cover switch housing	1		03425001279
295	Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend	Deep groove ball thrust bearing, on one side working	2	51102	03425001295
297	Messing Abscherstift	Brass shear pin	1		03425001297
298	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 5 m6 x 22	
301	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 18 x 1.2	
302	Zahnrad	Gear wheel	1	24 Z m1.25 15 mm	03425001302
304	Welle	Shaft	1		03425001304
305	Sicherungsring	Circlip	1	DIN 471 - 16 x 1	
306	Zahnrad	Gear wheel	1	24 Z m1.25 6 mm	03425001306
307	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 4 x 4 x 20	
308	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 4 x 4 x 45	
309	Welle	Shaft	1		03425001309
310	Zahnradkombination	Gear wheel combination	1		03425001310
311	Gehäuse Vorschubgetriebe	Housing feed gear	1		03425001311
312	Ölverschlußschraube	Oil plug	2		03425001312
314	Buchse	Socket	1		03425001312
315	Innensechskant-Gewindestift mit Spitze	Allan screw with point	2	GB 78-85 - M6 x 10	
316	Flansch	Flange	1		03425001316
319	Eingangswelle	Entrance shaft	1		03425001319

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
320	Gleitlager	Sliding bearing	1		03425001320
321	Zahnrad	Gear wheel	1	32 Z m1.25 6 mm	03425001321
324	verzahnte Welle	toothed shaft	1	16Z m1.25	03425001324
325	Paßfeder	Key	2	DIN 6885 - A 4 x 4 x 8	
326	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 15 x 1	03425001326
327	Zahnrad	Gear wheel	1	24 Z m1.25 6 mm	03425001327
328	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	2	6202	03425001328
329	Flansch	Flange	1		03425001329
330	Innensechskantschraube	Socket head screw	6	GB 70-85 - M5 x 14	
331	Deckel Vorschubgetriebe	Cover feed gear	1		03425001331
332	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	GB 70-85 - M6 x 12	
334	Stahlkugel	Steel ball	2	5 mm	03425001334
335	Wahlschalter	Rotary switch	2		03425001335
336	Druckfeder	Spring	2		03425001336
337	Spannstift	Spring pin	2	ISO 8752 - 5 x 16	
338	O-Ring	O-ring	2	DIN 3771 - 7.1 x 1.8 - N - NBR 70	
339	Welle Wahlschalter	Shaft rotary switch	2		03425001339
340	Verstellhebel	Adjusting lever	2		03425001340
341	Getriebegabel	Transmission fork	1		03425001341
342	Markierung Wahlschalter	Marking rotary switch	2		03425001342
343	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 3 h8 x 14	
344	Mitnehmerhülse	Case	1		03425001344
345	Scheibe	Washer	1		03425001345
346	Rueckwanddeckel	Backwall cover	1		03425001346
347	Senkschraube mit Kreuzschlitz H	Countersunk screw	10	GB 819-85 - M5x8	
348	O-Ring	O-ring	2	DIN 3771 - 15 x 1.8 - N - NBR 70	
349	Buchse rechts	Socket right	1		03425001349
350	Gleitlager Zwischenwelle	Sliding bearing intermediate shaft	1		03425001350
351	Gewindestift	Threaded pin	2	DIN 915 - M5 x 8	
353	Getriebegabel	Transmission fork	1		03425001353
354	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M6 x 50	
360	Oelschauglas	Oil sight glass	1	25 mm	03425001360
361	O-Ring	O-ring	1	DIN 3771 - 20 x 2.65 - N - NBR 70	
403	Stiftschraube	Threaded pin	2	GB 897-88 - A M10x120	
404	Sechskantmutter	Hexagon nut	7	ISO 4032 - M10	
405	Mutter Schutzabdeckung	Nut protection cover	1		03425001405
406	Spindel	Spindle	1		03425001406
407	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 8 x 7 x 40	
408	Lagerabdeckung vorne	Bearing cover in front	1		03425001408
414	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	2	32009	03425001414
415	Lagerabdeckung hinten	Bearing cover in in the back	1		03425001415
416	Distanzhülse	Spacer	1		03425001416
417	Zahnrad	Toothed wheel	1	40 Z, m1,5	03425001417
419	Keilriemen	V - belt	1	10 x 750 Li	0391290
420	Spindelkeilriemenscheibe	Spindle V-belt pulley	1		03425001420
421	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M5 x 10	
423	Wellenmutter	Shaft nut	1		42303425001
424-1	Welle	Shaft	1		034250014241
424-2	Hülse	Case	1		034250014242
425	Zahnriemen	Toothed belt	1	230XL 070	0395350
427	Zahnriemenscheibe	Toothed belt disk	1		03425001427
428	Sicherungsring	Circlip	1	DIN 471 - 12 x 1	
430	Zahnriemenscheibe	Toothed belt disk	1		03425001430
430-2	Bundscheibe vorne	Flanged washer in front	1		034250014302
430-1	Bundscheibe hinten	Flanged washer in the back	1		034250014301
431	Motorkeilriemenscheibe	Motor V-belt pulley	1		03425001431
433	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 8.4	
434	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4032 - M8	
435	Klemmstück	Clamping piece	1		03425001435
436	Exzentrerscheibe Spannrolle	Eccentric disk idler	1		03425001436
437	Welle Spannrolle	Shaft for idler	1		03425001437
438	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	1	6001	03425001438
439	Spannrolle	Idler	1		03425001439

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
440	Sicherungsring	Circlip	1	DIN 472 - 28 x 1.2	
441	Schutzabdeckung Spindelstock	Protection cover headstock	1		03425001441
441-1	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 5.3	
441-2	Zylinderschraube mit Schlitz	Cheese head screw with slot	1	ISO 1207 M 5 x 8	
441-3	Faldeckel	Drop cover	1		034250014413
442	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 12 x 1	
451	Hülse	Case	1		03425001451
452	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4032 - M10	
453	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4032 - M12	
454	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4035 - M12	
455	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 13	
470	Grundplatte	Baseplate	1		03425001470
472	Scheibe	Washer	3	DIN 125 - A 10.5	
473	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M10 x 20	
475	Bolzen	Bolt	1		03425001475
476	Scheibe fuer Zahnriemenscheibe	Disk for toothed belt disk	1		03425001476
502	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	DIN 912 M8 x 35	
503	Wechselradschiene	Change gear train	1		03425001503
504	Lagerbock Wechselradschiene	Saddle change gear train	1		03425001504
505	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	DIN 912 M5 x 10	
506	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	85 Zähne, Modul 1,5	03425001506
507	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	80 Zähne, Modul 1,5	03425001507
508	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	75 Zähne, Modul 1,5	03425001508
509	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	65 Zähne, Modul 1,5	03425001509
510	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	2	60 Zähne, Modul 1,5	03425001510
512	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	70 Zähne, Modul 1,5	03425001512
511	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	50 Zähne, Modul 1,5	03425001511
514	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	45 Zähne, Modul 1,5	03425001514
515	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	30 Zähne, Modul 1,5	03425001515
516	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	20 Zähne, Modul 1,5	03425001516
517	Nutenstein Wechselradschiene	Groove stone change gear	2	M5	03425001517
518	Distanzscheibe	Shim	1	1,5 mm	03425001518
519	Distanzscheibe	Shim	1	3 mm	03425001519
520	Verbindungshülse Wechselräder	Connecting case of change gears	2		03425001520
521	Klemschraube Wechselrad	Clamping screw change gear	2		03425001521
522	Befestigungsring	Attachment ring	1		03425001522
523	Hülse Wechselrad	Case change gear	1		03425001523
524	Scheibe	Washer	1		03425001524
525	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	DIN 912 M6 x 10	
600	Motorabdeckung	Motor cover	1		03425001600
601	Spritzwand	Splash wall	1		03425001601
601	Spritzwand D240x500 DC Vario	Splash wall D240x500 DC Vario	1		03425006601
602	Kreuzschlitz-Flachkopf-Gewindeschneidschrauben	Cross slot flat head thread cut screws	6	GB 6560-86 - M5x10	
603	Abdeckblech	Cover plate	1		03425001603
604	Blende + Drehzahltable	Screen + number of revolutions table	1		03425001604
605	Innensechskantschraube	Socket head screw	10	GB 70-85 - M3 x 5	
606	Abdeckblech + Typenschild	Cover plate + identification plate	1		03425001606
607	Gewindeschneidtable	Thread cutting table	1		03425001607
607	Gewindeschneidtable D240x500DC Vario	Thread cutting table D240x500DC Vario			03425006607
611	Spänewanne	Chip pan	1		03425001611
612	Gummiablage	Rubber	1		03425001612
613	Blende + Drehzahltable für Vario	Screen + number of revolutions table for Vario type	1		03425001613
614	Abdeckblech + Typenschild für Vario	Cover plate + identification plate for Vario type	1		03425001614
615	Schaltkasten für Vario	Switch box for Vario type	1		03425001615
901	Reitstock Oberteil	Tailstock top part	1		03425001901
902	Klemmteil Pinole unten	Clamping piece spindle sleeve down	1		03425001902
903	Klemmteil Pinole oben	Clamping piece spindle sleeve top	1		03425001903
904	Zentrierstück Pinole	Piece of centering of spindle sleeve	1		03425001904
905	Pinole	Spindle sleeve	1		03425001905
906	Spindel	Spindle	1		03425001906
907	Axial Rillenkugellager	Axially grooved ball bearing	1	51101	03425001907
908	Lagerbock	Saddle	1		03425001908
909	Innensechskantschraube	Socket head screw	1		03425001909

D240					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnum- mer
			Qty.	Size	Item no.
910	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 4 x 4 x 14	
911	Skalenring	Scales ring	1		03425001911
912	Handrad	Hand wheel	1		03425001912
913	Federblech	Spring plate	1		03425001913
914	Scheibe	Washer	1	ISO 7090 - 8 - 140 HV	
915	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	DIN 6924 - M8	
916	Hülse Griff	Case for handle	1		03425001916
917	Schraube Griff	Fixing bolt for case	1		03425001917
918	Kopf Spannhebel	Head clamping lever	1		03425001918
919	Klemmhebel	Clamping lever	1		03425001919
920	Grundplatte	Base plate	1		03425001920
921	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 30	
922	Zentrierstück Pinole	Piece of centering of spindle sleeve	1		03425001922
923	Klemmschraube	Clamping screw	1	M6x15	03425001923
924	Mutter	Nut	1	M6	03425001924
925	Unterlegscheibe	Washer	1	D = 6	03425001925
926	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M6 x 40	
930	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4028 - M4 x 5	
931	Führungsbuchse	Guide bush	1		03425001931
932	Deckel	Cover	1		03425001932
933	Senkschraube	Countersunk screw	4	ISO 2009 - M5 x 10	
934	Spannschraube	Tightening screw	1		03425001934
935	Feder	Spring	1		03425001935
936	Klemmplatte	Clamping plate	1		03425001936
937	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4035 - M12	
938	Scheibe	Washer	1		03425001938
939	Niet	Rivet	4		03425001939
940	Skala	Scale	1		03425001940
941	Exzenter	Eccentric cam	1		03425001941
942	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4028 - M6 x 12	
944	Scheibe	Washer	1		03425001944
945	Spannhebel	Clamping lever	1		03425001945
946	Skala	Scale	1		03425001946
947	Lagerbock	Saddle	1		03425001947
948	Grundplatte Reitstock	Base plate tailstock	1		03425001948
949	Reitstock Oberteil	Tailstock upper section	1		03425001949
950	Klemmteil Pinole	Clamping part collar	1		03425001950
951	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M5 x 14	
952	Kopf Spannhebel	Head clamping lever	1		03425001952
953	Not-Aus-Schalter	Emergency stop button	1		03425001953
954	Trafo	Transformer	1		03425001954
955	Schalter R-und L-Lauf	Change over switch	1		03425001955
956	Positionsschalter Spindelstockabdeckung	Position switch headstock protection	1		03425001956
957-1	Abdeckung Kondensator	Cover capacitor	1		03425001957
957-2	Abdeckung Kondensator	Cover capacitor	1		034250019581
958-1	Kondensator (230V)	Capacitor (230V)	1	25µF	03425001959
958-2	Kondensator (230V)	Capacitor (230V)	1	150µF	034250019601
C1	Frequenzumrichter	Frequency converter	1	Lenze 8200 vector	0313125
C2	Funktionsmodul	Functionmodule	1		0313105
P3	Potentiometer	Potentiometer	1	1KΩ	0313199

8.13.1 Ersatzteilliste D240x500 DC Vario ab 2009-Spare parts list D240x500 DC Vario since 2009

D240x500 DC Vario					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342500601
2	Zahnriemen	Timing belt	1	230XL 070	0342500602
3	Welle	Shaft	1		0342500603
4	Nutmutter	Slotted nut	1		0342500604
5	Endschalter Riemenabdeckung	Cover limit switch	1		0460015
6	Grundplatte	Base plate	1		0342500606
7	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342500607
8	Bundscheibe	Flanged washer	1		0342500608
9	Antriebsrad	Drive gear	1		0342500609
10	Bundscheibe	Flanged washer	1		0342500610
11	Innensechskanzschraube	Socket head screw	4	GB 70-85/M8x20	
12	Motor	Motor	1		03338430353
13	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885/A6x6x45	
14	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342500614
15	Abdeckung	Cover	1		0342500615
16	Buchse	Bushing	1		0342500616
17	Drehzahlsensor	Rotation speed sensor	1		03338120279
18	Keilriemen	V-belt	1	7Mx775	0342500618
19	Innensechskanzschraube	Socket head screw	2	GB 70-85/M4x20	
20	Halterung	Bracket	1		0342500620
21	Brushlesscontroller	Brushlesscontroller	1		03021303201
22	Endschalter Drehfutterschutz	Lathe chuck cover switch	1		0460015
23	Hauptschalter	Main switch	1		03338120S1.1
24	Drehfutterschutz	Lathe chuck cover	1		0342500624
25	Abdeckung/Label	Cover/Label	1		0342500625
26	Potentiometer	Potentiometer	1		03338120R1.5
27	Drehzahlanzeige	Rotation speed display	1		03020245167
28	Ein-Aus-Taster	On-off button	1		03338120S1.3
29	Rechts-Links-Schalter	Change-over switch	1		0460009
30	Not-Aus-Taster	Emergency stop button	1		03338120S1.1
31	Abdeckung/Label	Cover/Label	1		0342500631

9 Ersatzteile - Spare parts - D280

9.1 Oberschlitten - Top slide

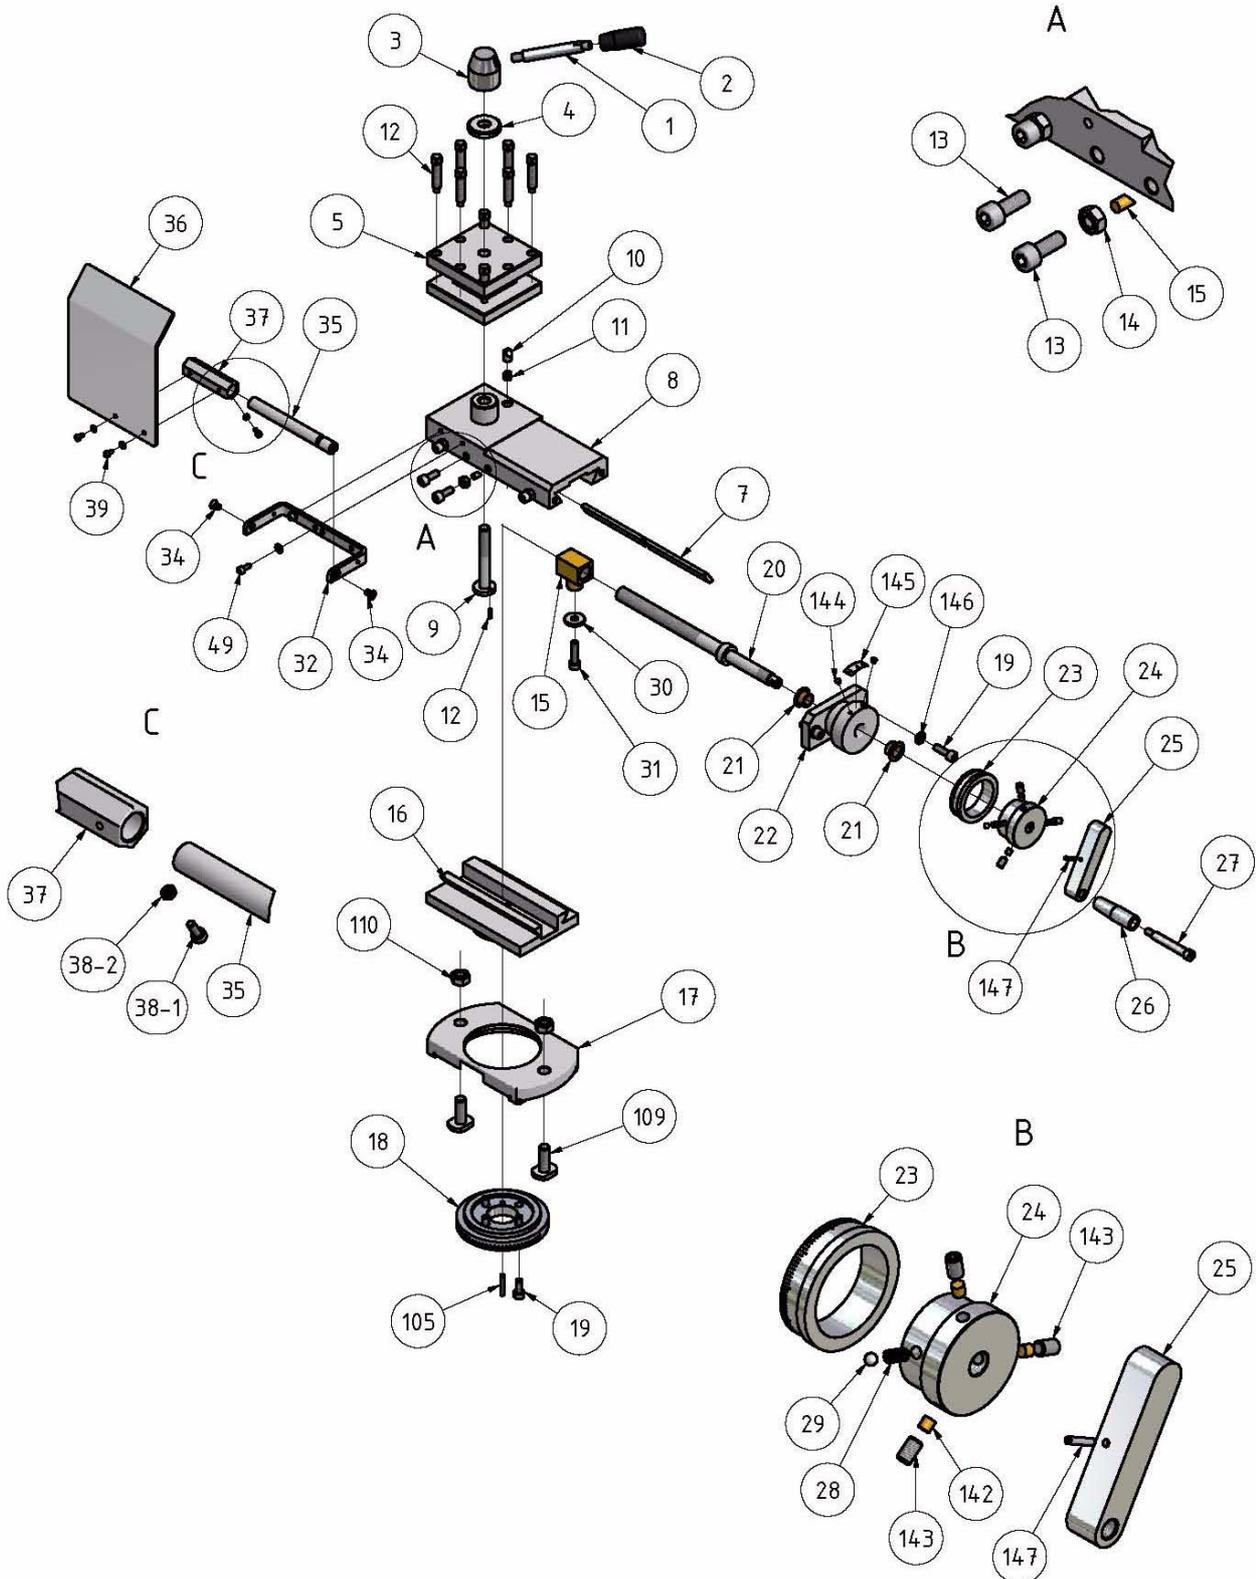


Abb.9-1: Oberschlitten D280 - Top slide D280

9.2 Planschlitten- Cross slide

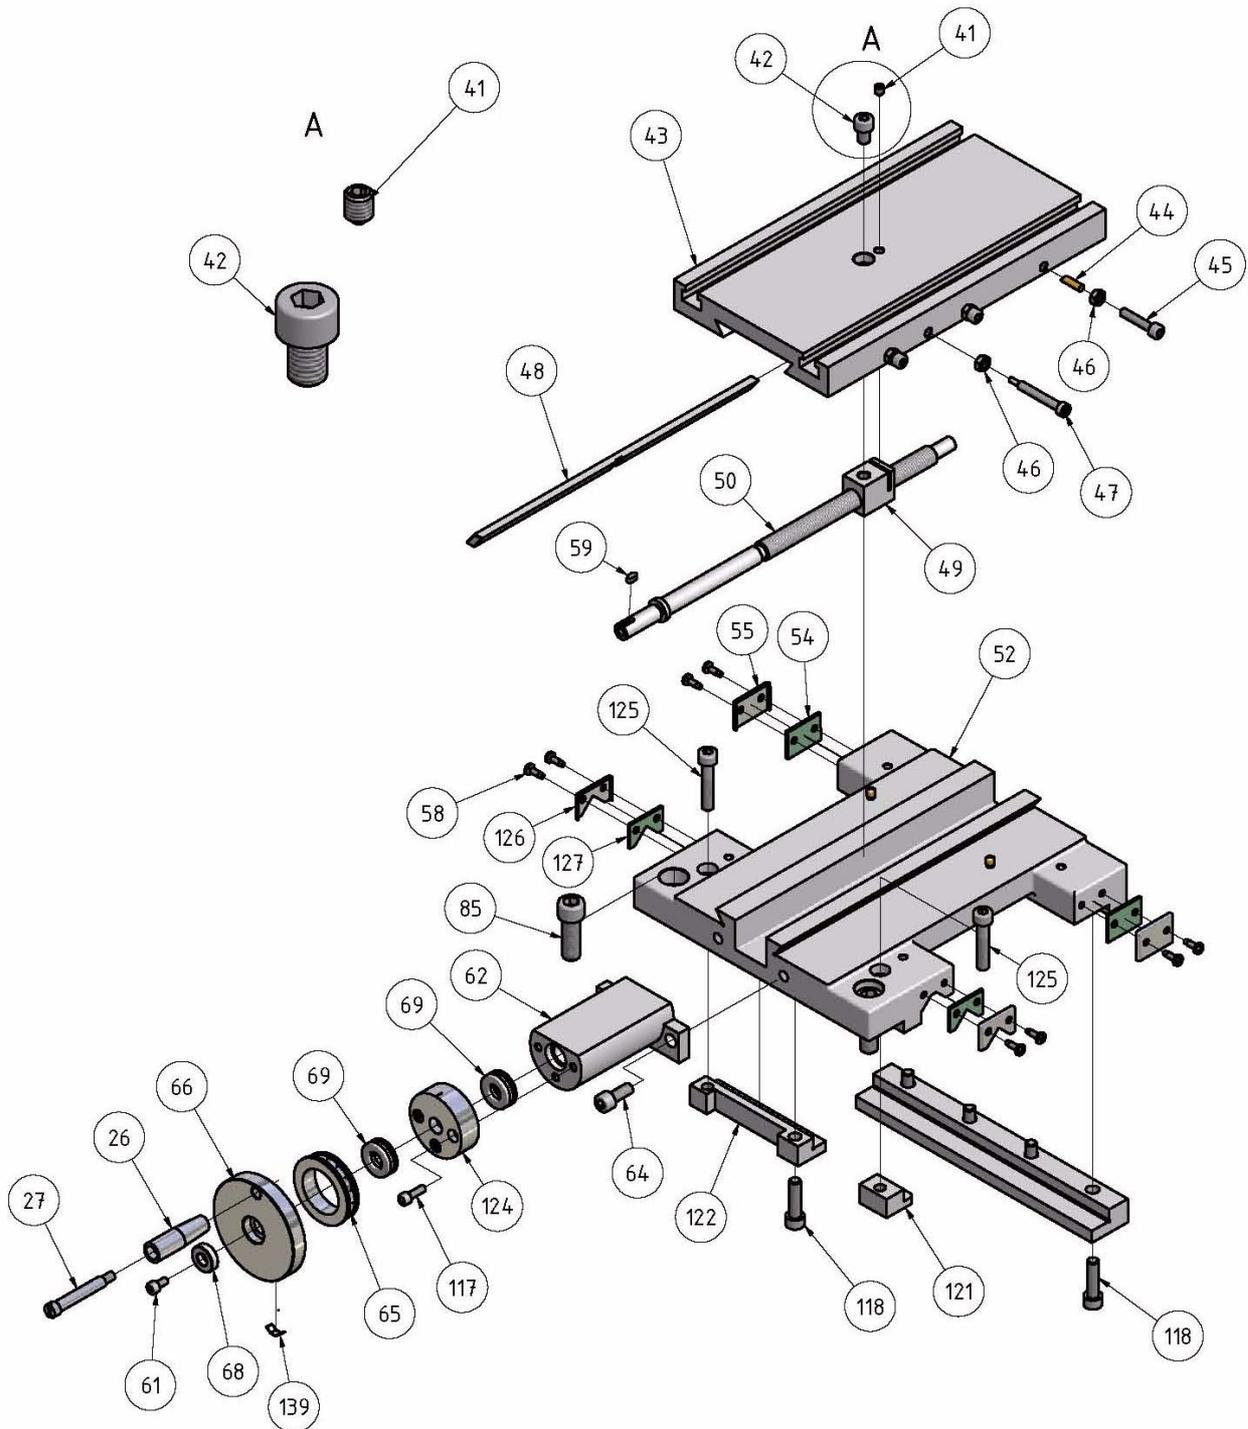


Abb.9-2: Planschlitten - Cross slide

9.3 Bettschlitten - Bed slide

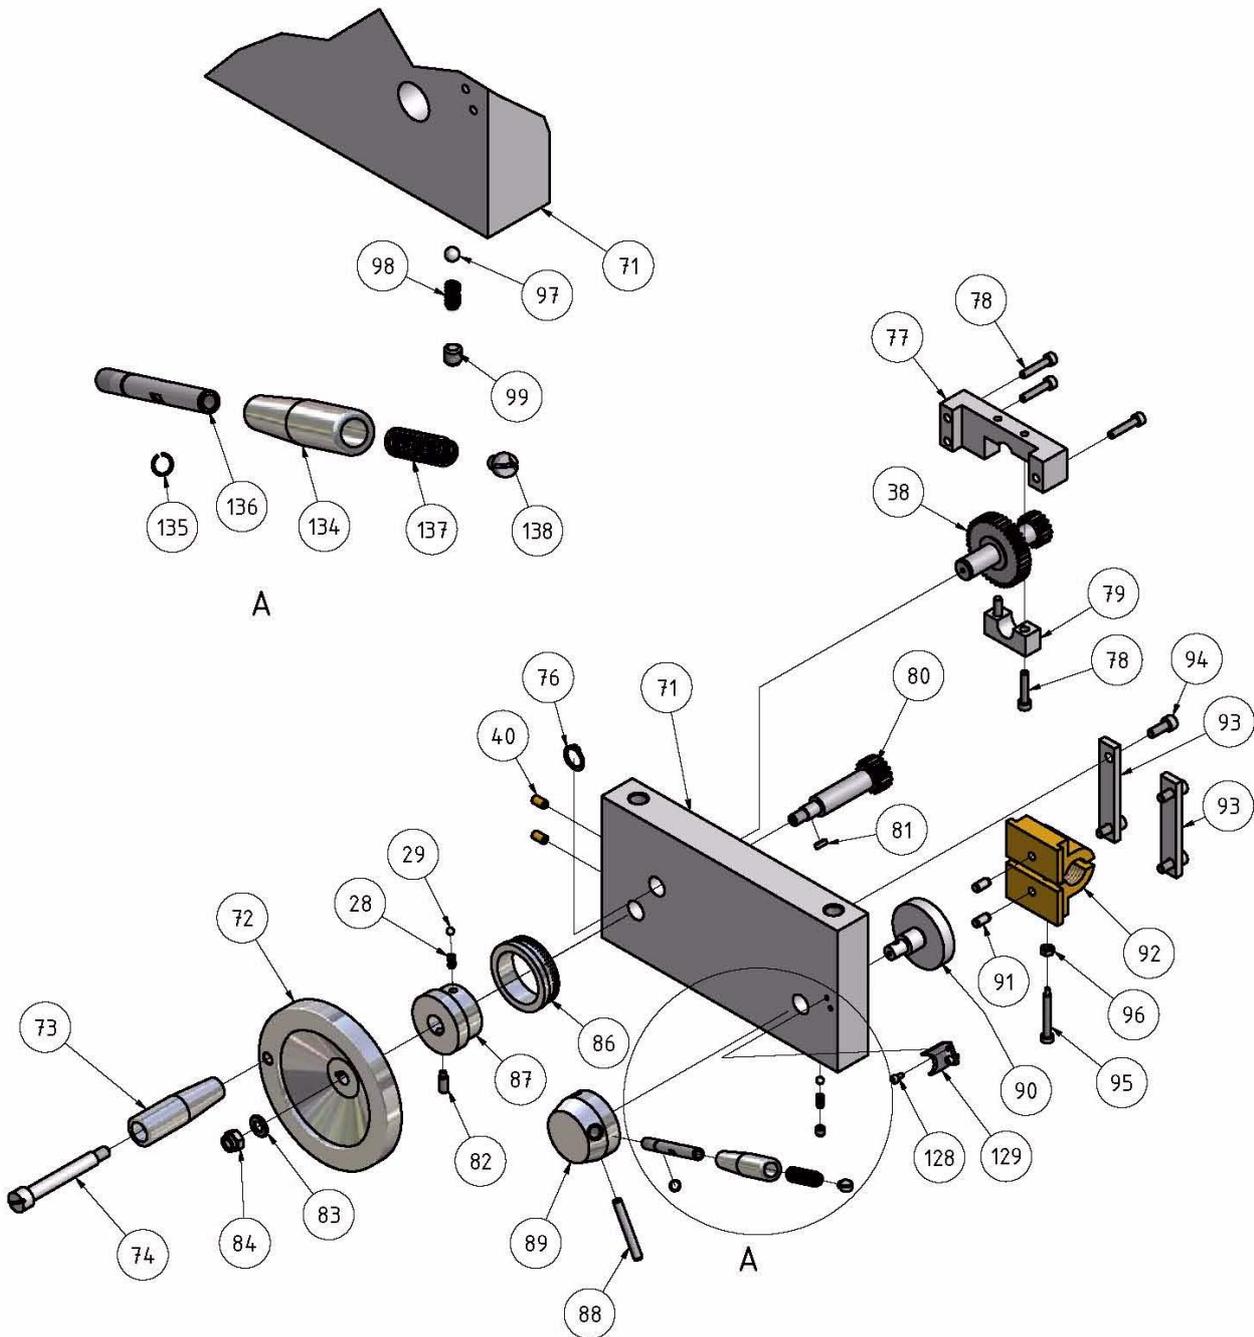


Abb.9-3: Bettschlitten D280 - Bed slide D280

9.4 Reitstock 1 - Tailstock 1

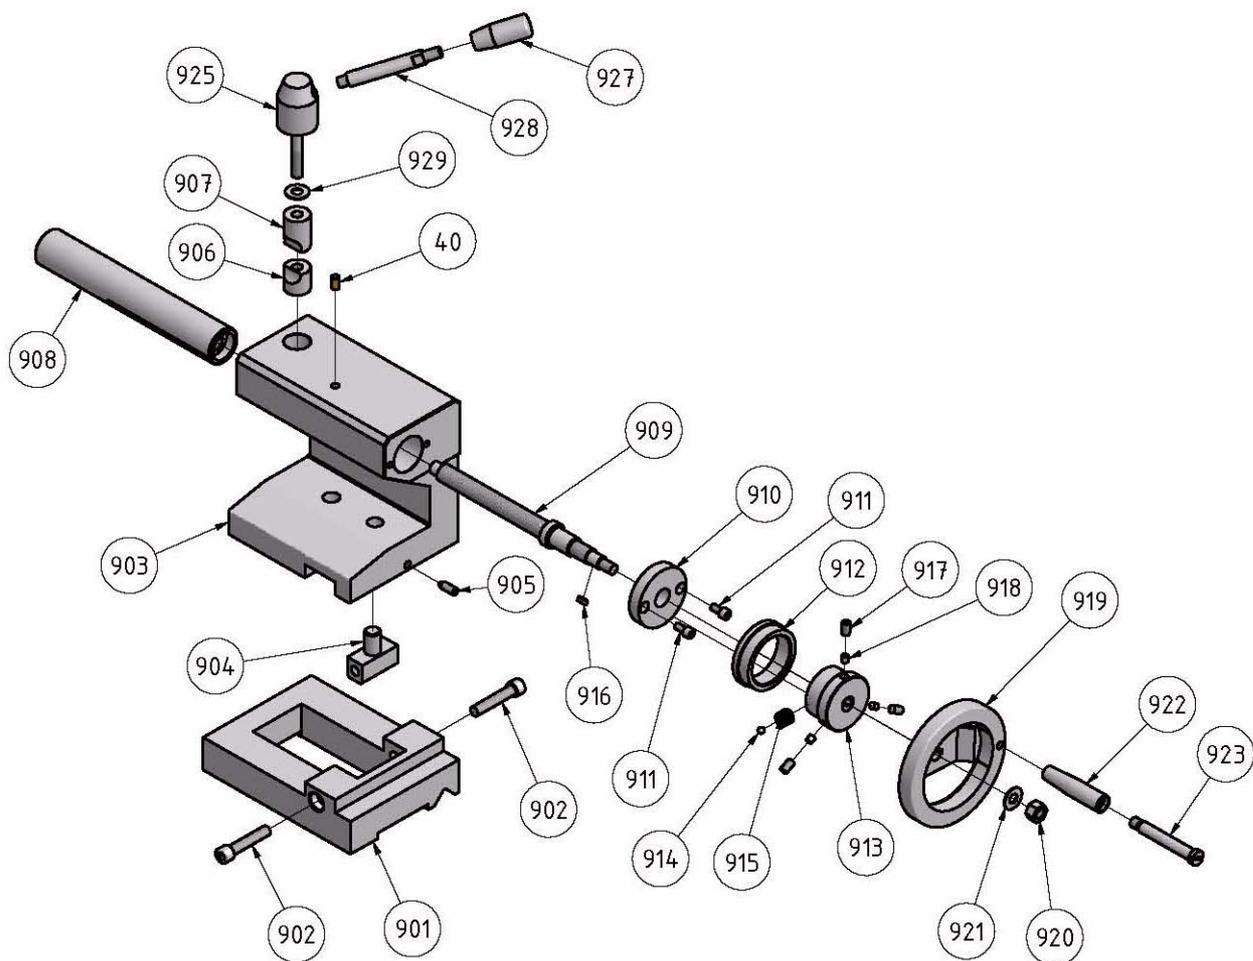


Abb.9-4: Reitstock alte Ausführung - Tailstock old type

9.5 Reitstock 2 - Tailstock 2

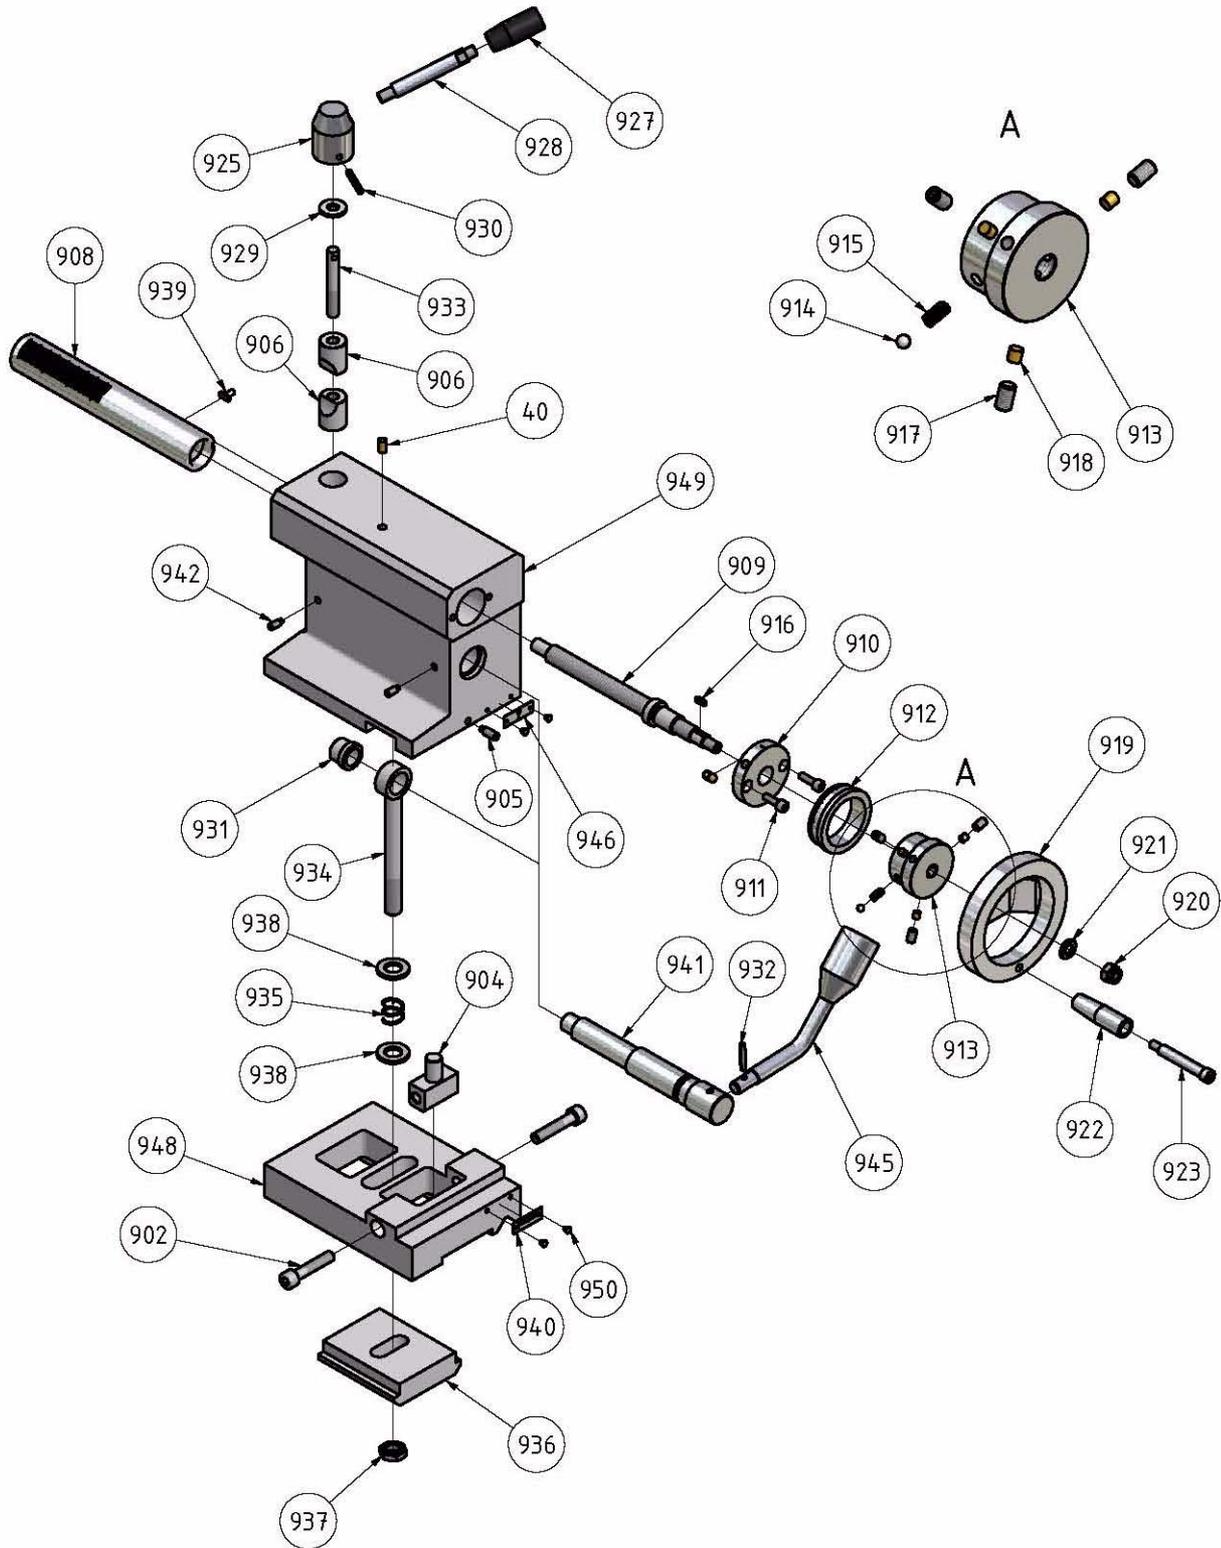


Abb.9-5: Reitstock neue Ausführung - Tailstock new type

9.6 Maschinenbett - Machine bed

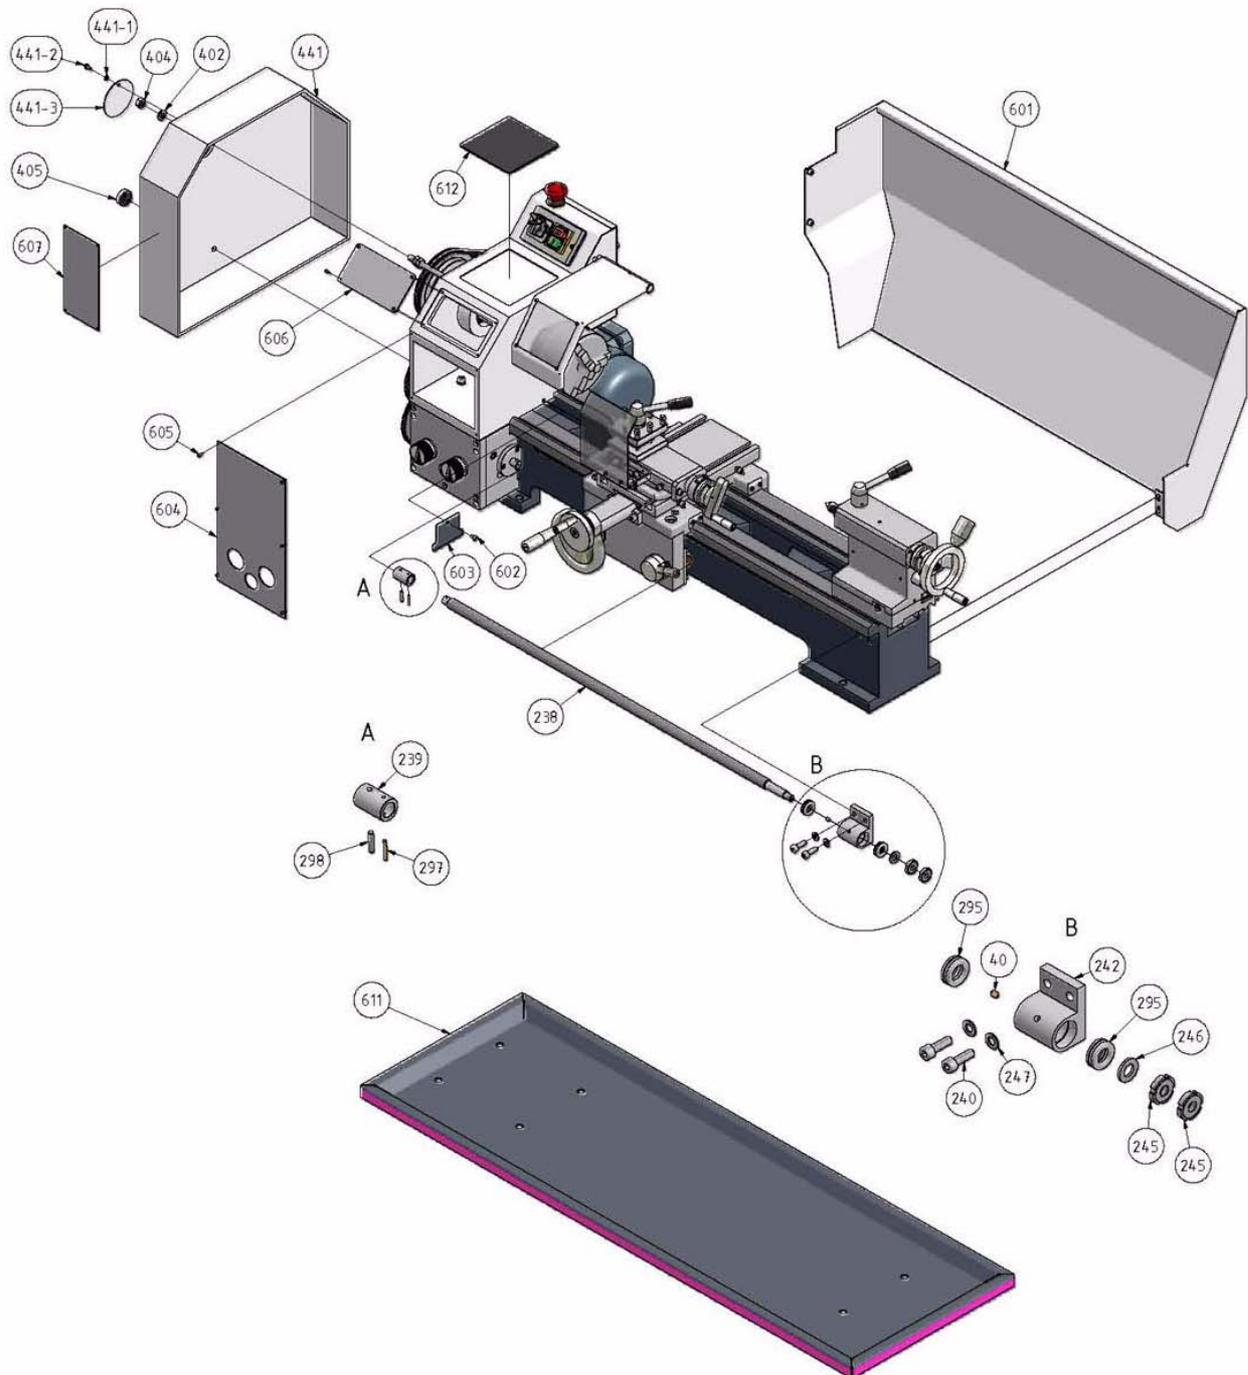


Abb.9-6: Maschinenbett - Machine bed

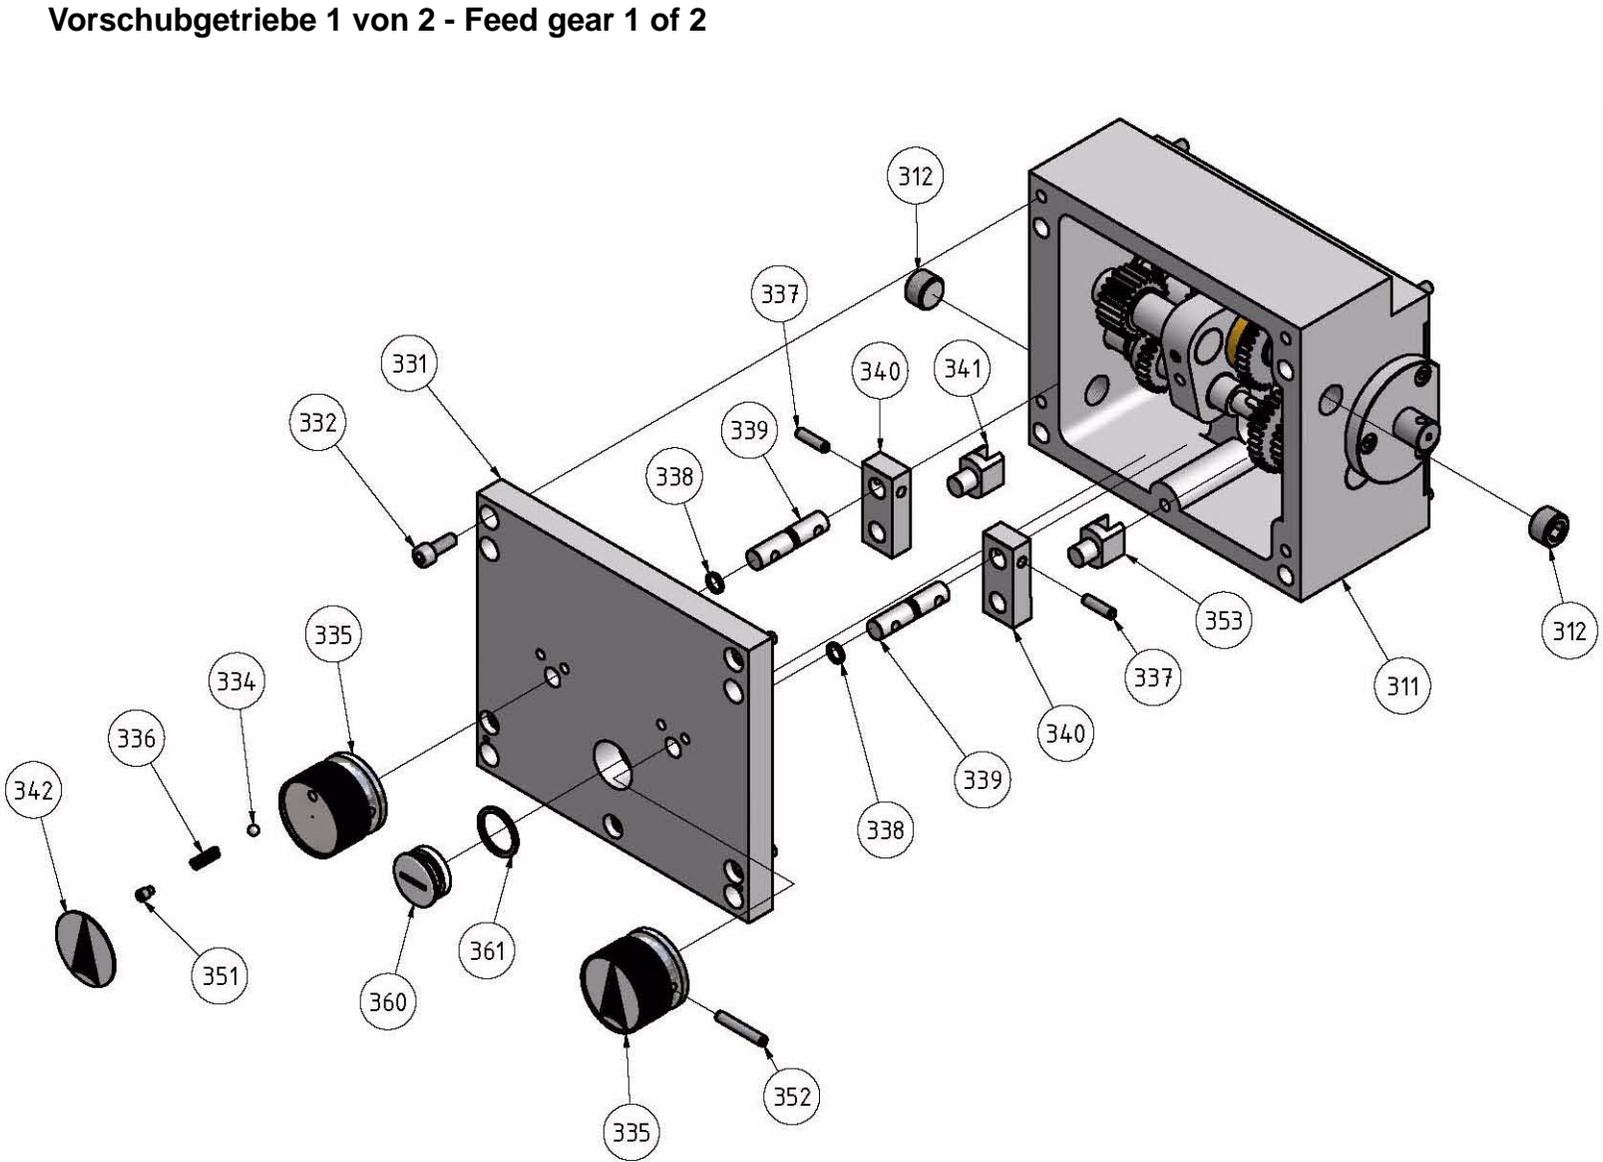


Abb.9-7: Vorschubgetriebe D280 1 von 2 - Feed gear D280 1 of 2

9.7

Vorschubgetriebe 1 von 2 - Feed gear 1 of 2

19.2.10

Alle Rechte vorbehalten - Optimum Maschinen Germany GmbH

Y:\Betriebsanleitungen\lathes\D240x500G_D280x700G_Version_2\D240_D280_parts\D280x700_parts.fm

9.8 Vorschubgetriebe 2 von 2 - Feed gear 2 of 2

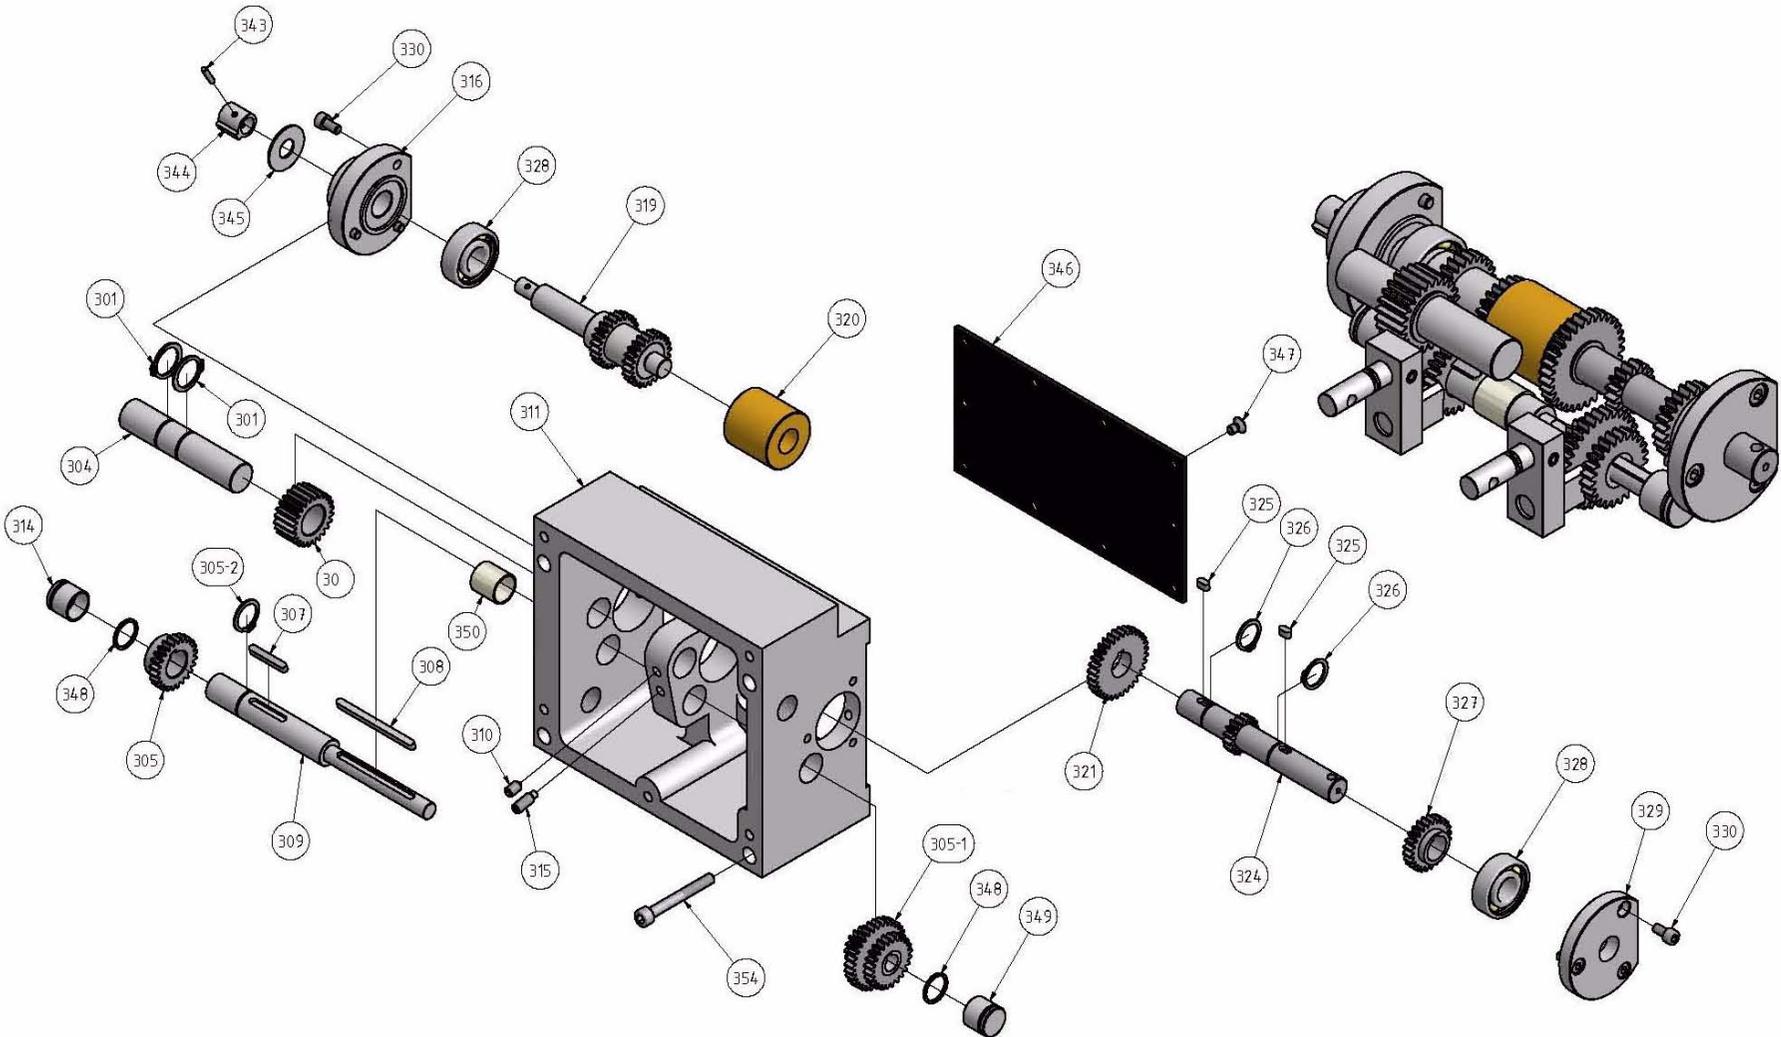


Abb.9-8: Vorschubgetriebe D280 2 von 2 - Feed gear D280 2 of 2

9.9 Spindelstock 1 von 2 - Headstock 1 of 2

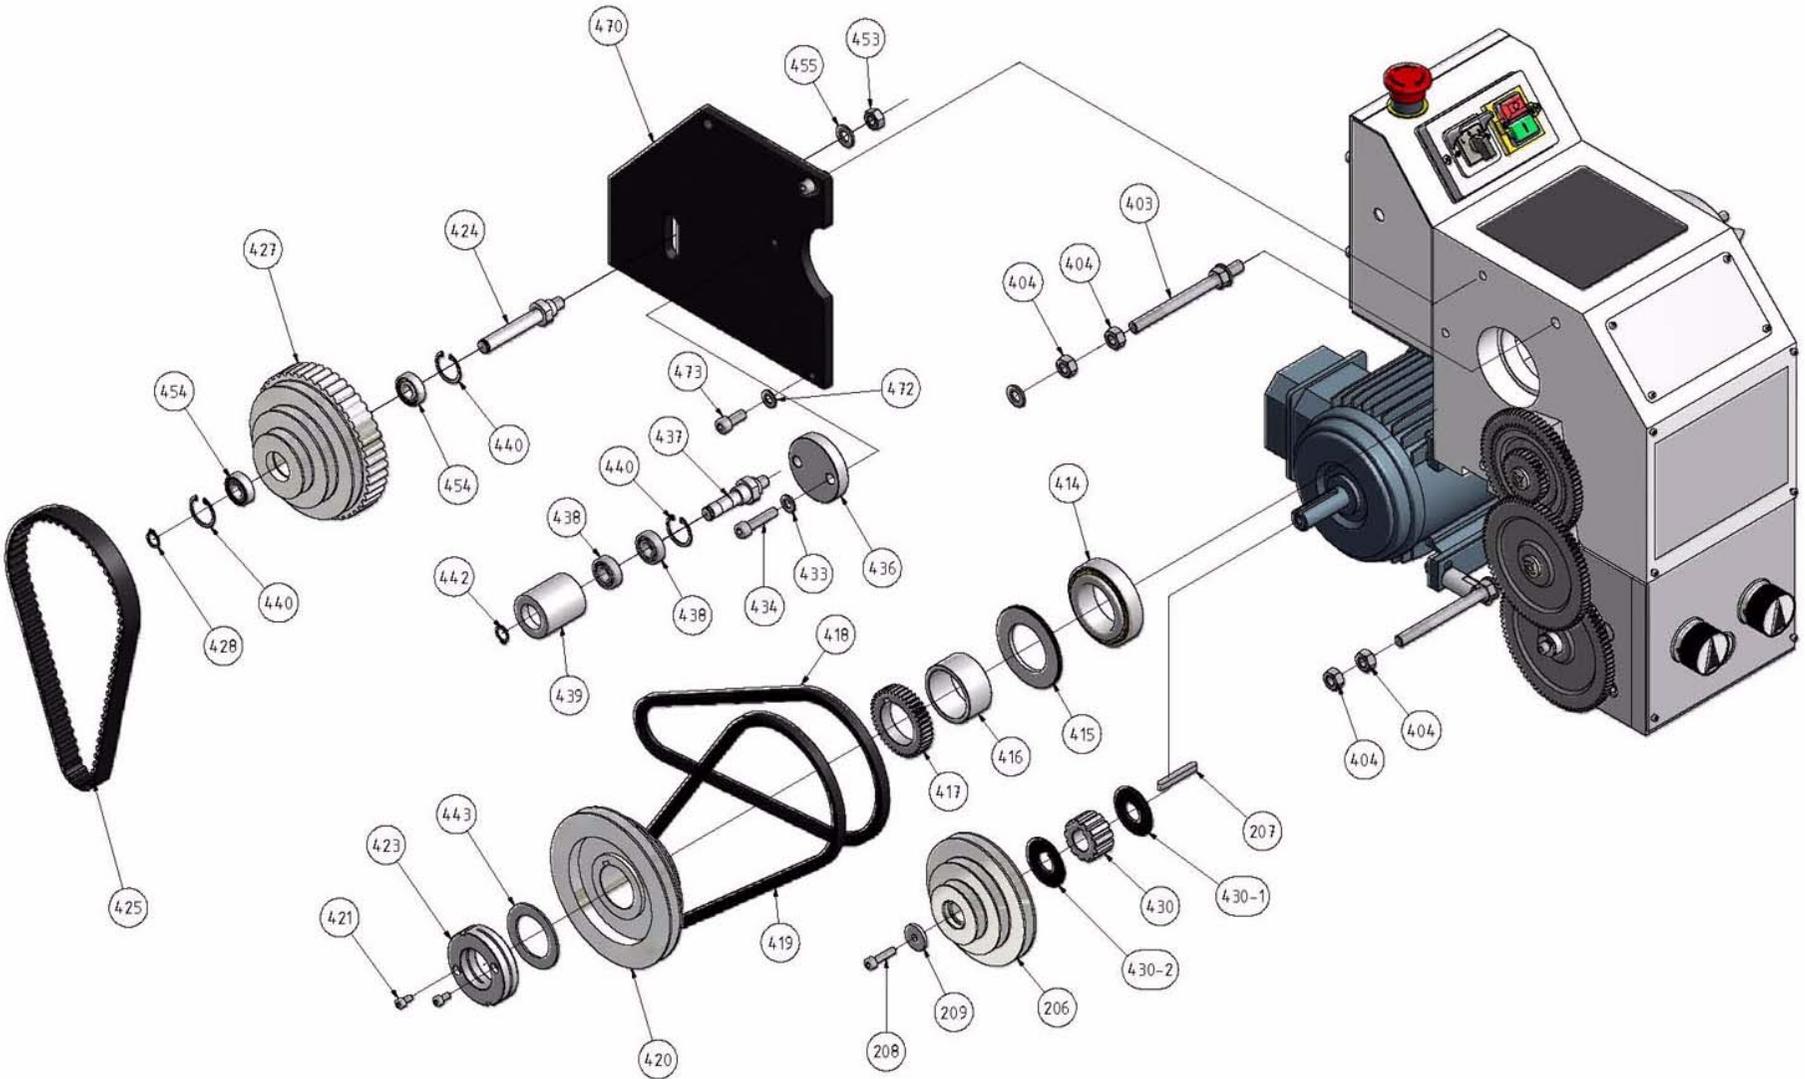


Abb.9-9: Spindelstock 1 von 2 - Headstock 1 of 2

9.11 Spindelstock - Headstock D280 x 700 DC Vario

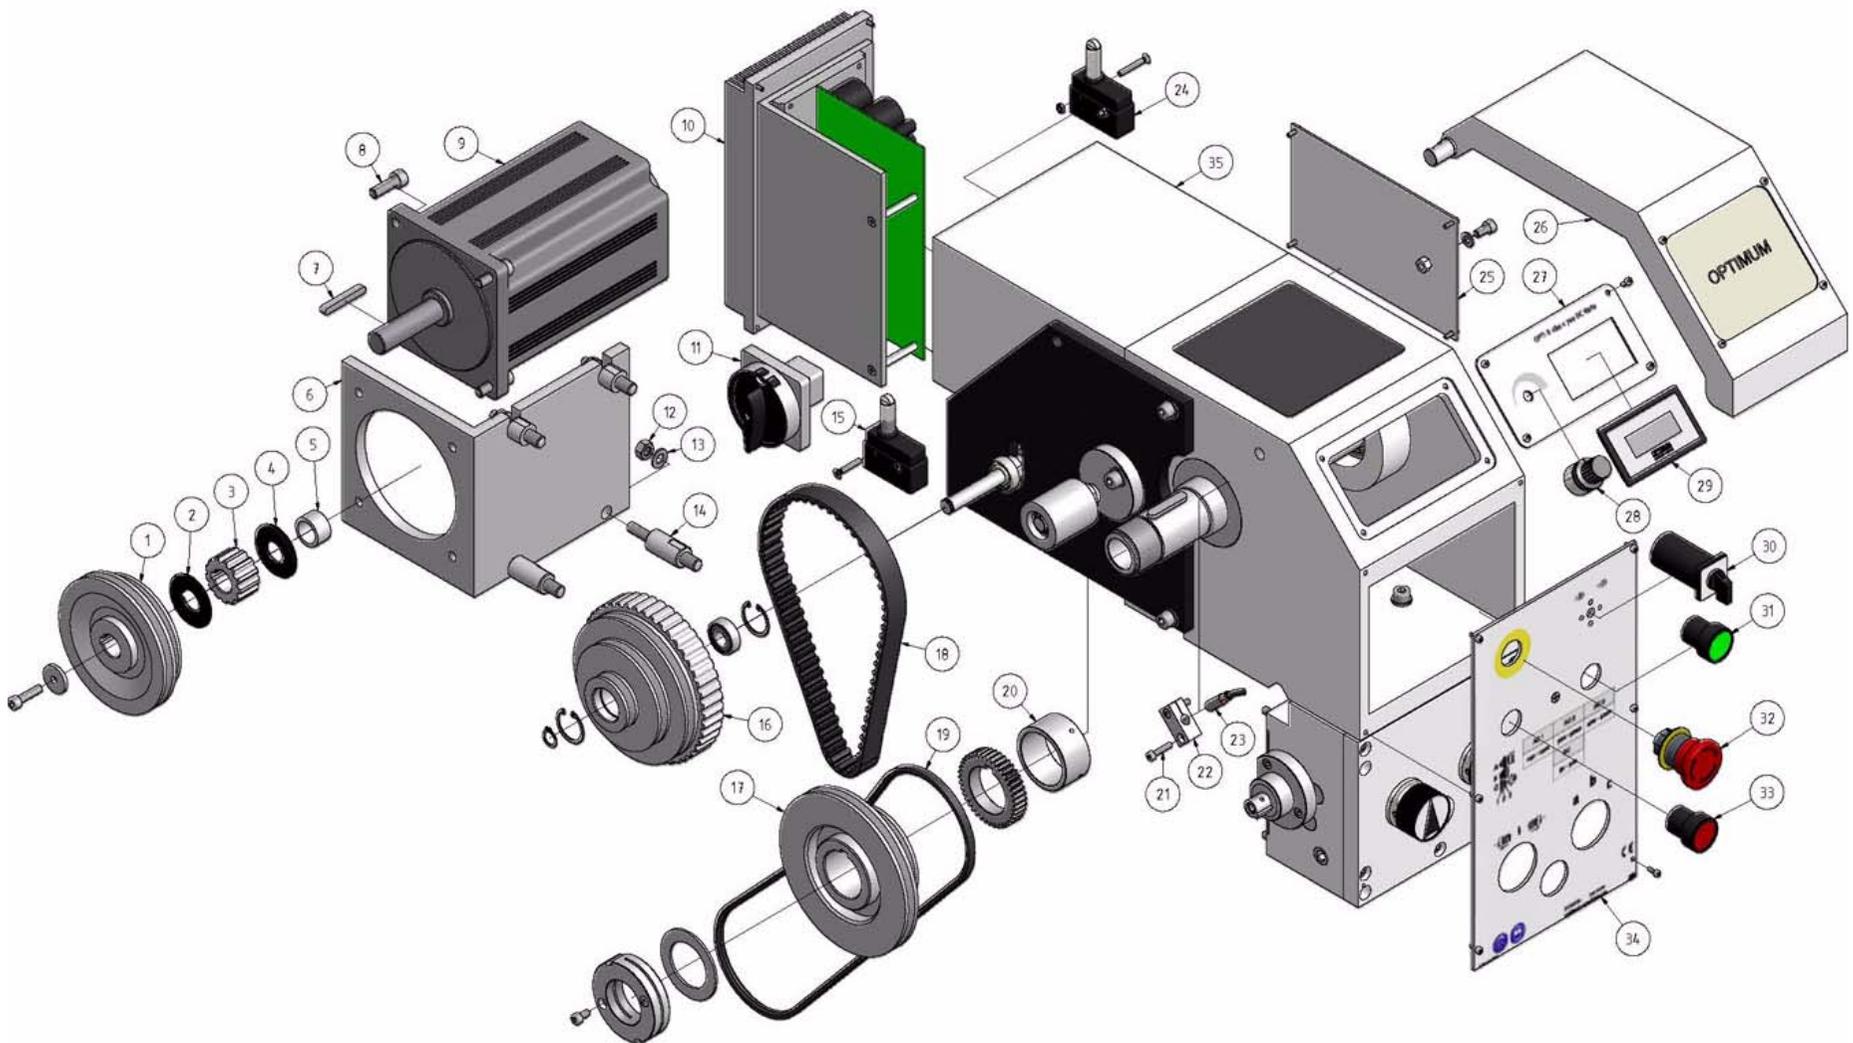


Abb.9-11: Spindelstock - Headstock D280x700 DC Vario

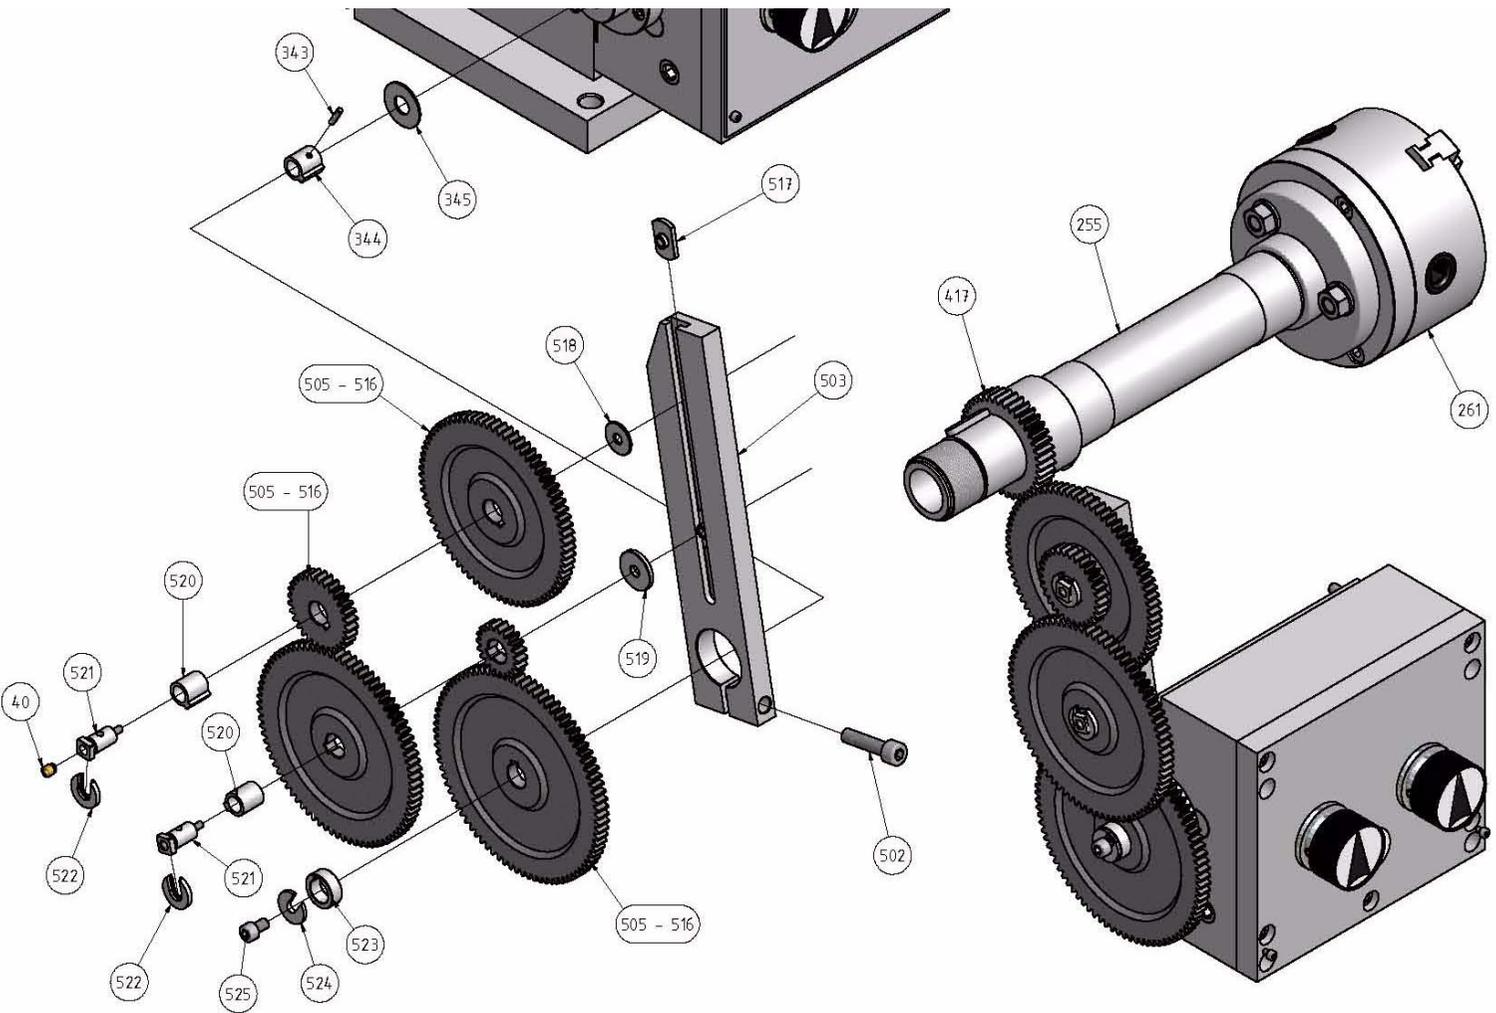
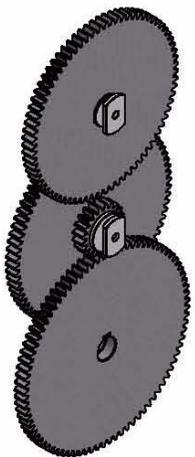


Abb.9-12: Wechselradgetriebe - Change gear

9.12

Wechselradgetriebe - Change gear

9.13 Ersatzteilliste D280 - Spare parts list D280

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Klemmhebel Wekrzeughalter	Clamping lever tool holder	1		034270011
2	Griff Klemmhebel	Handle locking lever	1		034270012
3	Klemmmutter Werkzeughalter	Clamping nut tool holder	1		034270013
4	BeilagscheibeKlemmmutter	Washer clamping nut	1		034270014
5	Vierfachstahlhalter	Quadruple tool holder	1		034270015
7	Andruckleiste Oberschlitten	Pressure border top slide	1		034270017
8	Oberschlitten	Top slide	1		034270018
9	Gewindebolzen Vierfachstahlhalter	Threaded rod quadruple tool holder	1		034270019
10	Rastbolzen	Fixing pin	1		0342700110
11	Feder	Spring	1		0342700111
12	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 3 x 10 A	
12	Gewindestift mit Vierkantkopf und langen Zapfen	Threaded pin with square head and tap	8	GB 85-88 - M8 x 35	
13	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M6 x 16	
14	Sechskantmutter	Hexagon nut	3	ISO 4032 - M6	
15	Spindelmutter Oberschlitten	Spindle nut top slide	1		0342700115
15	Messingstift	Brass pin	3		0342700115
16	Schwalbenschwanzfuehrung Oberschlitten	Dove tail guidance top slide	1		0342700116
17	Klemmring Oberschlitten	Clamping ring top slide	1		0342700117
18	Skalenring Winkelskala Oberschlitten	Angle scales ring top slide	1		0342700118
19	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M6 x 20	
19	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M6 x 14	
20	Spindel Oberschlitten	Spindle top slide	1		0342700120
21	Gleitbuchse	Floating bushing, Sliding bearing	2		0342700121
21	Fuehrungsleiste Planschlitten	Guide rail bed slide	1		0342700121
22	Lagerbock Spindel Oberschlitten	Saddle spindle top slide	1		0342700122
23	Skalenring Handrad Oberschlitten	Scales ring handwheel top slide	1		0342700123
24	Fuehrungsscheibe Skalenring	Guide disk scales ring	1		0342700124
25	Hebel Handrad Oberschlitten	Lever handwheel top slide	1		0342700125
26	Handgriff Handrad	Handle handwheel	1		0342700126
27	Befestigungsschraube Griff Handrad	Fixing bolt for handle handwheel	1		0342700127
28	Feder	Spring	1		0342700128
28	Feder Wahlschalter	Spring rotary switch	1		0342700128
29	Stahlkugel	Steel ball	1	5 mm	0342700129
30	Scheibe	Disc	1		0342700130
31	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M6 x 25	
32	Bügel	Holder	1		0342700132
34	Senkschraube	Countersunk screw	2	ISO 7046-1 - M5 x 8 - 4.8 - H	
35	Welle	Shaft	1		0342700135
36	Späneschutzschild	Splinter shield	1		0342700136
37	Sechskanthülse	Hexagonal case	1		0342700137
38-1	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M3 x 8	
38-2	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4035 - M3	
38	Zahnradkombination	Gear wheel combination	1		0342700138
39	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M3 x 6	
40	Oiler	Oiler	14	6 mm	0342700140
41	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4027 - M6 x 8	
42	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M8 x 12	
43	Planschlitten	Cross slide	1		0342700143
44	Messingstift	Brass pin	3		0342700144
45	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M6 x 30	
46	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	ISO 4032 - M6	
47	Stellschraube	Set screw	1		0342700147
48	Andruckleiste Planschlitten	Pressure border cross slide	1		0342700148
49	Spindelmutter Planschlitten	Spindle nut cross slide	1		0342700149
50	Spindel Planschlitten	Spindle cross slide	1		0342700150
52	Schwalbenschwanzfuehrung Planschlitten	Dove tail guidance cross slide	1		0342700152
54	Abstreifer	Cleaner	2		0342700154
55	Halter Abstreifer	Holder for cleaner	2		0342700155
58	Kreuzschlitz-Flachkopf-Gewindeschneid-schraube	Cross slot flat head screw	8	GB 6560-86 - M4x12	
59	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 4 x 4 x 8	
61	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M5 x 10	
62	Lagerbock Spindel Planschlitten	Saddle spindle cross slide	1		0342700162

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
64	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 20	
65	Skalenring Handrad Planschlitten	Scales ring cross slide	1		0342700165
66	Handrad Planschlitten	Handwheel cross slide	1		0342700166
68	Buchse	Socket	1		0342700168
69	Axial-Rillenkugellager	Axially grooved ball bearing	2	51101	0342700169
71	Schlosskasten	Apron	1		0342700171
72	Handrad Bettschlitten	Handwheel bed slide	1		0342700172
73	Griff Handrad Bettschlitten	Handle handwheel bed slide	1		0342700173
74	Befestigungsschraube Griff Handrad	Fixing bolt handle handwheel	1		0342700174
76	Sicherungsring	Circlip	1	DIN 471 - 15 x 1	
77	Lagerbock	Saddle	1		0342700177
78	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	GB 70-85 - M5 x 25	
79	Gegenlager	Back support	1		0342700179
80	verzahnte Welle	toothed shaft	1		0342700180
81	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 3 x 3 x 10	
82	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4028 - M6 x 16	
83	Scheibe	Washer	1	ISO 7090 - 8 - 140 HV	
84	selbstsichernde Mutter	selflocking nut	1	DIN 6924 - M8	
85	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M12 x 35	
86	Skalenring Handrad Bettschlitten	Scales ring handwheel bed slide	1		0342700186
87	Fuehrungsscheibe Skalenring	Guide disk scales ring	1		0342700187
88	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 6 x 45 A	
89	Scheibe Einrueckhebel Vorschub	Disc for lever longitudinal feed	1		0342700189
90	Bewegungsscheibe Schlossmutter	Movement disk	1		0342700190
91	Zylinderstift	Cylindrical pin	2	ISO 2338 - 6 h8 x 12	
92	Schlossmutter	Lock nut	1		0342700192
93	Fuehrungsschiene Schlossmutter	Guide rail lock nut	2		0342700193
94	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M6 x 16	
95	Stellschraube	Set screw	1		0342700195
96	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4032 - M5	
97	Stahlkugel	Steel ball	1		0342700197
98	Feder	Spring	1		0342700198
99	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4026 - M6 x 6	
105	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 4 x 24 A	
109	Nutenschraube	Slot screw	2		03427001109
110	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	ISO 4032 - M10	
117	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M5 x 16	
118	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	GB 70-85 - M8 x 30	
121	Klemmstück Bettschlittenfuehrung	Shim lathe slide guidance	1		03427001121
122	Bettschlittenfuehrung	bed slide guidance	1		03427001122
124	Lagerbuchse	Bush	1		03427001124
125	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 40	
126	Halter V Abstreifer	Holder fo V cleaner	2		03427001126
127	V Abstreifer	V cleaner	2		03427001127
128	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M3 x 6	
129	Rastblech Einrueckhebel Vorschub	Rest sheet metal engaging lever feed motion	1		03427001129
134	Griff Einrueckhebel	Handle engaging lever	1		03427001134
135	Sprengring	Circlip	1	DIN 7993 - A 7	
136	Welle Einrueckhebel	Shaft engaging lever	1		03427001136
137	Feder	Spring	1		03427001137
138	Zylinderschraube mit Schlitz	Cheese head screw with slot	1	ISO 1207 - M5 x 8	
139	Federblech	Spring plate	1		03427001139
142	Zentrierstueck	Piece of centering	3		03427001142
143	Gewindestift	Threaded pin	3	ISO 4026 - M6 x 10	
144	Niet	Rivet	2	DIN 7337 - A2.4 x 6	
145	Markierung	Marking	1		03427001145
146	Scheibe	Washer	2	DIN 125 - A 6.4	
147	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 3 x 16 A	
206	Motorkeilriemenscheibe	Motor V-belt pulley	1		03427001206
207	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 6 x 6 x 45	
208	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M6 x 25	
228	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	GB 6170-86 - M8	
229-2	Abstandshalter unten	Spacer down	2		034270012292
229-1	Abstandshalter oben	Spacer above	2		034270012291
230	Scheibe	Washer	10	DIN 125 - A 8.4	
231	Motor 230V	Motor 230V	1	230V	0342806

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
231	Motor 400V	Motor 400V	1	400V	0342801
235	Maschinenbett	Lathe bed	1		03427001235
236	Zahnstange	Rack	2		03427001236
237	Innensechskantschraube	Socket head screw	6	GB 70-85 - M6 x 16	
238	Leitspindel	Lead screw	1	TR 20 x 3	03427001238
239	Verbindungsstueck	Connecting piece	1		03427001239
240	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M8 x 25	
242	Lagerbock	Saddle	1		03427001242
245	Nutmutter	Groove nut	2	DIN 1804 - M12	
246	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 13	
247	Scheibe	Washer	10	DIN 125 - A 8.4	
249	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M8 x 25	
251	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 35	
257	Gewindestift Drehfutterflansch	Threaded pin jaw chuck flange	3		03427001257
258	Scheibe	Washer	6	DIN 125 - A 10.5	
259	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M8 x 20	
260	Futterflansch	chuck flange	1		03425001260
261	Dreibeckenfutter	Three jaw chuck	1	125 mm	03425001261
262	Drehfutterschluessel	Key for 3 - jaw chuck	1	10 mm	03425001262
263	Schalergehäuse	Switch housing	1		03427001263
264-1	Schalterkombination 230V	Switch combination 230V	1		0342151
264-1	Schalterkombination 400V	Switch combination 400V	1		0342152
264-1	Schalterkombination 230V	Switch combination 230V	1		03421512008
264-1	Schalterkombination 400V	Switch combination 400V	1		03421522008
265	Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz	Cheese head screw	2	ISO 7045 - M4 x 16 - 4.8 - H	
266	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M3 x 8	
267	Sichtfenster Drehfutterschutz	Sight jaw ckuck protection	1		03427001267
268	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 - 5 x 18	
269	Rahmen Drehfutterschutz	Frame jaw ckuck protection	1		03427001269
271	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	ISO 4032 - M3	
272	Welle	Shaft	1		03427001272
273	Flansch	Flange	1		03427001273
274	Positionsschalter Drehfutterschutz	Position switch jaw ckuck protection	1		03425001274
275	Scheibe	Washer	8	DIN 125 - A 6,4	
276	Innensechskantschraube	Socket head screw	8	GB 70-85 - M6 x 10	
277	Zugentlastung Anschlusskabel	Strain relief connection cable	1	PG 19	03425001277
278	Stiftschraube	Threaded pin	1	DIN 915 M5 x 12	
279	Deckel Schalergehäuse	Cover switch housing	1		03427001279
280	Gewindestift	Threaded pin	1	DIN 915 - M5 x 12	
282	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	ISO 4032 - M4	
295	Axial Rillenkugellager	Axially grooved ball bearing	2	51102	03427001295
297	Messing Abscherstift	Brass shear pin	1		03427001297
298	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 5 m6 x 22	
301	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 18 x 1,2	
302	Zahnrad	Gear wheel	1	24 Z m1.25 15 mm	03427001302
304	Welle	Shaft	1		03427001304
305	Zahnrad	Gear wheel	1		03427001305
305-1	Zahnrad	Gear wheel	1		034270013051
305-2	Sicherungsring	Retaining ring	1	DIN 471/16-1	
310	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4027 - M6 x 10	
311	Gehäuse Vorschubgetriebe	Housing feed gear	1		03427001311
312	Oelverschlusschraube	Oil plug	2		03427001312
314	Buchse	Socket	1		03427001312
315	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4028 - M6 x 16	
316	Flansch	Flange	1		03427001316
319	Eingangswelle	Entrance shaft	1		03427001319
320	Gleitlager	Sliding bearing	1		03427001320
321	Zahnrad	Gear wheel	1	32 Z m 1.25 6 mm	03427001321
324	verzahnte Welle	toothed shaft	1	16 Z m1.25	03427001324
325	Paßfeder	Key	2		03427001325
326	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 15 x 1	
327	Zahnrad	Gear wheel	1	24 Z m1.25 6 mm	03427001327
328	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	2	6202	03427001328
329	Flansch	Flange	1		03427001329
330	Innensechskantschraube	Socket head screw	6	GB 70-85 - M5 x 10	
331	Deckel Vorschubgetriebe	Cover feed gear	1		03427001331
332	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	GB 70-85 - M6 x 16	

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
335	Wahlschalter	Rotary switch	2		03427001335
343	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 3 h8 x 14	
343	Zylinderstift	Cylindrical pin	1	ISO 2338 - 3 h8 x 14	
344	Mitnehmerhuelse	Case	1		03427001344
345	Scheibe	Disc	1		03427001345
346	Rueckwanddeckel	Backwall cover	1		03427001346
347	Senkschraube mit Kreuzschlitz H	Countersunk screw	10	GB 819-85 - M5x8	
348	O-Ring	O-ring	2	DIN 3771 - 15 x 1.8 - N - NBR 70	
349	Buchse rechts	Socket right	1		03427001349
350	Gleitlager Zwischenwelle	Sliding bearing intermediate shaft	1		03427001350
354	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M6 x 50	
360	Oelschauglas	Oil sight glass	1	25 mm	03427001360
361	O-Ring	O-ring	1	DIN 3771 20x2,65	
402	Scheibe	Washer	6	DIN 125 - A 10.5	
403	Stiftschraube	Threaded pin	2	GB 897-88 - A M10x120	
404	Sechskantmutter	Hexagon nut	10	GB 6170-86 - M10	
405	Mutter Schutzabdeckung		1		03425001405
406	Spindel	Spindle	1		03427001406
407	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 8 x 7 x 40	
408	Lagerabdeckung vorne	Bearing cover in front	1		03427001408
414	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	2	32009	03427001414
415	Lagerabdeckung hinten	Bearing cover in in the back	1		03427001415
416	Distanzhülse	Spacer	1		03427001416
417	Zahnrad	Toothed wheel	1		03427001417
418	Keilriemen kurz	V - belt short	1	7M710	03427001418
419	Keilriemen lang	V - belt long	1	7M875	0392850
420	Spindelkeilriemenscheibe	Spindle V-belt pulley	1		03427001420
421	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85 - M5 x 10	
423	Wellenmutter	Shaft nut	1		03427001423
424	Welle	Shaft	1		03427001424
425	Zahnriemen	Toothed belt	1	240L075	0392800
427	Zahnriemenscheibe	Toothed belt disk	1		03427001427
428	Sicherungsring	Circlip	2	DIN 471 - 12 x 1	
430-1	Bundscheibe hinten	Flanged washer in front	1		034270014301
430-2	Bundscheibe vorne	Flanged washer in the back	1		034270014302
430	Motorzahnriemenscheibe	Motor V-belt pulley	1		03427001430
433	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 8,4	
434	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	GB 70-85 - M8 x 35	
436	Exzenterscheibe Spannrolle	Eccentric disk idler	1		03427001436
437	Welle Spannrolle	Shaft for idler	1		03427001437
438	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	2	6001RZ	03427001438
439	Spannrolle	Idler	1		03427001439
440	Sicherungsring	Circlip	3	DIN 472 - 28 x 1.2	
441	Schutzabdeckung Spindelstock	Protection cover headstock	1		03427001441
441-3	Falldeckel	Drop cover	1		034270014413
441-2	Zylinderschraube mit Schlitz	Cheese head screw with slot	1	ISO 7045 - M5 x 10	
441-1	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 5.3	
443	Scheibe	Washer	1		03427001443
453	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4032 - M10	
454	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	2	6001_Z	03427001454
455	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 10.5	
470	Grundplatte	Baseplate	1		03427001470
472	Scheibe	Washer	3	DIN 125 - A 8.4	
473	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 20	
502	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	DIN 912 M8 x 35	
503	Wechselradschiene	Change gear train	1		03425001503
504	Lagerbock Wechselradschiene	Saddle change gear train	1		03427001504
505	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	DIN 912 M5 x 10	
506	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	85 Zähne, Modul 1,5	03425001506
507	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	80 Zähne, Modul 1,5	03425001507
508	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	75 Zähne, Modul 1,5	03425001508
509	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	65 Zähne, Modul 1,5	03425001509
510	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	2	60 Zähne, Modul 1,5	03425001510
511	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	50 Zähne, Modul 1,5	03425001511
512	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	70 Zähne, Modul 1,5	03425001512
514	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	45 Zähne, Modul 1,5	03425001514

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
515	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	30 Zähne, Modul 1,5	03425001515
516	Wechselrad, t=9 mm, Di=14 mm	Change gear	1	20 Zähne, Modul 1,5	03425001516
517	Nutenstein Wechselradschiene	Groove stone change gear	2	M5	03425001517
518	Distanzscheibe	Shim	1	1,5 mm	03425001518
519	Distanzscheibe	Shim	1	3 mm	03425001519
520	Verbindungshülse Wechselräder	Connecting case of change gears	2		03425001520
521	Klemschraube Wechselrad	Clamping screw change gear	2		03425001521
522	Befestigungsring	Attachment ring	1		03425001522
523	Hülse Wechselrad	Case change gear	1		03425001523
524	Scheibe	Washer	1		03425001524
525	Innensechskantschraube	Socket head screw	1	DIN 912 M6 x 10	
601	Spritzwand	Splash wall	1		03427001601
601	Spritzwand D280x700 DC Vario	Splash wall D280x700 DC Vario	1		03427006601
602	Kreuzschlitz-Flachkopf-Gewindeschneidschrauben	Cross slot flat head thread cut screws	6	GB 6560-86 - M5x10	
603	Abdeckblech	Cover plate	1		03427001603
604	Blende + Drehzahltablette	Screen + number of revolutions table	1		03427001604
605	Innensechskantschraube	Socket head screw	10	GB 70-85 - M3 x 8	
605	Innensechskantschraube	Socket head screw	10	GB 70-85 - M3 x 5	
606	Abdeckblech + Typenschild	Cover plate + identification plate	1		03427001606
607	Gewindeschneidtablette	Thread cutting table	1		03427001607
607	Gewindeschneidtablette D280x700DC Vario	Thread cutting table D280x700DC Vario	1		03427006607
611	Spänewanne	Chip pan	1		03427001611
612	Gummiablage	Rubber	1		03427001612
613	Blende + Drehzahltablette für Vario	Screen + number of revolutions table for Vario type	1		03427001613
614	Abdeckblech + Typenschild für Vario	Cover plate + identification plate for Vario type	1		03427001614
615	Schaltkasten für Vario	Switch box for Vario type	1		03425001615
901	Unterbau Reitstock	Base plate tailstock	1		03427001901
902	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 40	
903	Reitstock Oberteil	Tailstock upper section	1		03427001903
904	Verstellrichtung	Adjustment device	1		03427001904
905	Gewindestift	Threaded pin	1	ISO 4028 - M6 x 16	
906	Klemmteil Pinole	Clamping piece spindle sleeve	2		03427001906
907	Klemmteil Pinole	Clamping piece spindle sleeve	1		03427001907
908	Pinole	Spindle sleeve	1		03427001908
909	Spindel	Spindle	1		03427001909
910	Zentrierstück Pinole	Piece of centering of spindle sleeve	1		03427001910
911	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M5 x 16	
912	Skalenring	Scales ring	1		03427001912
913	Zentrierring	Centering ring	1		03427001913
914	Kugel	Steel ball	1	D = 5 mm	03427001914
915	Spiralfeder	Spiral spring	1		03427001915
916	Paßfeder	Key	1	DIN 6885 - A 3 x 3 x 10	
917	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	ISO 4026 - M6 x 10	
918	Messingklemmstück	Brass clamping piece	3		03427001918
919	Handrad	Handwheel	1		03427001919
920	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	DIN EN 24 032 M8	
921	Unterlegscheibe	Disc	1		03427001921
922	Handgriff Handrad	Handle handwheel	1		03427001922
923	Befestigungsschraube Griff Handrad	Fixing bolt for handle handwheel	1		03427001923
925	Klemmmutter	Clamping nut	1		03427001925
926	Unterlegscheibe	Disc	1	D = 8	03427001926
927	Griff Spannhebel	Handle clamping lever	1		03427001927
928	Spannhebel	Clamping lever	1		03427001928
929	Scheibe	Innensechskantschraube	1		03427001929
930	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 4 x 28 A	
931	Führungsbuchse	Guide bush	1		03427001931
932	Spannstift	Spring pin	1	ISO 8752 - 4 x 24 A	
933	Gewindestange	Threaded rod	1		03427001933
934	Spannschraube	Tightening screw	1		03427001934
935	Feder	Spring	1		03427001935
936	Klemmplatte	Clamping plate	1		03427001936
937	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	ISO 4035 - M12	
938	Scheibe	Washer	2	DIN 125-1 A 13	
939	Zentrierstück Pinole	Piece of centering of spindle sleeve	1		03427001939

D280					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
940	Skala	Skale	1		03427001940
941	Exzenter	Eccentric cam	1		03427001941
942	Gewindestift	Threaded pin	2	ISO 4028 - M5 x 12	
945	Spannhebel	Clamping lever	1		03427001945
946	Markierung	Marking	1		03427001946
948	Grundplatte	Base plate	1		03427001948
949	Reitstock Oberteil	Tailstock upper section	1		03427001949
950	Niet	Rivet	4	DIN 7337 - A2.4 x 6	
951	Not-Aus-Schalter	Emergency stop button	1		03427001951
952	Trafo	Transformer	1		03427001952
953	Schalter R-und L-Lauf	Change over switch	1		03427001953
954	Positionsschalter Spindelstockabdeckung	Position switch headstock protection	1		03427001954
955	Kondensator (230V)	Capacitor (230V)	1	150µF	03427001955
956	Kondensator (230V)	Capacitor (230V)	1	30µF	03427001956
C1	Frequenzumrichter	Frequency converter	1	Lenze 8200 vector	0313125
C2	Funktionsmodul	Functionmodule	1		0313105
P3	Potentiometer	Potentiometer	1	1KΩ	0313199

9.13.1 Ersatzteilliste D280x700 DC Vario ab 2009-Spare parts list D280x700 DC Vario since 2009

D280x700 DC Vario					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Größe	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342700601
2	Bundscheibe	Flanged washer	1		0342700602
3	Antriebsrad	Drive gear	1		0342700603
4	Bundscheibe	Flanged washer	1		0342700604
5	Distanzscheibe	Spacer	1		0342700605
6	Motorhalterung	Motor bracket	1		0342700606
7	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885/A6x6x45	0342700607
8	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	GB 70-85/M8x25	0342700608
9	Motor	Motor	1		03338430353
10	Brushlesscontroller	Brushlesscontroller	1		03021303201
11	Hauptschalter	Main switch	1		03338120S1.1
12	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	GB 6170/M8	0342700612
13	Scheibe	Washer	4	8	0342700613
14	Bolzen	Bolt	4		0342700614
15	Endschalter Riemenabdeckung	Cover limit switch	1		0460015
16	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342700616
17	Riemenscheibe	Belt pulley	1		0342700617
18	Zahnriemen	Timing belt	1	240L075	0342700618
19	Keilriemen	V-belt	1	7M 875	0395250
20	Buchse	Bushing	1		0342700620
21	Innensechskanzschraube	Socket head screw	2		0342700621
22	Halterung	Bracket	1		0342700622
23	Drehzahlsensor	Rotation speed sensor	1		03338120279
24	Endschalter Drehfutterschutz	Lathe chuck cover switch	1		0460015
25	Abdeckung	Cover	1		0342700625
26	Drehfutterschutz	Lathe chuck cover	1		0342700626
27	Abdeckung/Label	Cover/Label	1		0342700627
28	Potentiometer	Potentiometer	1		03338120R1.5
29	Drehzahlanzeige	Rotation speed display	1		03338120P1
30	Rechts-Links-Schalter	Change-over switch	1		0460009
31	Taste Start	Button On	1		03338453188
32	Not-Aus-Taster	Emergency stop button	1		03338120S1.2
33	Taste Aus	Button off	1		03338453187
34	Abdeckung/Label	Cover/Label	1		0342700634
35	Abdeckung	Cover	1		0342700635

10 Schaltpläne - Wiring diagrams

10.0.1 Schaltplan - Wiring diagram D240x500G, D280x700G 230V

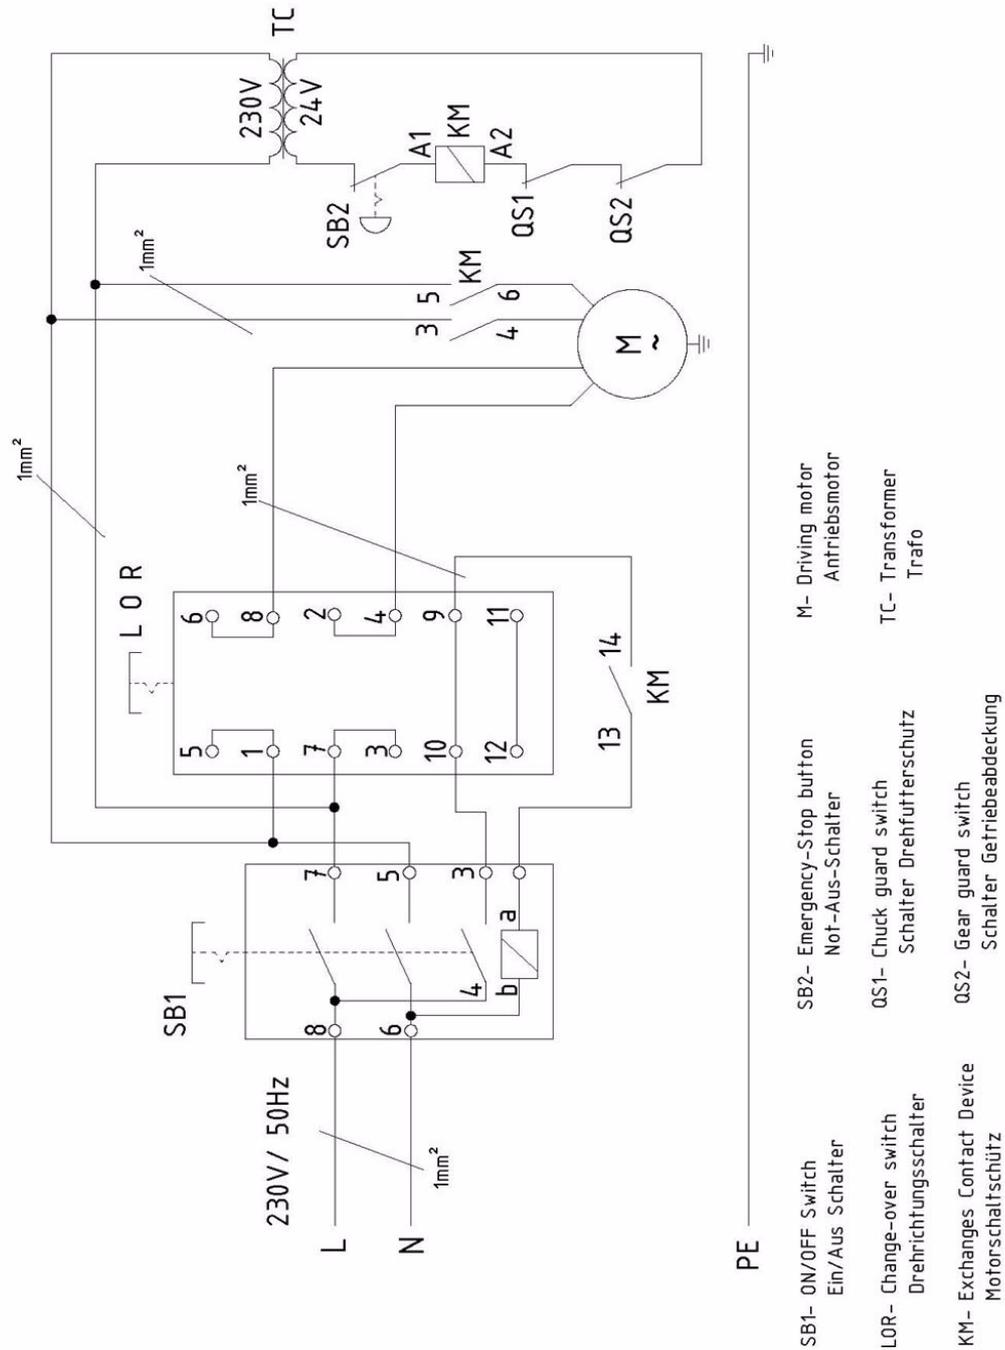


Abb.10-1: Schaltplan - Wiring diagram

10.1 Schaltplan - Wiring diagram D240x500G/ D280x700G 400V

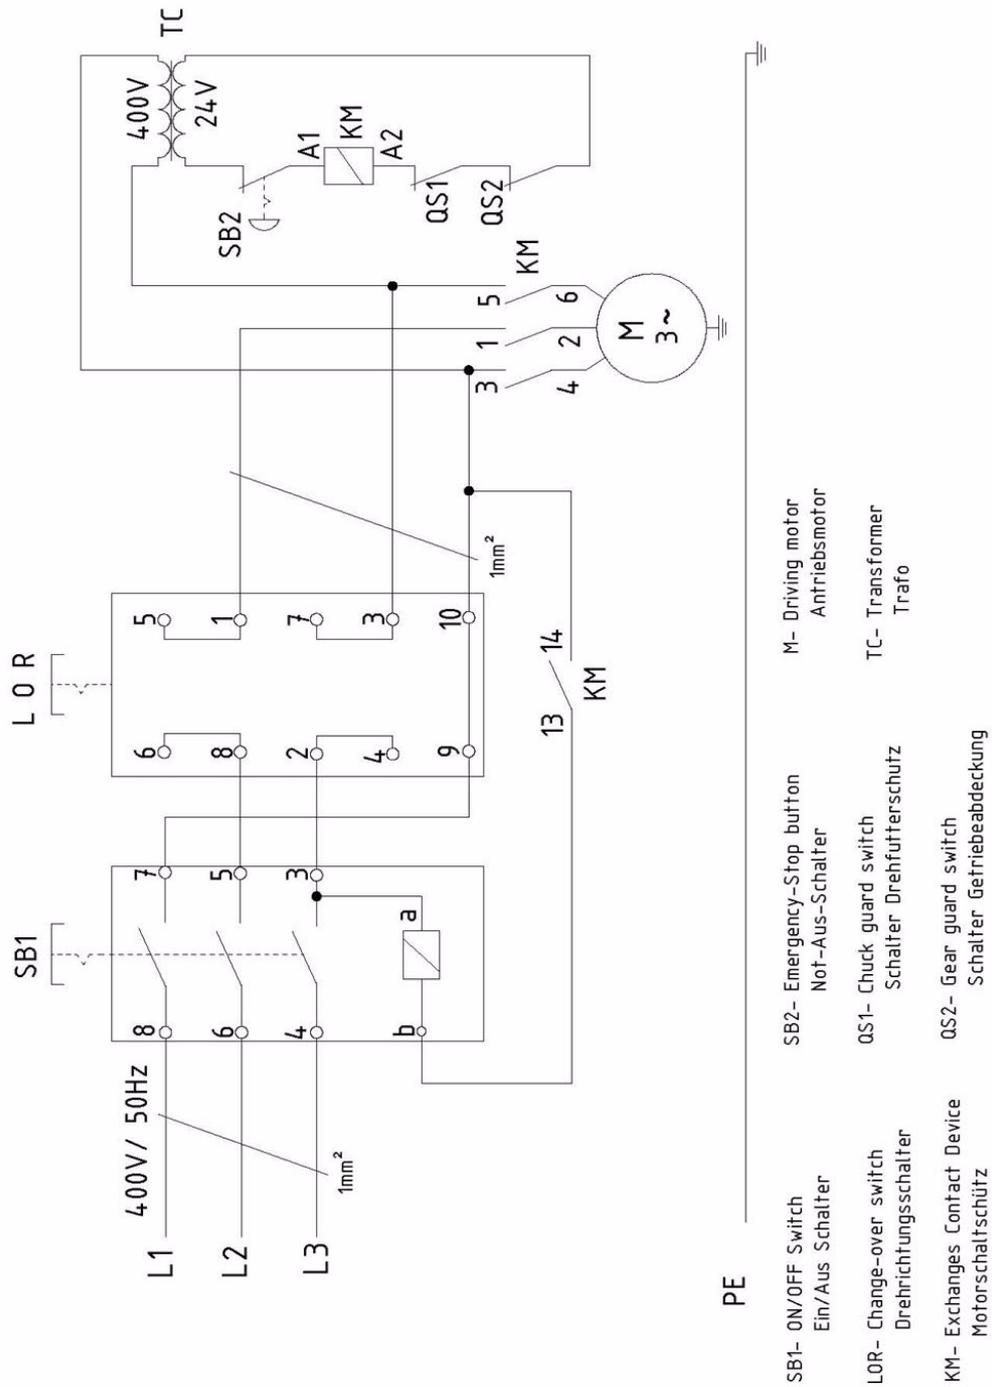


Abb.10-2: Schaltplan - Wiring diagram

10.2 Schaltplan - Wiring diagram D240x500G Vario, D280x700G Vario 230V

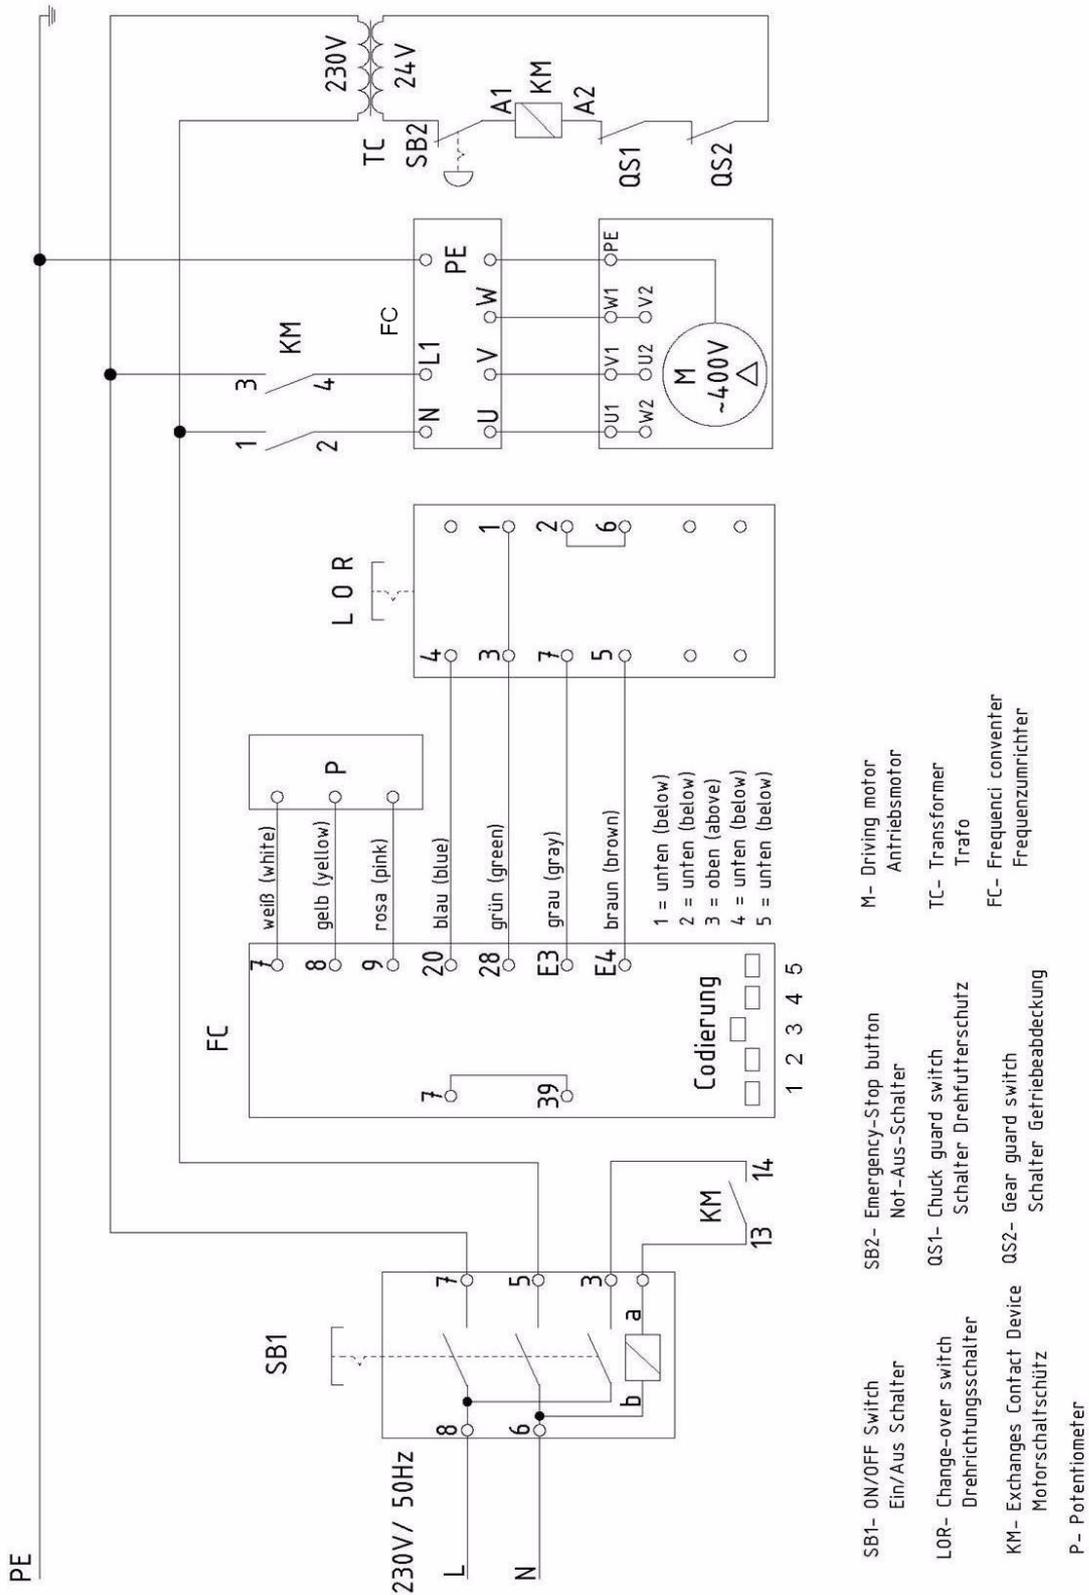


Abb.10-3: Schaltplan - Wiring diagram

10.3 Schaltplan - Wiring diagram D240x500G Vario, D280x700G Vario 400V

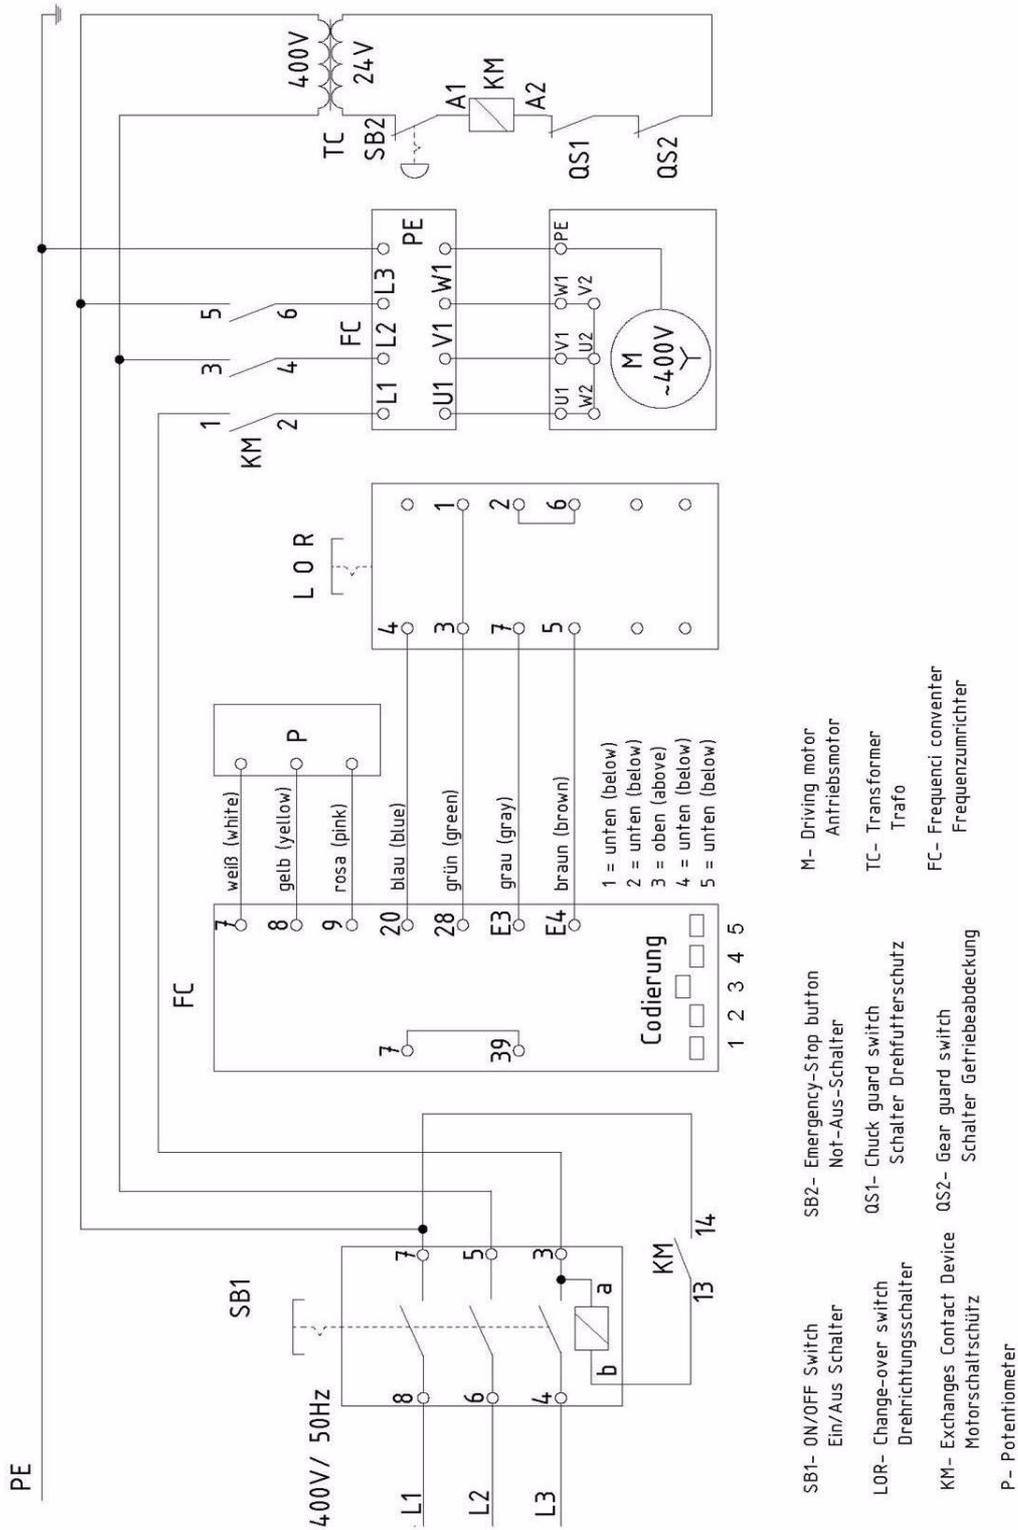


Abb.10-4: Schaltplan - Wiring diagram

10.4 Schaltplan - Wiring diagram D240x500DC Vario, D280x700DC Vario 230V
 Baujahr seit 2009 - Year of construction since 2009

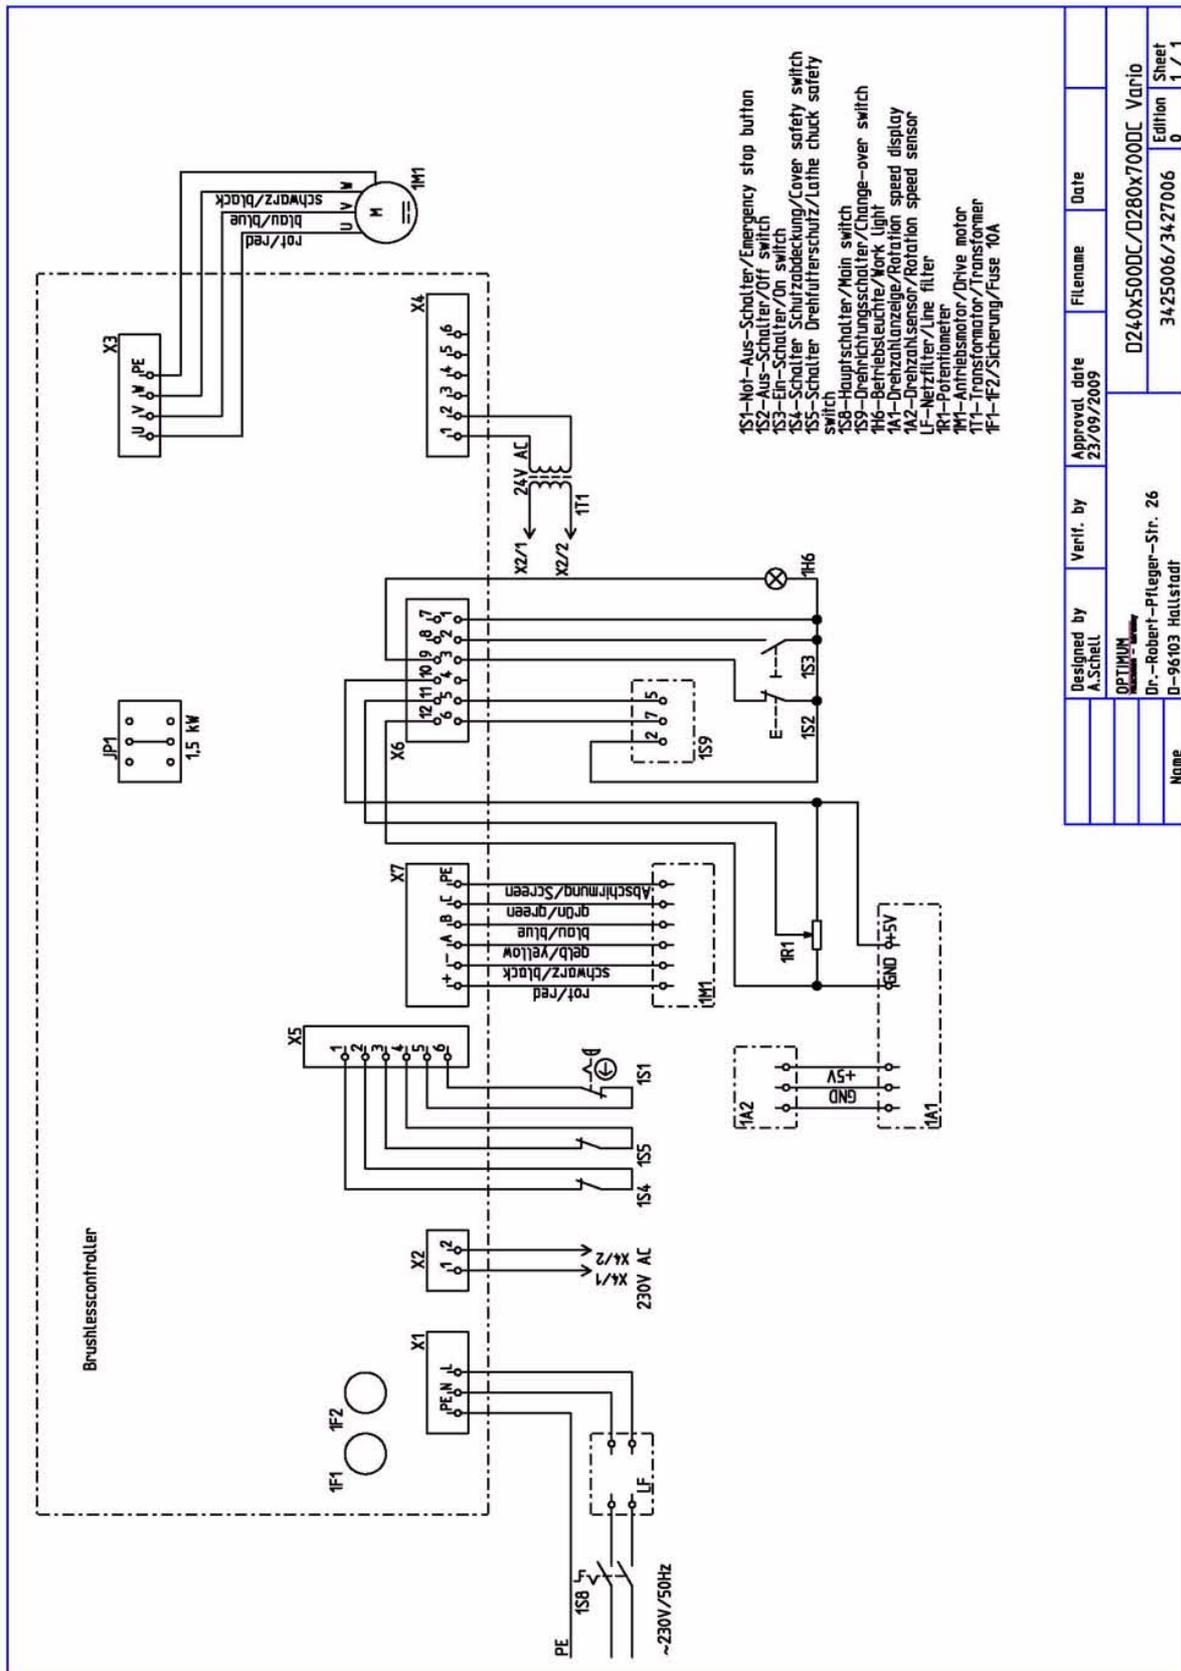


Abb.10-5: Schaltplan - Wiring diagram

Designed by	Verif. by	Approval date	Filename	Date
A.Schell		23/09/2009		
OPTIMUM				
Name			D240x500DC/D280x700DC Vario	
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26			3425006/3427006	
D-96103 Hallstadt			Edition 0	
			Sheet 1 / 1	

10.5 Schaltplan - Wiring diagram D240x500DC Vario, D280x700DC Vario 230V Baujahr seit 2009 - Year of construction since 2009

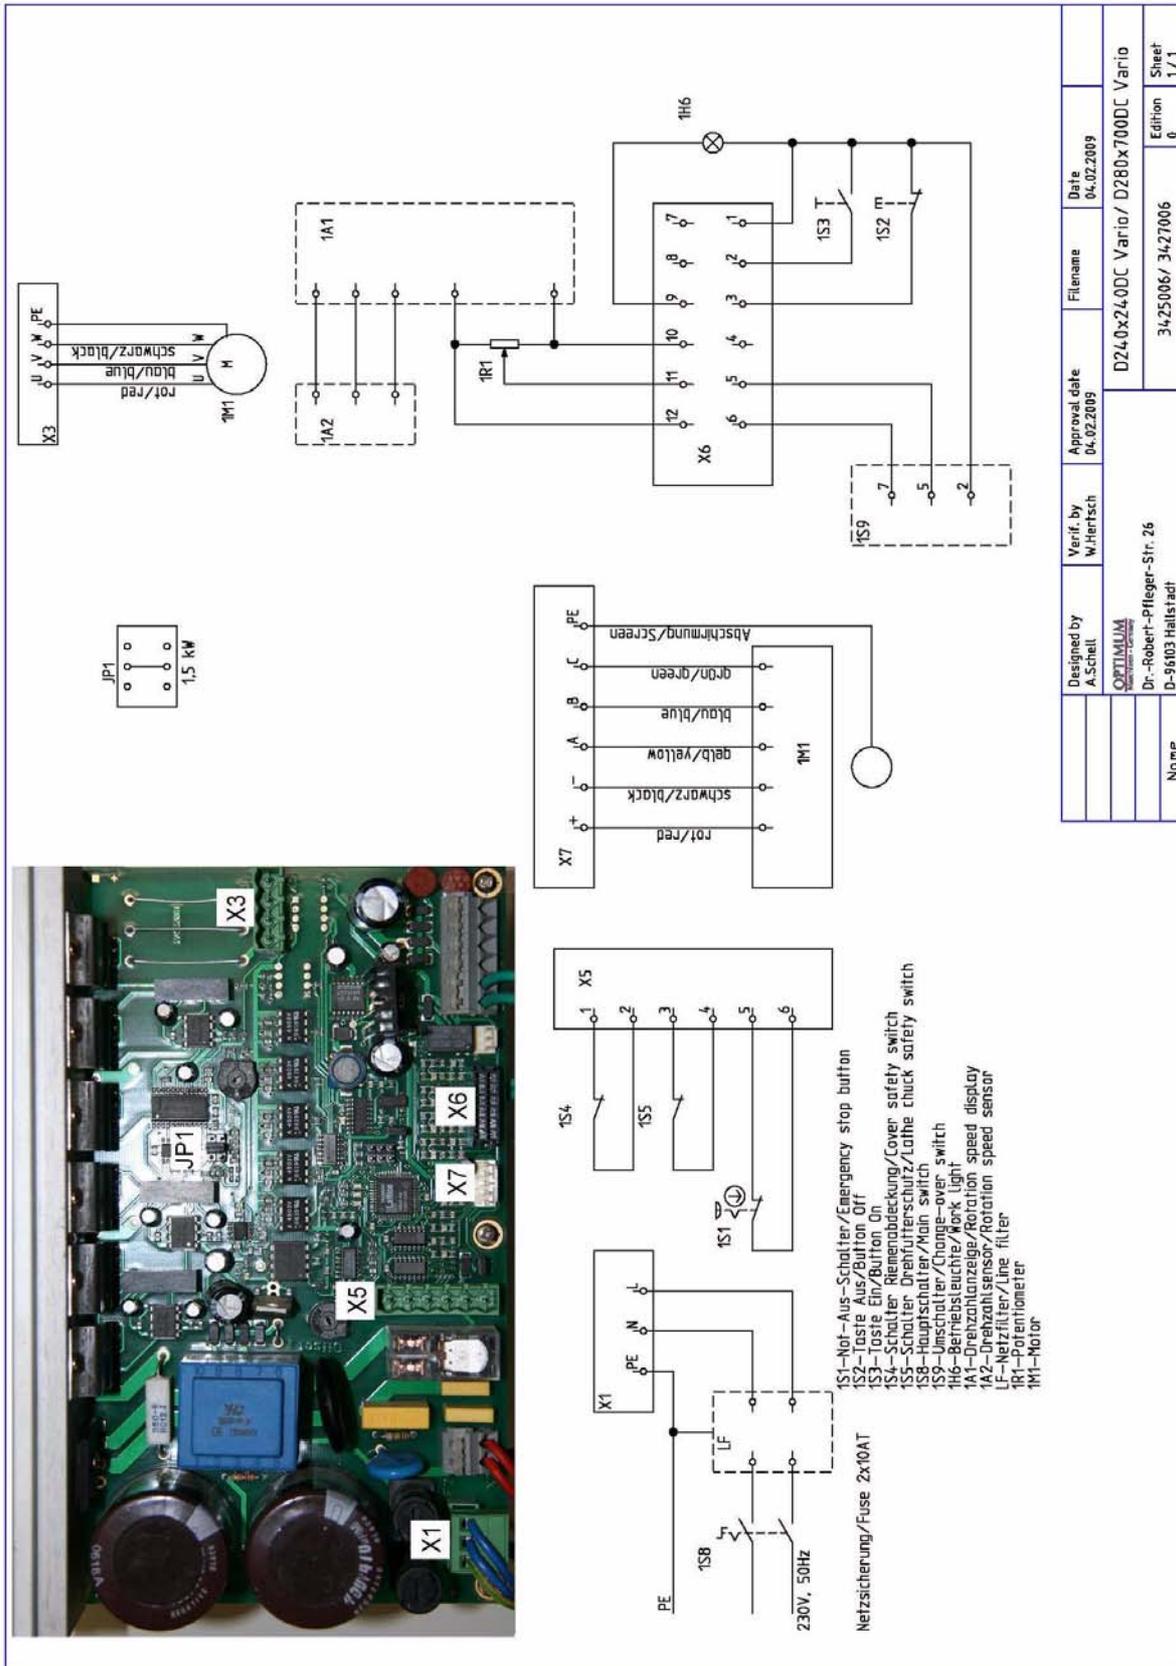


Abb.10-6: Schaltplan - Wiring diagram

11 Anexo

11.1 Derechos de propiedad

© 2010

Quedan reservados los derechos de autor de esta documentación. También quedan reservados los derechos derivados de ello, especialmente los de la traducción, de la reimpresión, de la toma de imágenes, de la radioemisión, de la reproducción por medios fotomecánicos o similares y de la grabación en sistemas de tratamiento de datos, ya sea de modo parcial o total.

Reservadas las modificaciones técnicas sin previo aviso.

11.2 Terminología/Glosario

Concepto	Explicación
Cabezal	Carcasa para el engranaje de avance y plato de la correa dentada.
Tuerca de roscar	Tuerca partida que engrana en el husillo patrón.
Plato de torno	Herramienta de sujeción para alojar la pieza.
Portabrocas	Alojamiento para la broca
Carro de la bancada	Carro situado sobre la guía de conducción de la bancada de la máquina que se desliza en sentido longitudinal del eje del útil.
Carro de refrentar	Carro situado sobre el carro de la bancada para efectuar movimientos transversales al eje del útil.
Carro superior	Carro giratorio situado sobre el carro de refrentar.
Mandril cónico	Cono de la broca, del portabrocas o del punto de torno.
Herramienta	Cuchilla, broca, etc.
Pieza	Material a tornear o a mecanizar.
Cabezal móvil	Medio auxiliar desplazable de torneado.
Luneta	Apoyo fijo o de giro simultáneo para el torneado de piezas largas.
Perro de torno	Dispositivo, medio auxiliar de sujeción para arrastrar piezas a tornear en el torneado entre puntos.

11.4 Reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias / garantía

Al margen de las reivindicaciones en concepto de garantía por causa de deficiencias legales por parte del comprador frente al vendedor, el fabricante del producto, la empresa OPTIMUM GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no le concede demás garantías siempre que no se encuentren aquí alistadas o hayan sido confirmadas en el marco de una regulación contractual individual.

- El procesamiento de una reivindicación en concepto de garantía o responsabilidad se realiza a elección de la empresa OPTIMUM GmbH bien directamente con la empresa OPTIMUM GmbH bien a través de uno de sus comerciantes. Los productos defectuosos o con partes defectuosas se reparan o se substituyen por otros sin defectos. Los productos substituidos pasan a ser de nuestra propiedad.
- El requisito para las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad es la entrega de un comprobante de compra original editado a máquina en el que se haga constar la fecha de la compra, el tipo de la máquina y, en su caso, en número de serie. Sin la presentación de un comprobante de compra original no pueden hacerse ningunas prestaciones.
- Quedan excluidas de las reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad las faltas que se hayan originado por las siguientes causas:
 - empleo del producto al margen de las posibilidades técnicas y de uso que deba dársele según lo prescrito, especialmente en el caso de sometimiento a esfuerzo del producto;
 - incurrir en culpa propia por manejo incorrecto o no observancia de nuestras instrucciones de servicio;
 - manejo negligente o incorrecto y empleo de medios de servicio inapropiados;
 - modificaciones o reparaciones no autorizadas;
 - emplazamiento y puesta a seguro de la máquina insuficientes;
 - no observación de los requisitos para la instalación y las condiciones de empleo;
 - descarga atmosférica, sobretensión y caída de rayo así como efectos de productos químicos
- Tampoco son motivo de reivindicaciones en concepto de garantía o responsabilidad los siguientes casos:
 - piezas desgastadas y piezas que hayan de pasar por un desgaste normal y concorde a las prescripciones como, por ejemplo, correas trapezoidales, cojinetes de bolas, bombillas, filtros, juntas, etc.
 - errores de software no reproducibles
- Las prestaciones que la empresa OPTIMUM GmbH o uno de sus ayudantes en el cumplimiento de estas prestaciones en el marco de una garantía adicional no suponen ni el reconocimiento de una falta ni el reconocimiento de un caso en que las prestaciones sean obligadas. Estas prestaciones no merman ni interrumpen el plazo de vigencia de la garantía.
- El distrito judicial para comerciantes es Bamberg.
- Caso que uno de los acuerdos anteriores quede completa o parcialmente inválido y/o carezca de validez, se acuerda lo que más se aproxime a la voluntad de quien concede la garantía y permanezca en el marco de los límites de la garantía y responsabilidad determinados por el presente contrato.

11.5 Indicación relativa al modo de hacer los desechos / posibilidades de reaprovechamiento de materiales:

Por favor deseche su aparato preservando el medio ambiente sin arrojar los desechos al medio ambiente sino de un modo técnicamente correcto.

Por favor, no tire simplemente el embalaje y posteriormente el aparato que haya concluido su vida útil sino elimínelos de acuerdo a las prescripciones de su ciudad o ayuntamiento o bien según las directrices de la empresa de desechos pertinente.

11.5.1 Puesta fuera de servicio



¡PRECAUCIÓN!

Los aparatos que hayan cumplido su vida útil han de ponerse inmediatamente y de un modo técnicamente correcto fuera de servicio a fin de evitar que en el futuro se empleen indebidamente así como el peligro que suponen para el medio ambiente o para las personas

- Retire el enchufe o la clavija de red.
- Seccione el cable de conexión.
- Retire del aparato viejo todos los medios de servicio que pongan en peligro el medio ambiente.
- Si el aparato tuviera pilas y acumuladores, elimínelos.
- Desmunte la máquina en caso necesario en grupos constructivos y elementos manejables a mano y reciclables.
- Lleve los componentes de la máquina y los medios de servicio a los lugares de eliminación previstos en cada caso.

11.5.2 Eliminación del embalaje de aparatos nuevos

Todos los materiales y medios de embalaje empleados en la máquina son reciclables y por principio general deben entregarse a los lugares de reaprovechamiento de materiales.

La madera empleada para el embalaje puede entregarse a una planta de desechos o reaprovechamiento.

Los elementos del embalaje de cartón pueden seccionarse y entregarse al lugar de colecta de papel viejo.

Las láminas son de polietileno (PE) y las piezas de acolchado de poliestireno (PS). Estos materiales pueden reaprovecharse tras ser procesados siempre que se entreguen a una planta de colecta de materiales reciclables o a la empresa de desechos pertinente.

Entregue los restos del embalaje tras haber hecho la separación por materiales de modo que puedan suministrarse directamente a la planta de reaprovechamiento.

11.5.3 Eliminación del aparato viejo



INFORMACIÓN

En su propio interés y en interés del medio ambiente observe que todos los componentes de la máquina se desechen a través de las vías para ello previstas y autorizadas.

Por favor, observe que los aparatos eléctricos contiene numerosos materiales reaprovechables así como componentes nocivos para el medio ambiente. Coopere a que estos componente puedan desecharse por separado y de un modo técnicamente correcto. En caso de dudas sírvase consultar al departamento de desechos de basuras de su ayuntamiento. Para la preparación acaso sea necesario también solicitar la ayuda de una empresa especializada en la eliminación de desechos.

11.5.4 Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos

Por favor, al desechar los elementos constructivos eléctricos proceda de un modo técnicamente correcto y de acuerdo a las prescripciones legales.

El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe eliminarse con la basura doméstica. Según la directiva europea 2002/96/CE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos viejos y su aplicación en el derecho nacional las herramientas eléctricas y las máquinas eléctricas que han concluido su vida útil han de colectarse por separado y entregarse a una planta de reaprovechamiento preservadora del medio ambiente.

En tanto explotador de la máquina debe solicitar Usted informaciones sobre el sistema autorizado de colecta y eliminación que sea vigente para Usted.

Por favor, observe que la eliminación de las pilas y/o los acumuladores debe llevarse a cabo de un modo técnicamente correcto y de acuerdo a las prescripciones legales. Por favor, arroje a los contenedores de colecta de los comercios o de las empresas municipales de desechos solamente los acumuladores descargados.

11.5.5 Eliminación de los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración



ATENCIÓN

Observe bajo cualquier circunstancia la eliminación preservadora del medio ambiente de los medios lubricantes y agentes lubricantes de refrigeración empleados. Observe las indicaciones relativas al modo de hacer los desechos de su empresa municipal de desechos.



INFORMACIÓN

Las emulsiones de agentes lubricantes de refrigeración y aceites usados no deben mezclarse entre sí ya que solamente los aceites viejos no mezclados pueden volver a emplearse sin tratamiento previo.

Las indicaciones relativas al modo de eliminarse los agentes lubricantes usados son puestas a disposición por el fabricante mismo de los agentes lubricantes. Solicite en caso necesario las hojas de datos relativas a los productos específicos.

11.6 Eliminación de residuos



Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados (de aplicación en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con un sistema selectivo de recogida de residuos para estos aparatos).

El símbolo colocado sobre el producto o sobre su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe entregarse a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la adecuada eliminación de este producto está Ud. protegiendo el medio ambiente y la salud de sus conciudadanos. Una incorrecta eliminación de residuos pone en peligro el medio ambiente y la salud. El reciclaje de los materiales contribuye a aminorar el consumo de materias primas. Puede solicitar más información sobre el reciclaje de este producto en su ayuntamiento, en las empresas municipales de eliminación de residuos o en el establecimiento donde adquirió el producto.

11.7 RoHS , 2002/95/EG



El icono que presenta el producto o su embalaje indica que el producto se corresponde a la directiva europea 2002/95/CE.

11.8 Declaración de conformidad según la CE

El fabricante / Optimum Maschinen Germany
Comercializador: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

declara, por la presente, que el producto siguiente,

Tipo de máquina: Torno
Denominación de la máquina: D240x500 / D280 x 700
OPTI D 240 x 500 DC Vario
OPTI D 280 x 700 G
OPTI D 280 x 700 DC Vario

Directivas UE pertinentes:

Directiva de máquina 98/37/EC, Anexo II A
Directiva EMV 89/336/EEC
Directiva de baja tensión 2006/95/EC

cumple las disposiciones de las directivas arriba mencionadas, incluidas las enmiendas respectivas válidas en el momento de la declaración.

Para garantizar la conformidad se han aplicado especialmente las normas armonizadas siguientes:

DIN EN 12840: 06/2001 Seguridad de máquinas-herramientas, tornos de mando manual con o sin controlador automático.

DIN 45635-1601 09/1978 Medición de ruidos en máquinas; medición de ruido aéreo, máquinas-herramientas para trabajar metales, definiciones especiales para tornos.

DIN EN 62079:2001 (VDE 0039) Elaboración de manuales, de la estructura, el contenido y el representación figurativa
IEC 62079:2001



Thomas Collrep
(Gerente)



Kilian Stürmer
(Gerente)

Hallstadt, a 28.11.2008

Índice alfabético

- A**
Ajuste del avance 46
Ajuste del número de revoluciones 43
Alimentación de corriente 29
Anomalías 83
- C**
Cambio de las ruedas de cambio 46
Cualificación del personal 9
Cuchilla de corte 56
- D**
Datos técnicos 17
Declaración de conformidad según la CE 132
Derechos de propiedad 127
- E**
Elemento de maniobra 38, 40
Equipo de protección individual 14
- G**
Guía de montaje del contraplato 31
Guía de montaje mandril de sujeción 33
- L**
Limpieza y engrase 28
Llave de mandril 13
- M**
Materiales de corte 71
Modificación del campo de revoluciones 44
Montaje 28
- O**
Obligaciones del operador 10
Obligaciones del operario 10
- P**
perforado 66
Primera puesta en servicio 28
Prueba de funcionamiento 28, 30
Punto de enganche de la carga 27
Punzonado 66
- R**
Requisitos del lugar de instalación 27
RoHS , 2002/95/EG 131
Rosca exterior 59
Rosca interior 59
Roscas inglesas 62
Roscas métricas 61
- S**
Selector de conmutación 46
Símbolos de mando 42
- T**
Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 G 45
Tabla de revoluciones OPTI D 240 x 500 G Vario 45
Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 G 45
Tabla de revoluciones OPTI D 280 x 700 G Vario 45
Tabla de velocidades de corte 73
Tipos de roscas 60
- Torneado 53
Tornear conos con elevada precisión 68
Trabajo de mantenimiento mecánico 16
Transporte 25
tronzado 66
- U**
Uso de equipos elevadores 15
- V**
Velocidad de corte 72